

Согласовано:

Директор МФ РГП на ПХВ «ИВАС»

Куналиев А.К.

«15» 12 2018 г.



Директор ТОО «Семсер Өрт-сендіруші»

Накибаев Ж.М.

«15» 12 2018 г.



Утверждаю:

Начальник

ПУ «Каламкасмунайгаз»

Сарсенбай Н.М. / Дзун Шоуго

«15» 12 2018 г.

[Signature]

П Л А Н ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ ЦДНГ-3 ПУ «КАЛАМКАСМУНАЙГАЗ»

На 2019 год

м/р Каламкас

П Л А Н

Ликвидации аварий на объектах ЦДНГ-3 ПУ «Каламқасмунайгаз»

Первый заместитель начальника
ПУ «Каламқасмунайгаз»

 Нурмуханов К.Н./Хань Сяофэн

Начальник ЦПО

ПУ «Каламқасмунайгаз»

 Жузбаев А.

Начальник ОГЭ

ПУ «Каламқасмунайгаз»

 Абдуов С.

Начальник ОГМ

ПУ «Каламқасмунайгаз»

 Бимагамбетов М.М.

Руководитель ЦИТС

ПУ «Каламқасмунайгаз»

 Абланов М.

Начальник отдела ОТ и ПБ

по м/р Каламқас

 Жарасова С.Д.

Ведущий инженер службы ПБ

 Панакулов М.Х.

Специалист группы ГО и ЧС
ДТБ, ОТ и ООС

 Тоқаев С.

Начальник ЦДНГ-3

ПУ «Каламқасмунайгаз»

 Кушербаев Е.Н.

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ раздела	Наименование	№ страниц
1	Общее положение.	3
2	Оперативная часть плана по ликвидации аварий на объектах ЦДНГ-3	5
3	План учебно-тренировочных занятий по ЦДНГ-3	16
4	Схема оповещения об аварии.	18
5	Мероприятия по ликвидации аварий и загорания на объектах нефтепромысла ПУ «КМГ» в начальной стадии их возникновения.	19
6	Условия опасные для жизни людей.	23
7	Мероприятия по спасению людей находящихся в зоне аварий по ЦДНГ-3.	24
8	Состав персонала добровольных пожарных дружин в начальной стадии аварий.	25
9	План повышения устойчивости работ объекта ПУ «КМГ».	26
10	Распределение обязанностей между должностными лицами участвующих в ликвидации аварии и порядок их действий.	28
10.1.	Перечень служб привлекаемых во время аварий.	31
11	Порядок оказания первой медицинской помощи.	34
12	Аварийный запас противогазов.	39
13	Аварийный запас инструмента.	40
14	Список должностных лиц и учреждений извещаемых об аварии.	41
15	Приложение 1: Бланк пропуска на объект людей во время аварии.	43
16	Приложение 2: Оперативный журнал по ликвидации аварии.	44
17	Приложение 3: Технологическая схема ГУ с путями возможной эвакуации персонала и подъездных путей.	45
18	Приложение 4: Схема электроснабжения объектов.	46
19	Приложение 5: Схема газовой сети объектов.	47
20	Приложение 6: Схема расположения скважин и путей следования.	48
21	Приложение 7: Схема устья скважин.	49
22	Рекомендации по проведению учебных тревог в соответствии с планом ликвидации аварии	50

1. Общее положение

1. Групповые установки ЦДНГ-3 представляют собой опасный производственный объект. В связи с чем на каждый производственный объект обязательно составляется план ликвидации аварий, которые могут возникнуть в ЦДНГ.
2. В плане ликвидации аварий по ЦДНГ-3 предусматриваются:
 - Возможные аварии и условия опасные для жизни людей, свойственные для ЦДНГ-3.
 - Мероприятия по спасению людей, находящихся в зоне аварий.
 - Мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения, а также действия инженерно-технических работников (ИТР) и рабочих при возникновении аварий.
 - Местонахождения средства для спасения людей и ликвидации аварий.
 - Действия персонала и добровольных пожарных дружин в начальной стадии аварий.
 - План ликвидации аварий для цехов и участков ПУ «КМГ» разрабатывается комиссией в которую входят главные специалисты аппарата управления с привлечением руководства цеха или участка.
 - План учебно-тренировочных занятий по ЦДНГ.
3. План ликвидации аварий составляется в соответствии с конкретной обстановкой, фактическим положением на местах в производстве, цехе, участке, отделении.

Предусмотренные планом ликвидации аварий технические и материальные средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий должны находиться в исправном состоянии.
4. Ответственность за своевременное и правильное составление ПЛА и соответствие их действительному положению в цехе несут соответствующие: начальники цехов, участков и их заместители, а в целом по ПУ «КМГ» - первый зам. начальника ПУ «КМГ» (главный инженер).
5. ПЛА должен быть снабжен оглавлением.
6. ПЛА должен содержать:
 - Оперативную часть.
 - Распределение обязанностей между отдельными участвующими в ликвидации аварии, порядок их действия.
 - Список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об авариях.
7. К плану ликвидации аварий прилагается:
 - Схема расположения основных коммуникаций цеха с указанием входов, складов и ГУ с технологическим схемой с указанием мест расположения пронумерованных задвижек, кранов, вентилей, рубильников и других устройств предусматриваемых в мероприятиях.
 - Список лиц ответственных за выполнение мероприятий предусмотренных планом и исполнителей, а также список членов ДППД с указанием мест постоянной работы.
 - Списки инструментов, оборудования, материалов и средств защиты, находящихся в аварийных кладовых и шкафах, с указанием количества и основной характеристики.
 - Список газо-взрывопожароопасных мест и работ технологического, ремонтного и восстановительного характера с указанием степени опасности.
 - Бланки пропусков на объект людей во время аварии.
 - Оперативный журнал по ликвидации аварии

8. План ликвидации со всеми приложениями должен находиться у первого зам. начальника управления (главного инженера), начальника смены ЦИТС, выписки из плана ликвидации аварий и перечень мероприятий относящихся к производственным взаимозависимых цехов, участков выдаются для руководства соответствующим начальникам.
 9. Список лиц и учреждений, которые должны извещаться и вызываться в случае аварии, должен находиться у начальника смены ЦИТС.
 10. Правильность по проведению учебных тревог по плану УТЗ и соответствие его действительному положению в производстве, цехе, участке проверяется не реже одного раза в месяц и не реже одного раза в год по производственному управлению с привлечением представителей аварийно-спасательной службы. При этом производится учебная тревога по одной из позиций плана учебно – тренировочного занятия и выполняются предусмотренные в ней мероприятия.
- Учебная тревога проводится в соответствии требований промышленной безопасности.
- Ответственность за своевременность и правильное проведение ликвидации аварий в действии несут первый зам. начальника ПУ «КМГ» (главный инженер), а по ЦДНГ-3 - начальник и зам. начальника цеха.

2. Оперативная часть плана по ликвидации аварий на объектах ЦДНГ

Виды аварий и места их возникновения	Кто должен быть вызван и извещен	Мероприятия по ликвидации аварий.	Лица ответственные за выполнение мероприятий и исполнители	Места нахождения средств для ликвидации аварий	Задание для спасательных отделений
1	2	3	4	5	6
1. Пропуски нефти и газа через фланцевые, резьбовые соединения на устье скважины приводящие к невозможности дальнейшей эксплуатации скважин.	Мастер, начальник цеха	Раздел А. Скважины 1. Закрыть отсекающие трубные, шлейфные задвижки, если скважина фонтанная. Если скважин оборудована ШГН остановить станок-качалку и закрыть центральную и шлейфную задвижку. 2. Поставить в известность начальника ЦДНГ-3 (в ночное время ЦИТС) о случившемся. 3. Подготовить рабочее место и подтянуть шпильки на фланцевых соединениях для ликвидации пропуска. 4. После устранения пропуска, пустить скважину в эксплуатацию и сообщить ЦДНГ-3 и ЦИТС. 5. При невозможности устранения сообщить и вызвать опер. группу МФ РГП на ПХВ «ПВАСС». 6. Ликвидация аварии осуществляется по специальному плану, составленному штабом по ликвидации аварии.	Ст. оператор Диспетчер ЦДНГ-3 и Ст. оператор Ст. оператор и ПРЦЭО -//- Мастер бригады по добыче и ст. оператор.	Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха, дизлектрические перчатки и первичные средства пожаротушения находятся на ГУ (пожарный щит)	Оперативная группа МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г. Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно-спасательной службами. Пожарная команда приводит средства пожаротушения в боевую готовность. Пути движения спасательных отделений по утвержденному маршруту.

2.Пропуски нефти и газа через СУСГ в результате полета полированного штока.	Мастер, начальник цеха	1.Остановить качалку, закрыть шлейфную задвижку. 2.Через за трубную задвижку стравить избыточное давление. 3.Подтянуть СУСГ-2 Поставить в известность начальника ЦДНГ-3 (в ночное время ЦИТС) о случившемся, вызвать технику для глушения скважины. 4.Произвести работу бригадой ПРС согласно плана работ, пустить скважину в эксплуатацию и сообщить в ЦДНГ и ЦИТС.	Ст. оператор. -/- -/- -/- -/- -/- -/- Бригада ПРС Диспетчер ЦДНГ и оператор Мастер ПРС мастер по доб. н/г	Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха, дизэлектрические перчатки и первичные средства пожаротушения находятся на ГУ (пожарный щит)	Приложение 6 Оперативная группа МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г. Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно-спасательной службами. Пожарная команда приводит средства пожаротушения в боевую готовность. Пути движения спасательных отрядов по утвержденному маршруту. Приложение 6
3.Наличие давление в межколонном пространстве или перелив жидкости через отвод в межколонном пространстве.	Мастер, начальник цеха	1.Сообщить руководству ЦДНГ-3 2.Остановить скважину, Произвести оглушение через заглубное пространство. 3.Закрывать отсекающие струнные задвижки. 4. Произвести работу бригадой КРС согласно плана работ, пустить скважину в эксплуатацию и сообщить в ЦДНГ-3 и	Ст. оператор Мастер бригады по добыче и Ст. оператор. Мастер бригады по	Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха, дизэлектрические перчатки и первичные	Оперативная группа МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г.

	ЦИТС.	добыче и	средства пожаротушения находится на ГУ (пожарный щит)	Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно- спасательной службами. Пожарная команда приводит средства пожаротушения в боевую готовность. <i>Пути движения спасательных отделений по утвержденному у маршруту. Приложение 6</i>
4. Открытый фонтан на скважине.	Мастер, начальник цеха Вызвать опер. группу МФ РГП на ПХВ «ПВАСС»	1. Сообщить руководству ЦДНГ и ЦИТС. 2. Оценить загазованную зону, установить знаки и запретить движение на территории прилегающей к скважине 3. Вывести персонал из загазованной зоны. 4. Сообщить МФ РГП на ПХВ «ПВАСС», Пожарной команде и вызвать энерго службу ТОО «МЭМ» для отключения силовых и осветительных линий, которые могут оказаться в загазованной зоне. Вызвать главных специалистов и организовать срочный выезд на место аварии. 5. Ликвидация аварии осуществляется по специальному плану, составленному штабом по ликвидации аварии.	Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха, дизэлектрические перчатки и первичные средства пожаротушения находятся на ГУ (пожарный щит)	1. Пожарная часть месторождения при поступлении сигнала находится боевой готовности к немедленному выезду для ликвидации аварии при развитии аварийной

5. Технологическая авария по системе телемеханики	Начальник смены ЦИТС, инженер ДНГ, (в ночное время деж. оператор)	Раздел Б. Групповая установка При сигнале «Технологическая авария по системе телемеханики необходимо послать на контролируемый объект дежурную аварийную группу для выяснения и ликвидации аварий. <i>Пути выхода людей по маршруту эвакуации на пункт сбора. Приложение 3.</i>	Начальник смены, деж. эл-к КИП и А, деж. телемеханик оператор, Мастер бригады по добыче и ст. оператор.	Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха, дизэлектрические перчатки и первичные средства пожаротушения находятся на ГУ (пожарный щит)	ГСС МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г. Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно-спасательной службами
2. Оперативная группа МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г. Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно-спасательной службами. <i>Пути движения спасательных отделений по утвержденному маршруту. Приложение 6</i>					ситуации

6. Порыв, сильный пропуск нефти и газа во фланцевых, сварных резьбовых соединениях, на буферной емкости, спутниках, внутренней коммуникации на ГУ и газосборных сетях, приводящие к невозможности эксплуатации требующие останова ГУ.	Мастер, ст. оператор (в ночное время нач. смены ЦИТС, оператор)	1. Определить характер аварий, требующиеся для ликвидации аварий, технику, людские ресурсы, сообщить руководству ЦДНГ, ЦИТС и диспетчеру ПРЦЭО, вызвать слесарей и сварку. 2. Закрыть все скважины, отключить место порыва или пропуска, стравить давление и подготовить место. 3. Ликвидировать аварий и после чего открыть все скважины на буферную емкость, поставить ГУ на автоматический режим от качки. 4. Сообщить в ЦДНГ и ЦИТС о ликвидации аварий. <i>Пути выхода людей по маршруту эвакуации на пункт сбора. Приложение 3.</i>	Мастер (в ночное время нач. смены) оператор, Фильтрующие противогазы находится в ЦДНГ Мастер бр. по доб. /ночное время/ нач. смены нач. ПРЦЭО слесарь, сварщик, оператор	Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха, диэлектрические перчатки и средства пожаротушения находится на ГУ (пожарный щит)	ГСС МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г. Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно-спасательной службами. Пожарная команда приводит средства пожаротушения в боевую готовность. <i>Пути движения спасательных отделений по утвержденному маршруту. Приложение 6</i>	Пути движения спасательных отделений по утвержденному маршруту. Приложение 3.
---	---	--	---	--	---	---

7. Любые неисправности насосов по механической части при которых откачку нефти с ГУ невозможно производить и требующие остановку ГУ.	Мастер, ст. оператор (в ночное время нач. смены ЦИТС, оператор)	1. Сообщить в ЦДНГ-3 и ЦИТС о характере не исправности, вызвать слесарей для определения характера неисправности и ликвидации. 2. Закрыть все скважины ГУ, закрыть соответствующие задвижки подготовить насосы и место работы для ремонта, предварительно переведя управления насосами на ручной режим работы. 3. Ликвидировать неисправности насосов, открыть скважины на буферную емкость перевести откачку нефти на автоматический режим работы. 4. Сообщить в ЦДНГ-3, ЦИТС о ликвидации аварий.	Мастер бр. по доб. /в ночное время/ нач. смены ЦИТС	Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха, диэлектрические перчатки и первичные средства пожаротушения находятся на ГУ (пожарный щит) Мастер бр. по доб. оператор Мастер бр. по доб. начальник ПРЦЭО слесаря БПО и оператор Мастер бр. по доб. оператор	Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха, диэлектрические перчатки и первичные средства пожаротушения находятся на ГУ (пожарный щит) Мастер бр. по доб. оператор Мастер бр. по доб. начальник ПРЦЭО слесаря БПО и оператор Мастер бр. по доб. оператор	ГСС МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г. Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно-спасательной службами. Пути движения спасательных отделений по утвержденному у маршриту. Приложение 6
8. Порыв или сильные пропуск на змеевиках печи, ПП-0,63, ПН-70 и т.д.	Мастер, ст. оператор (в ночное время нач. смены ЦИТС, оператор)	1. Закрыть доступ газа на печи от газосеператора. 2. Остановить насосы на ГУ, пустить поток жидкости на прямую, минуя печь, отсечь печь закрыть приемную и выкидную задвижку, и запустить насосы. 3. Сообщить в ЦДНГ-3 и ЦИТС о характере неисправности вызвать слесарей для ликвидации. 4. Ликвидировать пропуск на змеевике. задействовать печь. 5. Сообщить в ЦДНГ-3, ЦИТС о ликвидации аварии.	Мастер бр. оператор по добыче нефти (в ночное время нач. смены ЦИТС)	Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха, диэлектрические перчатки и первичные средства пожаротушения находятся на ГУ (пожарный щит) Мастер бр. по доб. нач-к, мастер ПРЦЭО слесаря ремонтник	Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха, диэлектрические перчатки и первичные средства пожаротушения находятся на ГУ (пожарный щит) Мастер бр. по доб. нач-к, мастер ПРЦЭО слесаря ремонтник	ГСС МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г. Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно-спасательной службами. Пожарная команда

					приводит средства пожаротушения в боевую готовность. <i>Пути движения спасательных отделений по утвержденному у маршруту. Приложение 6</i>
					ГСС МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г. Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно-спасательной службами. <i>Пути движения спасательных отделений по утвержденному у маршруту. Приложение 6</i>
9. Полное или частичное отключение эл. энергий, полный или частичный выход из строя электрооборудования.	Мастер, ст. оператор (в ночное время нач. смены ЦИТС, оператор)	1.Сообщить в ЦДНГ-3, ЦИТС, ТОО «МЭМ» с уточнением характера отключений или выхода из строя электрооборудования. 2.Продолжить откачку нефти работающими насосами, если это возможно. 3.Если полное отключение эл. энергии и выход из строя эл. оборудования в следствии чего невозможно произвести откачку нефти закрыть все скважины после заполнения буферной емкости. 4.После выяснения характера отключения или неисправности эл. оборудования принять меры по восстановлению откачки нефти с ГУ. 5.После ликвидации аварий, открыть все скважины на буферную емкость, перевести откачку на автоматический режим работы и пустить все скважины оборудованные ШПН остановившиеся во время отключения. 6.Сообщить в ЦДНГ-3, ЦИТС о ликвидации аварий	Мастер ДНГ и оператор, эл. монтер Мастер по доб. оператор Мастер по доб. начальник эл. цеха и эл. монтер. Мастер по доб. оператор Мастер по доб. оператор Мастер по доб. оператор	Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха, дизлектрические перчатки и первичные средства пожаротушения находится на ГУ (пожарный щит)	ГСС МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента
10.Полный или частичный отказ автоматики и неисправности.	Мастер, ст. оператор (в ночное время нач.	1.По получению результатов спроса контролируемых объектов по системе телемеханики или по выявлению неисправности, дежурной аварийной группе	Начальник смены мастер по доб. дежурный	Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха,	ГСС МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента

	смены ЦИТС, оператор)	необходимо выехать на объект и определить характер неисправности или отказа и приступить к ликвидации. 2.Перевести на ручной режим управление откачкой при полном отказе ср-в автоматики 3.Во всех случаях отказа или неисправности средств автоматики принять меры по устранению, сообщить в ЦДНГ-3, ЦИТС, а в случае невозможности исправить дежурный слесарем КИП иА, сообщить службе КИП и А ТОО «МТК» 4.По приведению в нормальное положение автомата откачек, открыть все скважины на буферную емкость и перевести откачку на автоматический режим, сообщить в ЦДНГ, ЦИТС о ликвидации аварий.	КИПиА дежурный электрик. Мастер по доб., нач. смены, оператор Начальник смены диспетчер ДП. Начальник смены мастер по доб. дежурный оператор	дизлектрические перчатки и первичные средства пожаротушения находится на ГУ (пожарный щит)	прибытия на место ЧС из г. Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно-спасательной службами. <i>Пути движения спасательных отделений по утвержденному у маршруту.</i> <i>Приложение 6</i>
11.Порыв коллектора сильный пропуск через фланцевые сварочные соединения запорных арматур в колодцах.		Раздел В. Внутри промысловый нефтесборный коллектор 1. Определить место, характер и степень порыва, пропуска, потребность в технике. 2.Сообщить в ЦДНГ-3, ЦИТС диспетчерам ЦИТС и ПРЦЭО, нач. смены они в свою очередь должны поставить в известность руководство служб и ПУ, диспетчера объединения.	Начальник ЦДНГ Нач. ПРЦЭО, мастер доб. оператор, слесарь, эл. сварщ. первый замесивший аварию, оператор мастер по добыче	Инструменты и первичные средства пожаротушения, паранитные прокладки	ГСС МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г. Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно-спасательной службами. Пожарная команда приводит средства пожаротушения в боевую
		3.Срочно организовать оперативную группу по ликвидации аварий, куда должны входит руководство ЦДНГ, ЦИТС ПРЦЭО если необходимо руководство ПУ «КМГ». 4.По прибытию на место аварии технической сварочной группы, аварийной группы, оперативной группы по ликвидации аварий	Начальник ЦДНГ, ЦИТС ПРЦЭО		

		необходимо ознакомить всех с планом аварийной работы и разъяснить их обязанности определить ответственных лиц по выполнению тех или иных аварийных работ. 5. Все оперативные организационные вопросы. Связанные с остановкой части промысла /если необходимо-полной остановки/ решает оперативная группа по ликвидации аварий. 6. По ходу ликвидации аварий необходимо через каждые 2-3 часа докладывать руководству ПУ диспетчеру ЦИТС о ходе выполнения тех или иных аварийных работ.	Ответственный руководитель по ликвидации аварий.		готовность. <i>Пути движения спасательных отделений по утвержденному маршруту. Приложение 5</i>
12. Открытый фонтан на скважине.	Мастер, начальник цеха Вызвать опер. группу МФ РГП на ПХВ «ПВАСС»	1. Сообщить руководству ЦДНГ-3 и ЦИТС. 2. Оценить загазованную зону, установить знаки и запретить движение на территории прилегающей к скважине 3. Вывести персонал из загазованной зоны. 4. Сообщить МФ РГП на ПХВ «ПВАСС», Пожарной команде и вызвать энергослужбу ТОО «МЭМ» для отключения силовых и осветительных линий, которые могут оказаться в загазованной зоне. Вызвать главных специалистов и организовать срочный выезд на место аварии. 5. Ликвидация аварии осуществляется по специальному плану, составленному штабом по ликвидации аварий. <i>Пути выхода людей по маршруту эвакуации на пункт сбора. Приложение 3.</i>		Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха, дизэлектрические перчатки и первичные средства пожаротушения находятся на ГУ (пожарный щит)	Оперативная группа МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г. Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно-спасательной службами. Пожарная команда приводит средства пожаротушения в боевую готовность. <i>Пути</i>

					движения спасательных отделений по утвержденному маршруту. Приложение 6
13. Сильные пропуски нефти и газа через затрубную задвижку, фланцевые резьбовые и сварочные соединения на устье скважины приводящие к невозможности дальнейшей эксплуатации скважин. УЭЦН	Мастер, начальник цеха	1.Отключить электрическую энергию, снять напряжение и поставить автоматику на «СТОП» 2.Поставить в известность начальника ЦДНГ-3 (в ночное время ЦИТС) о случившемся, вызвать сварку,если это необходимо 3.Сравнить избыточное давление на месте устранения пропуски, подготовить рабочее место для сварки и ликвидацию пропуски 4.Пустить скважину в эксплуатацию и сообщить в ЦИТС и ЦДНГ-3 о ликвидации аварий.	Ст. оператор Инженер Мастер ДНГ	Аварийный запас инструмента находится на Базе цеха, дизэлектрические перчатки и первичные средства пожаротушения находится на ГУ (пожарный щит)	Оперативная группа МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г. Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно-спасательной службами. Пожарная команда приводит средства пожаротушения в боевую готовность. <i>Пути движения спасательных отделений по утвержденному маршруту. Приложение 6</i>
14.Повышение давления на выкидной линии	Мастер, начальник	1.Отключить электрическую энергию, снять напряжение и поставить автоматику на	Ст оператор	Аварийный запас инструмента	ГСС МФ РГП на ПХВ

скважин выше допустимого, приводящего к невозможности дальнейшей эксплуатации скважин УЭЦН	цеха	«СТОП» 2.Поставить в известность начальника ЦДНГ-3 (в ночное время ЦИТС) о случившемся, вызвать спец.технику АЗ-30 3.Подключить спецтехнику через затрубную задвижку и продавить выкидную линию. 4.После восстановления буферного давления, пустить скважину и сообщить в ЦИТС и ЦДНГ-3	Инженер Мастер ДНГ, оператор	находится на Базе цеха, дизэлектрические перчатки и первичные средства пожаротушения находятся на ГУ (пожарный щит)	«ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г. Актау действует в соответствии с внутренними инструкциями аварийно-спасательной службами. Пожарная команда приводит средства пожаротушения в боевую готовность. <i>Пути движения спасательных отделений по утвержденному маршруту.</i> <i>Приложение 6</i>
--	------	---	--	--	--


3. ПЛАН

Проведения учебно-тренировочных занятий по ЦДНГ ПУ «КМГ»

№ п/п	Тема учебно-тренировочных занятий (УТЗ)	Срок исполнения	Место проведения	Ответственное лицо за проведение УТЗ	Примечание
1	Пропуски нефти и газа через фланцевые соединения на устье скважины, приводящие к невозможности дальнейшей эксплуатации скв.	Январь	ЦДНГ – 1 см. ЦДНГ – 2 см.	Начальник ЦДНГ Зам начальника ЦДНГ Мастер ДНГ	
2	Пропуски нефти и газа через СУСГ в результате полета полированного штока	Февраль	ЦДНГ – 1 см. ЦДНГ – 2 см.	Начальник ЦДНГ Зам начальника ЦДНГ Мастер ДНГ	
3	Наличие давления в межколлонном пространстве или перелив жидкости через отвод в межколлонном пространстве	Март	ЦДНГ – 1 см. ЦДНГ – 2 см.	Начальник ЦДНГ Зам начальника ЦДНГ Мастер ДНГ	
4	Открытый фонтан на скважине	Апрель	ЦДНГ – 1 см. ЦДНГ – 2 см.	Начальник ЦДНГ Зам начальника ЦДНГ Мастер ДНГ	
5	Технологическая авария по системе телемеханики, полный или частичный отказ автоматики и неисправности	Май	ЦДНГ – 1 см. ЦДНГ – 2 см.	Начальник ЦДНГ Зам начальника ЦДНГ Мастер ДНГ	
6	Порыв, сильный пропуск нефти и газа во фланцевых, сварных, резьбовых соединениях на буферной емкости, спутниках, внутренне коммуникации на ГУ и газосборных сетях приводящие к невозможности эксплуатации требующие остановки ГУ	Июнь	ЦДНГ – 1 см. ЦДНГ – 2 см.	Начальник ЦДНГ Зам начальника ЦДНГ Мастер ДНГ	
7	Любые неисправности насосов по механической части, при которых откачку нефти с ГУ невозможно производить и требующие остановку ГУ	Июль	ЦДНГ – 1 см. ЦДНГ – 2 см.	Начальник ЦДНГ Зам начальника ЦДНГ Мастер ДНГ	
8	Порыв или сильные пропуски на змеевиках печи ПП-0,63., ПТ-16/150, ПН-70	Август	ЦДНГ – 1 см. ЦДНГ – 2 см.	Начальник ЦДНГ Зам начальника ЦДНГ Мастер ДНГ	
9	Полное или частичное отключение эл. энергии, полный или частичный выход из строя электрооборудования	Сентябрь	ЦДНГ – 1 см. ЦДНГ – 2 см.	Начальник ЦДНГ Зам начальника ЦДНГ Мастер ДНГ	

10	Порыв коллектора, сильный пропуск через фланцевые сварочные соединения запорных арматур в колодцах	Октябрь	ЦДНГ – 1 см. ЦДНГ – 2 см.	Начальник ЦДНГ Зам начальника ЦДНГ Мастер ДНГ	
11	Сильные пропуски нефти и газа через затрубную задвижку, фланцевые, резьбовые и сварочные соединения на устье скважины приводящие к невозможности дальнейшей эксплуатации скважин УЭЦН	Ноябрь	ЦДНГ – 1 см. ЦДНГ – 2 см.	Начальник ЦДНГ Зам начальника ЦДНГ Мастер ДНГ	
12	Повышение давления на выкидной линии скважин выше допустимого, приводящего к невозможности дальнейшей эксплуатации скважин УЭЦН	Декабрь	ЦДНГ – 1 см. ЦДНГ – 2 см.	Начальник ЦДНГ Зам начальника ЦДНГ Мастер ДНГ	

4. Схема оповещения об аварии

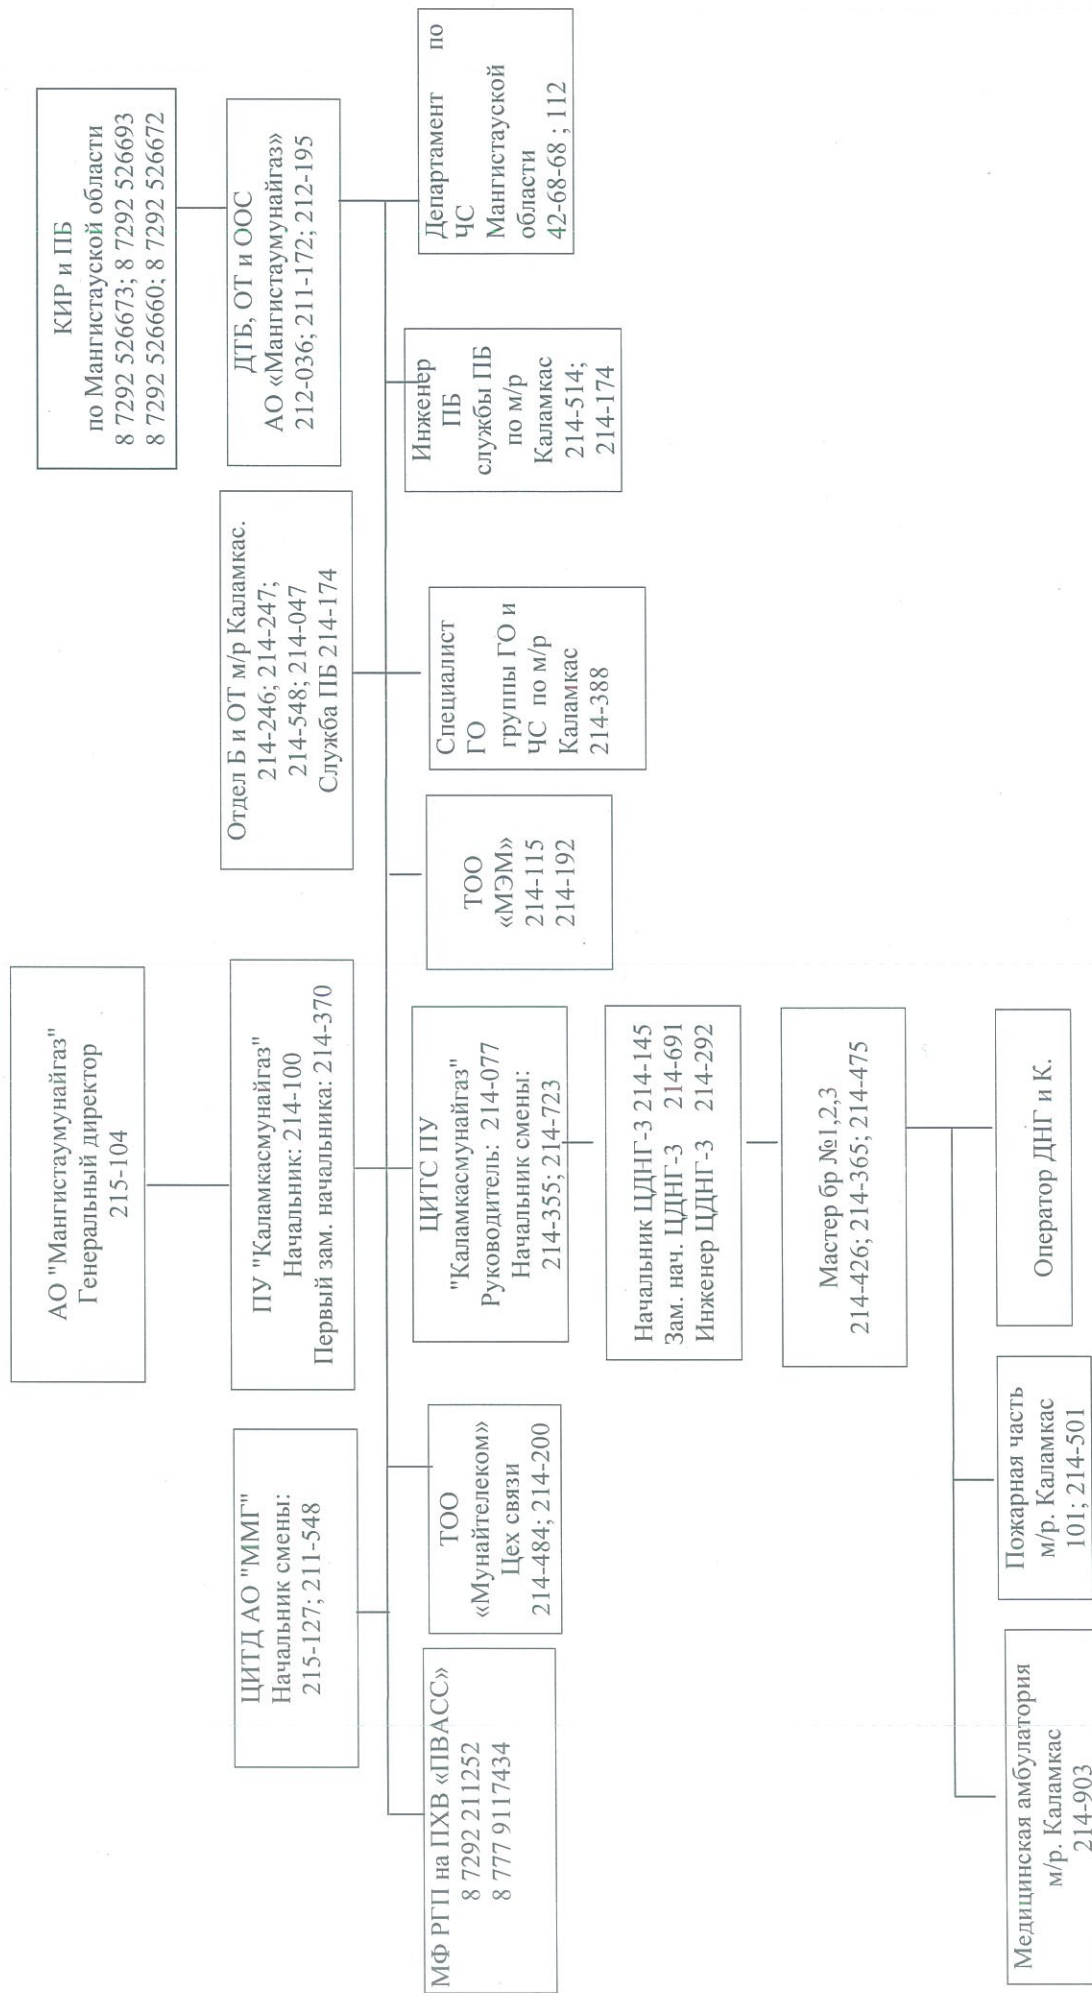

5. Мероприятия
по ликвидации возможных аварий и загорания на объектах нефтепромысла ПУ «Каламкасамунайгаз»
в начальной стадии их возникновения.

Наименование возможных аварий и загорании	Оператор	последовательность действий	Мастер
1 Загорание печи ПП-0,63 ПП-1,6 ПТ-160/100 ПН-70	2 1. Вызвать пожарную часть 2. Сообщить мастеру или начальнику смены. 3. Перекрыть поступление газа на печь путем закрытия задвижек у сепаратора 4. В дальнейшем, работу выполнят по указанию мастера или начальника смены	3 1. Вызвать пожарную часть 2. Вызвать начальника цеха. 3. При необходимости вызвать энергослужбу для отключения силовых и осветительных линий которые могут оказаться в районе пожара. 4. На место загорания при- вести первичные средства пожаротушения и помочь оператору ликвидировать пожар. 5. На место пожара запретить проезд всех видов транспорта, кроме пожарных и аварийных с соблюдением мер пожарной безопасности. 6. Сохранить обстановку пожара до прибытия комиссии ПУ.	
2. Порыв загорание газосепаратора	1. Вызвать пожарную часть. 2. Сообщить мастеру или нач. смены. 3. Отключить газосепаратор из технологического цикла для чего прекратить подачу в него газа путем закрытия секующих задвижек сепаратора или факельных линий. В случае его невозможности, остановить скважины ГУ и затем отключить газосепаратор из технологического цикла. 4. В дальнейшем работу выполнить по указанию мастера или нач-к смены	1. Вызвать пожарную часть. 2. Сообщить начальнику ЦДНГ-3 3. Вынести пожарные рукава соединить их с пожарным гидрантом, подать воду и опрыскивать близко расположенные к газосепаратору оборудования, сосуды работающих под давлением. 4. Удалить из опасной зоны рабочих и ИТР, не занятых ликвидацией пожара. 5. Прекратить все работы на объекте в пожароопасной зоне кроме работ, связанных с ликвидацией пожара. 6. Сохранить обстановку пожара до прибытия комиссии ПУ.	
3. Порыв, загорание буферной емкости.	1. Вызвать пожарную 2. Сообщить мастеру или начальнику смены. 3. Остановить все скважины, закрыть на «Спутнике» секющие задвижки на шлейфе	1. Вызвать пожарную часть. 2. Сообщить начальнику ЦДНГ-3 3. Удалить из опасной зоны рабочих и ИТР, не занятых ликвидацией пожара.	

	скважин, одновременно послать других операторов на закрытие скважин на устье. 4.Отключить буферную емкость из технологического цикла путем закрытия задвижек на сборном коллекторе «Спутника» приемных задвижек насосов 9 МГР и на газовых линиях буф. емкости, на отопление кульбдудки и печи ИП, ПТ 5.В дальнейшем работу выполнять по указанию мастера или нач. смены.	4.Вынести пожарные рукава, соединить их с пожарным гидрантом и подать воду и опрыскивать близко расположенные к буф. емкости оборудование, сосуда работающих под давлением. 5.Прекратить все работы на объекте в пожароопасной зоне кроме работ, связанных с ликвидацией пожара. 6.Сохранить обстановку пожара до прибытия комиссии ПУ.
4.Загазованность в «Спутнике» в результате сильных пропусков нефти и газа и коммуникациях.	1.Сообщить мастеру или начальнику смены. 2.Перевести на ручной замер продукцию скважин «Спутника» путем отключения на блоке БМА тумблер «ГУ» и сообщить в ДП о переводе на ручной замер. 3.Включить вентилятор «Спутника БМА. 4.Для улучшения вентиляции «Спутника» оба двери 5.При работах в загазованной зоне «Спутников» принять шланговый или фильтрующий противогазы 6.Отчесь участок пропусков нефти и газа. а) при пропусках на замерной емкости «Имппульса» - снять с замера скважину переключатель ПСМ перевести на пустую или не подключенную к «Спутнику» скважину. -при отсутствии таких скважин перекрыть одну малодебитную скв. на «Спутнике» и установить ПСМ на эту скв. и закрыть задвижку на газовой линии «Спутника» б)при пропусках на подводных шлейфах -остановить скв. на которых пропуск и закрыть задвижку ее на «Спутнике» в)при пропусках на ПСМ -отсечь продукцию скв. на ПСМ и перевести	1.Сообщить нач. ЦДНГ 2.Определить причины загазованности «Спутника» 3.Помагать оператору при ликвидации последствий аварий. 4.Подготовить «Спутник» к ремонтным работам.

	скважины сборный коллектор для открытия байпасных задвижек верхний ряд задвижек в «Спутнике» и закрыть нижний ряд секующих задвижек.	
	г)при пропусках на сборной коллекторе: -остановить скважины подключению к «Спутнику» отсечь сборный коллектор «Спутника» от буферной емкости. 7.Очистить «Спутник» и его территорию от нефти.	
5.Сильные пропуски ч/з сальниковые уплотнители 9 МГР, создающие пожароопасность	1.При автоматизированном насосе перевести насос на ручное управление и вывесить на переключатель РУН плакат «Не включать работают люди» 2.Остановить нажав кнопку «Стоп» на пусковом устройстве и вывесить плакат «Не включать работают люди» 3.Закрыть входные и выходные задвижки насоса. 4.Открыть вентиль на приеме насоса и стравить остаточное давление. 5.Набить сальниковые уплотнения и запустить насос в работу в обычном режиме. 6.Очистить замазученность возле насоса и сам насос.	1.Проверить работу оператора и убедиться в правильности ее.
Загорание печи на УНВ-1 (установка нагрева воды)	1.Вызвать пожарную часть 2.Сообщить мастеру или начальнику смены. 3. Перекрыть поступление газа на печь путем закрытия задвижек у сепаратора 4. В дальнейшем работу выполнять по указанию мастера или нач. смены.	1.Вызвать пожарную часть. 2.Вызвать начальника цеха. 3. При необходимости вызвать энергослужбу для отключения силовых и осветительных линии которые могут оказаться в районе пожара. 4. На место загорания привести первичные средства пожаротушения и приступить ликвидации пожара. 5. На место пожара запретить проезд всех видов транспорта, кроме пожарных и аварийных с соблюдением мер пожарной безопасности. 6. Сохранить обстановку пожара до прибытия комиссии ПУ.

Загорание газа (нефте) проводов.	1. Вызвать пожарную часть 2. Сообщить мастеру или начальнику смены. 3. Отключить газо (нефте) провод из технологического цикла путем отключения подачи газа(нефти) и закрытия секучих задвижек трубопровода. При возможности перевести на байпасную линию. 4. В дальнейшем работу выполнять по указанию мастера или нач. смены.	1. Вызвать пожарную часть. 2. Вызвать начальника цеха. 3. Прекратить все работы на объекте в пожароопасной зоне кроме работ, связанных с ликвидацией пожара. 3. Организовать встречу пожарной части, оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 4. На место загорания привести первичные средства пожаротушения. 5. На место пожара запретить проезд всех видов транспорта, кроме пожарных и аварийных с соблюдением мер пожарной безопасности. 6. Сохранить обстановку пожара до прибытия комиссии ПУ.
Выход из строя регулятора температуры печи подогрева.	1. Сообщить мастеру или начальнику смены. 2. Закрыть задвижки, прекратить подачу газа.	1. Сообщить начальнику цеха. 2. Организовать встречу ремонтной бригады.
Порыв газопровода	1. Сообщить мастеру или начальнику смены. 2. Закрыть задвижки, прекратить подачу газа.	1. Сообщить начальнику цеха. 2. Прекратить все работы на объекте в опасной зоне, кроме работ по ликвидации порыва. 3. Организовать встречу ремонтной бригады.
Порыв на осевом коллекторе газа.	1. Сообщить мастеру или начальнику смены. 2. Закрыть задвижки, прекратить подачу газа, перевести ГУ на факельную линию.	1. Сообщить начальнику цеха. 2. Прекратить все работы на объекте в опасной зоне, кроме работ по ликвидации порыва. 3. Удалить из опасной зоны рабочих и ИТР не связанных с ликвидацией аварии на коллекторе. 3. Организовать встречу ремонтной бригады.
Неполадки с работой УЭЦН	1. Отключить электрическую энергию поставить автоматику на «СТОП» 2. Поставить в известность начальника ЦДНГ-3 (в ночное время ЦИТС) о случившемся.	1. Сообщить начальнику цеха. 2. Организовать встречу ремонтной бригады.

6. Условия опасные для жизни людей

Опасным условием при аварии на объекте для жизни людей является:

- получение раны, кровотечения;
- травматический шок;
- переломы костей части тела;
- нарушение нормальных функций;
- повреждение мышц и суставов;
- поражение электрическим током;
- отравление газом и сильно действующим ядовитыми веществами;
- прекращение сердечной деятельности;
- получение ожогов различной степени;
- отсутствие элементарных бытовых условий;
- ухудшение санитарно-эпидемической обстановки;
- нарушение экологической обстановки на данном объекте и распространение на близлежащие территории.

**7. Мероприятия по спасению людей
находящихся в зоне аварий по ЦДНГ-3**

№ п/п	Наименование мероприятия	Кто исполняет
1	Оценить обстановку, выявить число и место нахождения людей, застигнутых аварией, принять меры по оповещению работников предприятий (объекта);	Начальник объекта, зам. начальника объекта
2	Доложить руководству об авариях и проводимой мероприятий по спасению людей и сделать заявку на необходимые силы и средства по спасению людей и локализации (ликвидации) аварий;	Начальник объекта
3	Направить свой объектовые формирования (силы и средства) на спасения людей и локализации аварий;	Начальник объекта, зам. начальника объекта
4	Принять неотложные меры по спасению людей и ликвидации аварий;	Начальник объекта
5	Обеспечить вывод из опасной зоны людей, не участвующих непосредственно в ликвидации аварий;	Зам. начальника объекта
6	Контролировать правильность действий персонала и выполнение своих распоряжений;	Зам. начальника объекта
7	Доложить руководству места расположения органа управления по локализации и ликвидации аварий; и о ходе работ по спасению людей, характере аварий, пострадавших и необходимых экстренных медицинской помощи им.	Начальник объекта

8. Состав персонала добровольных пожарных формирований в начальной стадии аварий.

Номер боевого расчета и фамилия членов ДПФ.	Обязательность по предупреждению пожара и контроль за состоянием средств связи пожаротушения.	Обязанности на случай пожара.
Начальник отделения (начальник, зам. начальника цеха)	Следит за состоянием противопожарного режима в цехе во время работы и за уборкой горючих веществ.	Руководит тушением пожара, эвакуацией людей и имущества из помещений до прибытия пожарных подразделений.
Зам. начальника отд. ДПФ (инженер цеха)	Следит за состоянием противопожарного режима в цехе, исправностью противопожарного оборудования, средств связи сигнализации.	В отсутствие начальника отделения руководит тушением пожара, эвакуацией людей и имущества из помещения до прибытия подразделений.
ДПФ №1 (мастер бригады)	Следит за исправностью первичных средств пожаротушения на ГУ, комплектностью пожарных щитов и за исправностью пожарного гидранта.	Сообщает о пожаре в ТОО «Семсер өртсөндіруші» встречает прибывшие пожарные подразделения, сообщает о пожаре в ЦИТС В отсутствие начальника и зам. начальника отд. ДПФ руководит тушением пожара в цехе.
Доброволец №2 ствольщик (механик)	Следит за исправностью пожарных кранов, наличия при них выкидных рукавов, стволов, прокладок.	Работает по тушению пожара стволом от пожарного крана, первичными средствами пожаротушения.
Доброволец №3 подствольщик (слесарь)	Наблюдает за исправностью пожарных кранов и устраняет обнаруженные неисправности подступами к ним на ГУ.	Помогает добровольцу №2 прокладывать линию рукавов, открывая вентиль крана. При необходимости работает со спасателями.
Доброволец №4 Оператор ДНГ связной.	Следит за исправностью пожарных гидрантов, водоемов и свободными подступами к ним.	Сообщает о пожаре в ЦИТС, встречают прибывающие пожарные подразделения показывает подъездные пути к пожарным гидрантам.
Доброволец №5 ст. оператор ДНГ	Следит за состоянием объекта проверять по окончании рабочей смены отключение всех машин	Оказывает помощь добровольцу №2

9. План повышение устойчивости работ объекта ПУ «КМГ»

№ п/п	Наименование мероприятий
1	Обеспечить защиту рабочих и служащих от оружия массового поражения: ➤ укрыть рабочего персонала в защитных сооружениях и дежурного персонала на участках с непрерывным циклом производства, в помещениях рекомендованные для приспособления под противорадиационные укрытия; ➤ рассредоточить и эвакуировать других рабочих и служащих; ➤ обеспечить формирования, рабочих и служащих индивидуальными средствами защиты.
2	Подготовить объекты по обеспечению устойчивого управления производством: ➤ организовать круглосуточное дежурство; ➤ привести в готовность объектовых формирований и принять меры по их доукомплектованию и оснащению имуществом; ➤ провести светомаскировку и усилить охрану, ввести пропускной режим, перевести объект на особый режим работы.
3	Организовать устойчивую производственную связь и надежное снабжение всем необходимым для добычи и поставок нефти и газа: ➤ создать аварийный запас и резервов оборудования, материалов, арматуры, инструментов, ГСМ, продуктов питания; ➤ организовать вывод материальных ценностей в безопасную зону и защиту уникального оборудования, аппаратуры и других материальных ценностей; ➤ произвести снижение фонтанной арматуры перевести работу фонтанных скважин по одной струне и произвести обвалование устьев фонтанных скважин; ➤ подготовить и привести в готовность автономные источники электроснабжения. ➤ вывести подвижные эл. станции из зон возможных разрушений; ➤ подготовить систему аварийного сброса нефти из резервных емкостей.
4	Повышение устойчивости отдельных элементов и конструкций инженерно-технологического комплекса объектов от воздействия поражающих факторов современных средств поражения: ➤ провести обваловку емкостей в особенности с сильно- действующими ядовитыми веществами; ➤ снизить запасы пожаровзрывчатых веществ и провести противопожарные мероприятия на объекте хозяйствования; ➤ засыпать скважин землей (обваловка); ➤ установить глубинного отсека тела пластов; ➤ укрыть мешками с песком насосных агрегатов БКНС;

	➤ провести глушение утяжелением раствором фонтанных скважин: ➤ установить клапанов отсека тельный исключивших разрядку скважин при неисправном нефтепроводе: ➤ обвязывать парка лунингами для перекачки нефти в нефтяной пласт: ➤ использовать все дизельные агрегаты с буровых установок для добычи нефти и нужд быта на м/р Каламкас. ➤ провести инженерные мероприятия на ВЗД согласно плана мероприятий при аварийной ситуации: ➤ провести группировку сил Гражданской обороны для организованного проведения спасательных и других неотложных работ.
--	--

10. Распределения обязанностей между должностными лицами при ликвидации аварий, а также открытого фонтана и порядок их действия.

Общее положение.

Оценка характера чрезвычайной ситуации, выработка предложений руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации по ее локализации и ликвидации осуществляются оперативным штабом. Оперативный штаб координирует действия служб и формирований гражданской защиты, участвующих в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ.

Оперативный штаб создается решением руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

Начальником оперативного штаба назначается должностное лицо уполномоченного органа или его территориального подразделения, которое является заместителем руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

Начальник оперативного штаба, по согласованию с руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации и в зависимости от масштаба и зоны чрезвычайной ситуации, создает необходимое количество оперативных групп и распределяет их работу в зоне чрезвычайной ситуации.

Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации иначе, как отстранив его в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, от исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или назначив другое должностное лицо.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации обязан принять меры по незамедлительному информированию заинтересованных государственных органов и организаций о принятых им решениях.

В случае невозможности проведения аварийно-спасательных и неотложных работ руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации имеет право принимать решения о приостановке указанных работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зоне чрезвычайной ситуации людей.

До прибытия ответственного руководителя по ликвидации аварий, руководство осуществляет в ночное время начальник смены ЦИТС.

Непосредственное руководство ведением газоспасательных работ осуществляется газоспасательной бригадой с применением изолирующих противогазов, по указанию руководителя ликвидации аварии.

Непосредственное руководство работами по предупреждению возможных загораний и тушению пожара осуществляется начальником пожарной части, в его отсутствие начальником караула по заданию руководителя ликвидации аварий

План ликвидации аварий должен быть изучен всеми инженерно-техническим работниками цеха (участка), начальником смены ЦИТС, работниками пожарной части.

1. Обязанности ответственного и исполнителя работ по ликвидации аварий.

- Начальник штаба (Главный инженер ПУ) – ответственный руководитель работ.

- Заместитель начальника штаба – ответственный исполнитель МФ РГП на ПХВ «ПВАСС»

Ознакомиться с обстановкой и немедленно приступить к выполнению мероприятий предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварий, организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем.

Контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью и своих распоряжений и заданий.

Докладывает начальнику управления об обстановке и при необходимости вызывает на помощь газоспасательную бригаду и пожарную часть.

Оперативная группа МФ РГП на ПХВ «ПВАСС» с момента прибытия на место ЧС из г. Актау принимает меры по локализации и ликвидации аварий.

По окончании аварий дает разрешение на проведение восстановительных ремонтных работ и пуск производства.

2. Обязанности начальника смены ЦИТС.

Начальник смены ЦИТС обязан:

а) при получении извещения об авариях извещает лица и учреждения по списку должностных лиц.

б) начальник смены ЦИТС лично или через ответственных подчиненных немедленно вызывает газоспасательную бригаду или пожарную часть, извещает об авариях руководство ЦИТС и ПУ «КМГ».

Одновременно должен принять меры для спасения людей и ликвидации аварий, руководствуясь при этом планом ликвидации аварий

В соответствии с создавшейся обстановкой (в ночное время):

Начальник смены ЦИТС лично или через ответственных подчиненных немедленно вызывает газоспасательную бригаду или пожарную часть, извещает об авариях руководство ПУ.

Одновременно должен принять меры для спасения людей и ликвидации аварий руководству при этом планом ликвидации аварий в соответствии с создавшейся обстановкой (в ночное время).

3. Обязанности инструктора добровольной газоспасательной дружины.

Инструктор добровольной газоспасательной дружины:

а) руководит спасательными работами.

б) обеспечивает из своего запаса газо-защитной аппаратурой, инструментом и материалами.

в) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации аварии.

4. Обязанности руководителя ЦИТС.

а) немедленно является на ЦИТС и сообщает об этом ответственному руководителю работ по ликвидации аварий.

б) организует оказание своевременной медицинской помощи пострадавшим.

в) руководит работой транспорта.

г) при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организует питание и отдых рабочих.

д) обеспечивает работу аварийных и материальных складов и доставку материалов и инструментов к месту аварий.

5. Обязанности мастера по добыче нефти и газа.

Мастер по добыче нефти и газа выполняет распоряжения ответственного руководителя работ по ликвидации аварий.

Находясь в момент аварии на участке и получив сообщение об аварии, проводит мероприятия согласно плана ликвидации аварий и информирует о своих действиях ответственного руководителя работ.

Находясь вне участка узнав об аварии немедленно являются к ответственному руководителю работ для выполнения заданий и поручений связанных со спасением людей и ликвидации аварии.

6. Обязанности главного механика, главного энергетика, начальника ПРЦЭО.

Главный механик, главный энергетик, начальник ПРЦЭО обязаны:

- а) обеспечить организацию бригад мастеров, электриков и установить их постоянное дежурство для выполнения работ по ликвидации аварий и восстановлению нормальной технологической звена.
- б) обеспечить включение или выключение эл. энергии, нормальную работу эл. механического оборудования, действия связи сигнализации.

7. Обязанности инженера ЦДНГ.

Организовать бригаду из операторов и других специалистов обученных работе по ликвидации аварии.

Уточняет состояние технологического процесса с целью предупреждения возможных осложнений и создания необходимых условий для успешной ликвидации аварии.

В зависимости от обстановки обеспечивает сохранение нормального технологического процесса, либо перевести его на режим удобной остановки технологического процесса либо приостановить технологический процесс до устранения аварии.

8. Обязанности оператора ГУ на которой произошла авария.

Немедленно сообщает о происшедшем руководству ЦДНГ.

Принимает меры по выводу людей, спецтехники из зоны аварии.

При необходимости в целях предупреждения осложнений аварии останавливает работу технологического оборудования с извещением руководства ЦДНГ.

10.1. Перечень служб привлекаемых во время аварий

1. Газометрическая служба

- комплектование службы, инструктаж персонала.
- обеспечение приборами контроля загазованности, метеоусловий.
- наладка, выдача, эксплуатация и учет движения приборов.
- контроль газовой среды в опасной зоне на территории прилегающего объекта.
- составление графиков замеров, схемы места отбора проб, проведение журналов регистрации и ежесуточной информации.
- составление оперативной карты – схемы загазованности территории, прогноз возможного распространения шлейфа, с указанием всех объектов вокруг скважины, подъездных путей, населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий с указанием прогнозируемой ситуации по сводке метрологической службы и представление данных в штаб.
- инструктаж населения и персонал промышленных, сельскохозяйственных, жилых и бытовых объектов за пределами опасной зоны по требованиям газовой и пожарной безопасности с регистрацией в журнале.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении превышения предельно – допустимых и до взрывных концентраций на участках проведения подготовительных и вспомогательных работ, они должны быть немедленно прекращены, а персонал выведен в безопасную зону.

2. Служба связи и оповещения

- комплектование и установка средств связи.
- подготовка систем оповещения.
- разработка систем эвакуации и информации персонала.
- подготовка эвакуационного транспорта.
- энергетическое обеспечение систем связи (в т.ч. аккумуляторный источник).

3. Пожарная служба

- приведение в боевую готовность пожарной техники и персонал, включая инструктажи.
- обеспечение СИЗ.
- расчет потребности количества воды, пены, порошка, оборудования.
- расстановка и обвязка техники, емкостей.

4. Транспортная служба

- проверка готовности и составление списков автотранспорта, тракторов, бульдозеров, тягачей, спец.агрегатов.
- комплектование водителями, инструктаж, обеспечение СИЗ, распределение по объектам работ.
- установка искрогасителей, защитных экранов.
- создание резерв запчастей и ГСМ (заправка)
- оборудование места стоянки и ремонта.
- выделение тракторов и техники по оперативному плану и указанию руководителей штаба.
- заявки на автотранспорт.

5. Служба водообеспечения

- расчет потребности технической воды для всех работ.
- оборудование мест забора воды и доставка на объект (трубопровод).
- оборудование мест хранения и сбора воды.
- прокладка и обвязка водоводов.
- доставка и хранение питьевой воды, обработка емкостей и оборудование насосом, навесом (утепление).

6. Служба обеспечения промывочным раствором

- определение годности (исправности) оборудования и материалов.
- расчет количества раствора, материалов и оборудования.
- завоз и установка оборудования, материалов, создание резервного запаса.
- обвязка линий подачи воды и раствора к спец. агрегатам.
- контроль параметров раствора.
- сбор, регенерация и утилизация раствора.

7. Строительная служба

- расчет количества техники, вагон-домиков, материалов.
- планировка и обваловка территории.
- строительство дорог, подъездов, амбаров.
- переброска и обустройство помещений для жилья и хозяйственно-бытового назначения.
- обустройство площадок для подготовки и опрессовки оборудования.

8. Механоэнергетическая служба

- обеспечение энергоснабжения и связи.
- определение пригодности (исправности) нефтепромыслового оборудования.
- подготовка оборудования по оперативному плану.
- изготовление нестандартного оборудования.
- создание резерв запасных частей (шпунтера, плашки, задвижки, манифолды, пульты управления, превенторы, и т.д.)
- взрывобезопасное освещение опасной зоны.
- обеспечение паспортами, тех. документацией, сертификатами оборудования, труб, канатов и т.д.

9. Служба снабжения

- составление и обобщение заявок на необходимые материалы.
- отправка, получение и складирование.
- отпуск по оперативному плану.
- подготовка сведений о наличии на объекте соответствующих оборудования и материалов.
- выдача спецодежды и СИЗ.

10. Контрольно-пропускная служба

- оборудование постов и обозначение границы опасной зоны.
- допуск согласно требованиям боевого устава.
- контроль загазованности на постах.
- немедленно оповещает в штаб и службы об обнаружении загазованности и изменении направления ветра работающих в опасной зоне.

11. Хозяйственная служба.

- подготавливает места работы, отдыха, жилые помещения.
- оборудование столовых, складов.
- обеспечивает питание, питьевое водоснабжение, доставку и выдачу молока в опасной зоне.
- доставка и хранение запаса продуктов. (склады, холодильники).

12. Медицинская служба

- оборудует пост вблизи опасной зоны, медпунктов в штабе.
- находится в постоянной готовности и связи со штабом, ответственным исполнителем работ в опасной зоне, руководителями служб.
- оказывает первую помощь при поступлении вызова, организует отправку пострадавших в стационар.

11. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В условиях работы на предприятиях существуют многие опасности, которые могут привести к несчастным случаям. Основными из них являются:

- а) отравление вредными парами и газами;
- б) химические ожоги: кислотой, щёлочью, аммиаком и другими химическими веществами;
- в) термические ожоги: горячей водой, паром, конденсатом, расплавленными и раскалёнными веществами;
- г) механические травмы: ссадины, порезы, ушибы, вывихи, переломы костей и прочие;
- д) электротравмы при эксплуатации электрооборудования.

Своевременность, быстрота и правильность в оказании первой помощи во многих случаях решают вопрос не только быстрого восстановления здоровья пострадавшего, но и иногда сохранения его жизни.

Каждый рабочий, ИТР и служащий обязан знать и уметь правильно оказать первую помощь пострадавшему.

1. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ГАЗАМИ

Во всех случаях отравления парами и газами необходимо вынести пострадавшего из загазованной зоны (при необходимости надеть на пострадавшего противогаз, обеспечив при этом себе личную безопасность).

Вызвать газоспасательную службу и скорую медицинскую помощь.

Уложить пострадавшего, освободить его от стесняющей одежды, обеспечить приток свежего воздуха, обеспечить ему покой, в зимнее время занести в теплое помещение.

До прибытия скорой помощи оказать первую помощь пострадавшему, руководствуясь следующими рекомендациями.

2. При отравлении окисью углерода

Появляется головная боль, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, головокружение, сонливость, потеря ориентировки, в тяжелых случаях - потеря сознания, судороги.

Пострадавшего вынести из загазованной зоны (при необходимости надеть на пострадавшего противогаз), уложить в теплое помещение, расстегнуть стесняющие части одежды, принять меры к согреванию тела, дать нюхать нашатырный спирт (вата, смоченная 3%-ным нашатырным спиртом, производить ингаляцию чистым кислородом). При остановке дыхания - производить искусственное дыхание методом «изо рта в нос» в сочетании с непрямой массаж сердца.

При транспортировке пострадавшего в лечебное учреждение оказание помощи не прекращать.

3. При отравлении четыреххлористым углеродом

Появляются головная боль, головокружение, тошнота, рвота, буйство. При вдыхании высоких концентраций - потеря сознания или наркоз, внезапная смерть.

Первая помощь: пострадавшего вынести на свежий воздух, расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить тепло, покой, ингалировать 35-60% кислородом. При отсутствии дыхания - аппаратное или искусственное дыхание «изо рта в рот», «изо рта в нос», непрямой массаж сердца, пострадавшего отправить в лечебное учреждение.

4. При отравлении парами бензина

Появляется головная боль, головокружение, сердцебиение, слабость, психическое возбуждение, беспричинная вялость, сухость по рту, тошнота, потеря сознания. При острых отравлениях: мучительный кашель, кашель с кровавистой мокротой, синюха, отрывка бензином, судороги, зрачки не реагируют на свет,

потери сознания. Особенно страдают женщины.

Первая помощь: пострадавшего вынести на свежий воздух, расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить тепло, покой, ингалировать кислородом. При отсутствии дыхания – искусственное дыхание «рот в рот», «рот в рот», «рот в нос», не прямой массаж сердца. Пострадавшего отправить в лечебное учреждение.

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ

При химических ожогах кислотой, щелочью или жидким аммиаком необходимо немедленно смыть обожженное место обильной струей воды (под давлением) из крана или специального гидранта в течение 15 минут.

При ожогах глаз кислотой или щелочью необходимо также тщательно промыть глаза чистой водой.

Нейтрализовать кислоту щелочью или щелочь кислотой на теле человека нельзя.

Для оказания дальнейшей помощи пострадавшего необходимо немедленно отправить в медпункт, при сильных ожогах вызвав «скорую помощь».

6. При термических ожогах

При термических ожогах частей тела, не покрытых одеждой, пораженный участок обработать спиртом или раствором марганцево-кислого калия. Пузыри не срезать.

Пострадавшего немедленно отправить в медпункт или вызвать «скорую помощь».

В случае ожогов при воспламенении одежды, необходимо срочно принять меры

к тушению одежды, для чего:

- не допускать, чтобы горящий бегал или метался, так как это усиливает пламя;
- немедленно уложить горящего на пол горячей поверхностью одежды вверх и набросить на него шерстяную или суконную одежду или другой материал (прекратить доступ воздуха);
- после того, как потушен огонь, необходимо осторожно разрезать одежду в обожженных местах и снять ее, стараясь не срывать пузырей;
- обработать места ожогов спиртом или раствором марганцево-кислого калия, после чего пострадавшего необходимо немедленно направить в медпункт, вызвав «скорую помощь».

7. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАВМАХ, ПРИ РАНЕНИИ И КРОВОТЕЧЕНИИ

Во всех случаях получения ранения пострадавший после оказания ему на месте первой помощи должен быть доставлен или направлен в здравпункт.

Каждую незначительную царапину, ссадину, рану следует тщательно обрабатывать, чтобы предупредить нагноение. Для этого следует сразу же смазать рану раствором йода или зеленкой и наложить повязку.

Нельзя пользоваться для наложения повязки на рану случайными материалами. Использовать нужно только стерильный бинт или индивидуальный пакет.

Для того чтобы остановить кровотечение, необходимо:

- поднять раненую поверхность вверх;
- кровотокающую рану закрыть перевязочным материалом из пакета, сложенным в комочек, и придавить сверху, не касаясь пальцами самой раны. Если кровотечение остановится, то, не снимая наложенного материала, забинтовать рану (возможно потуже).

При сильном кровотечении применяется сдавливание кровеносных сосудов выше места ранения, что достигается сгибанием конечности в суставах пальцевым прижатием, наложением жгута или закрутки.

8. При ушибах, вывихах и переломах костей

Во всех случаях получения ушибов, вывихов, растяжений связок и переломов костей пострадавший после оказания первой помощи должен быть направлен или доставлен в здравпункт.

При ушибах необходимо на ушибленное место положить холодную примочку, обеспечить полный покой поврежденной части тела.

При вывихах и растяжении связок необходимо создать удобное и покойное положение поврежденному месту, лучше всего путем наложения шины, и доставить пострадавшего в медпункт. Вправление вывиха может производиться только врачом.

При растяжении связок необходимо приложить к поврежденному месту холодную примочку и забинтовать сустав сдавливающей тугой повязкой. Если есть абсолютные или относительные признаки перелома, пострадавшему нужно сделать иммобилизацию (обездвиживание) конечности. Для этого также можно использовать подручный материал в виде дощечек, палок, твердых сумок и т.д. Такая импровизированная шина накладывается не меньше чем на два сустава, окружающие место перелома (конечность нужно зафиксировать в том положении, которое она занимает, и не пытаться соединять отломки кости). Исключение составляют тазобедренный и плечевой суставы - шина должна захватывать три сустава. После наложения шины ее прибинтовывают (подручными средствами, например, куском разорванной одежды) к конечности пострадавшего. «Скорую помощь» нужно вызывать как можно скорее, но если такой возможности нет, то для транспортировки пострадавшего используют носилки с твердым основанием (они также могут быть сделаны самостоятельно из двух палок и дощечки между ними). Пострадавший должен быть немедленно доставлен в ближайший здравпункт.

9. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКАХ, ТЕПЛОМ И СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ

При обмороке необходимо вынести пострадавшего на свежий воздух или к открытому окну. Уложить пострадавшего в горизонтальном положении, слегка приподнять его ноги (такое положение способствует притоку крови к голове), расстегнуть одежду, стесняющую дыхание. Дать понюхать нашатырный спирт, поднести к носу вату, смоченную 3%-ным нашатырным спиртом. Вызвать «скорую помощь».

При тепловом или солнечном ударе вынести пострадавшего из помещения с повышенной температурой или перенести его в тень. Освободить пострадавшего от стесняющей одежды, придать полу сидячее положение, смочить голову и грудь холодной водой. В случаях, если у пострадавшего останавливается дыхание, необходимо приступить к искусственному дыханию.

10. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ГЛАЗ

При попадании инородного тела в глаз пострадавшего необходимо срочно направить в здравпункт. Никаких мер по удалению инородного тела из глаза предпринимать нельзя, кроме промывания глаза чистой водой из фонтанчика или ватки.

11. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ТОКОМ

Спасение пострадавшего в большинстве случаев зависит от того, насколько быстро он будет освобожден от воздействия электрического тока и насколько быстро будет оказана ему первая помощь.

Быстро освободить пострадавшего от действия электрического тока, соблюдая при этом меры безопасности. Необходимо помнить, что без применения мер предосторожности прикасаться к человеку, находящему под током, опасно для жизни.

При освобождении от тока пострадавшего необходимо использовать возможность быстрого отключения от тока токоведущих частей установки путем выключения рубильника, отключения выключателя, нажатия кнопки «стоп», вывертывания предохранительной пробки на щитке.

Если отключение от тока установки не может быть произведено достаточно быстро, то необходимо принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается следующим образом:

Оттянуть провод от пострадавшего, пользуясь сухой деревянной палкой, сухой доской, сухой веревкой или другим непроводником.

При напряжении до 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно оттянуть пострадавшего от токоведущих частей за одежду, избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой. Для изоляции рук оказывающий помощь, особенно если ему необходимо коснуться тела пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки или обмотать руку шарфом, надеть на нее сукожную фуражку, натянуть на руку рукав пиджака или пальто, накинуть на пострадавшего резиновый ковер, прорезиненную материю (плащ)

или просто сухую материю. Можно также изолировать себя, встав на резиновый ковер, сухую доску или какую-либо не проводящую электрический ток подстилку, сверток сухой одежды и т. п. При отделении пострадавшего от токоведущих частей следует действовать одной рукой. Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего и он судорожно сжимает в руке токоведущий элемент, можно перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой или сделать разрыв, применяя инструмент с изолирующими рукоятками. Перерубать провод необходимо пофазно, т. е. разрубать провод каждой фазы отдельно.

При напряжении выше 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей необходимо использовать средства защиты: надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изолирующими клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение. На ВЛ 6-20 кВ, когда нельзя быстро отключить их со стороны питания, надо создать искусственное короткое замыкание для отключения ВЛ. Для этого на провода ВЛ надо набросить гибкий неизолированный проводник, который должен иметь достаточное сечение во избежание перегорания при прохождении через него тока короткого замыкания. Перед тем как набросить проводник, один его конец надо заземлить (присоединить к телу металлической опоры, заземляющему спуску или отдельному заземлителю и др.), а на другой конец для удобства наброса желательно прикрепить груз. При набросе проводника надо пользоваться диэлектрическими перчатками и ботами.

Оказывающему помощь необходимо помнить об опасности напряжения шага, если токоведущая часть лежит на земле. Перемещаться в этой зоне нужно с особой осторожностью, используя средства защиты для изоляции от земли (диэлектрические галоши, боты, ковры, изолирующие подставки) или предметы, плохо проводящие электрический ток (сухие доски, бревна). Без средств защиты перемещаться в зоне растекания тока замыкания на землю следует, передвигать ступни ног по земле и не отрывая их. После отделения пострадавшего от токоведущих частей следует вынести его из этой зоны на расстояние не менее 8 м от токоведущей части.

Кроме того, нужно иметь в виду следующее:

Если пострадавший находится на высоте, то надо немедленно предупредить или обезопасить его падение при освобождении от тока.

Меры первой помощи:

Вызвать скорую помощь.

Если пострадавший в сознании, ему необходимо обеспечить тепло, покой, освободить от стесняющей одежды, обеспечить приток свежего воздуха, ингалировать кислородом, массажировать конечности.

При отсутствии дыхания, применить аппаратное или искусственное дыхание «изо рта в рот», «изо рта в нос» и непрямой массаж сердца, затем пострадавшего отправить в больницу.

12. ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ И НАРУЖНЫЙ МАССАЖ СЕРДЦА

Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно, как бы со всхлипыванием), а также если его дыхание постоянно ухудшается независимо от того, чем это вызвано: поражением электрическим током, отравлением, утоплением и др. Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является способ "изо рта в рот" или "изо рта в нос", так как при этом обеспечивается поступление достаточного объема воздуха в легкие пострадавшего.

Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду и обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, которые в положении на спине при бессознательном состоянии закрыты запавшим языком. Кроме того, в полости рта может находиться инородное содержимое (рвотные массы, соскользящие протезы, песок, ил, трава, если человек тонул), которые необходимо удалить указательным пальцем, обернутым платком (тканью) или бинтом, повернув голову пострадавшего набок. После этого оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего, одну руку подсовывает под его шею, а ладонью другой руки надавливает на лоб, максимально запрокидывая голову. При этом корень языка поднимается и освобождает вход в гортань, а рот пострадавшего плотно охватывает губами открытый рот пострадавшего и делает энергичный выдох, с некоторым усилием вдыхая воздух в его рот; одновременно он закрывает нос пострадавшего щекой или пальцами руки, находящейся на лбу. При этом обязательно следует наблюдать за грудной клеткой пострадавшего, которая должна подниматься. Для того чтобы выдох был более глубоким, можно несильным нажатием руки на

грудную клетку помочь воздуху выйти из легких пострадавшего.

Если отсутствует не только дыхание, но и пульс на сонной артерии, одного искусственного дыхания при оказании помощи недостаточно, так как кислород из легких не может переноситься кровью к другим органам и тканям. В этом случае необходимо возобновить кровообращение искусственным путем, для чего следует проводить наружный массаж сердца. Показанием к проведению реанимационных мероприятий является остановка сердечной деятельности, для которой характерно сочетание следующих признаков: бледность или синюшность кожных покровов, потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, прекращение дыхания или судорожные, неправильные вдохи. При остановке сердца, не теряя ни секунды, пострадавшего надо уложить на ровное жесткое основание: скамью, пол, в крайнем случае подложить под спину доску.

Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от пострадавшего и, наклонившись, делает два быстрых энергичных вдувания (по способу "из рта в рот" или "изо рта в нос"), затем разгибается, оставаясь на этой же стороне от пострадавшего, ладонь одной руки кладет на нижнюю половину грудины, отступив на два пальца выше от ее нижнего края, а пальцы приподнимает. Ладонь второй руки он кладет поверх первой поперек или вдоль и надавливает, помогая наклонном своего корпуса. Руки при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых суставах. Надавливать следует быстрыми толчками так, чтобы смещать грудину на 4-5 см, продолжительность надавливания не более 0,5 с, интервал между отдельными надавливаниями не более 0,5 с. В паузах рук с грудины не снимают, если помощь оказывают два человека, пальцы остаются приподнятыми, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах.

Если оживление проводит один человек, то на каждые два глубоких вдувания он производит 15 надавливаний на грудину, затем снова делает два вдувания и опять повторяет 15 надавливаний и т. д. За минуту необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний, т. е. выполнить 72 манипуляции, поэтому темп реанимационных мероприятий должен быть высоким. При участии в реанимации двух человек соотношение "дыхание-массаж" составляет 1:5, т. е. после одного глубокого вдувания проводится пять надавливаний на грудную клетку.

13. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСАХ ЯДОВИТЫХ НАСЕКОМЫХ, ЗМЕЙ

Сразу после укуса обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении. Отсосать яд! При необходимости перенести пострадавшего в удобное, защищенное от непогоды место. Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо!

В первые секунды после укуса, надавливая пальцами, раскрыть рану и начинать энергично отсасывать яд ртом. Кровянистую жидкость периодически сплевывать. Если мало слюны или есть ранки на губах, во рту, следует набрать в рот немного воды (вода разбавляет яд) и проводить отсасывание яда поочередно в течение 15 минут непрерывно. Это позволяет удалить из организма пострадавшего от 20 до 50% яда. Если пострадавший один, он должен самостоятельно отсосать яд.

Чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничить подвижность пострадавшего. Пораженные конечности иммобилизовать. При укусе в ногу прибинтовать ее к здоровой и подложить что-либо под колени, слегка приподнимать их. При укусе в руку зафиксировать ее в согнутом положении.

Давать пострадавшему больше пить чая, бульона, воды. Усиленное водопотребление способствует выводу яда из организма.

Немедленно доставить пострадавшего, транспортировать его на носилках в ближайшее медицинское учреждение. В случае необходимости проводить продолжительное искусственное дыхание и массаж сердца.

14. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ И ОХЛАЖДЕНИИ

Для растирания замерзших частей тела следует применять сухие теплые перчатки или суконки.

Растирание надо производить до возобновления в обмороженном участке кровообращения (нормальная окраска кожи).

Растирать снегом не рекомендуется.

При использовании воды, необходимо ее температуру повышать до 36 С постепенно, затем при появлении красноты на месте обморожения, его следует смазать жиром, борной мазью и завязать теплой повязкой.

При более тяжелых обморожениях (появление пузырей, омертвление кожи мышц, появление черноты на теле) растирать кожу нельзя, необходимо наложить сухую повязку и немедленно доставить в медпункт.

12. Аварийный запас противогазов

№ п/п	Наименование	Основная характеристика	Кол-во
1	Противогаз фильтрующий	Индивидуальное средство защиты органов дыхания, лица, глаз от вредных примесей, содержащихся в воздухе производственных помещений в количестве не более 0,5% и наличия кислорода не менее 19%. Состоит из следующих частей. 1. Шлем-маска с клапанной пробкой, где расположены клапаны входа выхода. 2. Гофрированные трубки, соединяющий шлем-маску с коробкой. 3. Коробки с поглотителем марки БКФ служащие для защиты органов дыхания от кислых газов и паров органических веществ.	17

Примечание: Отработка коробки с поглотителем определяется по обнаружению запаха под маской.
Необходимо выйти из загазованной атмосферы и заменить коробку на новую.

13. Аварийный запас инструмента.

№ п/п	Наименование	Основная характеристика	Кол-во
1	Зубило	Ударный режущий инструмент. При аварийных работах в газоопасной среде режущую и ударную часть смазать консистентной смазкой	2шт
2	Ключ трубный (газов)		1шт
3	Кувалда -3кг		1шт
4	Молоток		2шт
5	Ключи гаечные		
	14X17		2шт
	17X19		2шт
	22X24		4шт
	27X30		4шт
	30X32		4шт
	32X36		4шт
	36X41		6шт
	41X46		6шт
	50X55		6шт
6	Ключи накидные		
	22		2шт
	24		4шт
	27		4шт
	30		4шт
	32		4шт
7	Лист паранитовый		1шт
8	Рукавицы защитные		17шт
9	Очки защитные		2шт
10	Сальниковая набивка13X13		
11	Отвертки		2шт
12	Переносной аккумуляторный фонарь		2шт

14. Список должностных лиц и учреждений извещающих об аварии

№ п/п	Организация или должностное лицо	Ф.И.О.	№ телефона		Адрес	
			служебный	домашний	служебный	домашний
1	Дежурный МФ РГП на ПХВ «ПВАСС»		8 7292 211252 8 777 9117434			
2	Начальник ПУ «Каламкасмунайгаз»	Сарсенбай Н.М.	214-100	-	Офис ПУ «КМГ»	с. Шебир
2.1.	Первый зам. нач-ка ПУ «КМГ»	Цзун Шоуго	214-100	-	Офис ПУ «КМГ»	
		Нурмуханов К.Н.	214-370		Офис ПУ «КМГ»	г. Актау
3	Семсер “Өрт сендіруші”	Хань Сяофэн	214-370	-	Офис ПУ «КМГ»	
		Қайргалиев.Е	214-501,101	87711187665	ПЧ «Каламкас»	п. Бейнеу дом-13
		Кабулов А	214-501,101	87715700475	ПЧ «Каламкас»	п. Бейнеу дом-41
		Абилтоев Б	214-501,101	87027256475	ПЧ «Каламкас»	П.Жармыш дом-17
		Рыскулов Қ	214-501,101	87716546890	ПЧ «Каламкас»	Сай-өгес Дом-7 кв.-4
4	Главный специалисты					
4.1.	Руководитель ЦИТС	Абланов М	214-077		Здание ЦИТС	г. Актау
4.2.	Начальник ПТО	Жузбаев А.	214-555		Офис ПУ «КМГ»	Г.Актау
4.3.	Начальник ОГМ	Бимагамбетов М	214-698	87014699123	Офис ПУ «КМГ»	г.Актау 13 мкр. 2 дом 51.
4.4.	Начальник ОГЭ	Абдуов С.	214-623	-	Офис ПУ «КМГ»	г. Актау Шығыс-3 д.192
4.5	Начальник отдела ОТ и ПБ	Жарасова С.	214-246		Офис ПУ «КМГ»	г. Актау
4.6.	Специалист группы ГО и ЧС	Тоқаев С.	214-388	87011312459	Здание ЦИТС	Маңғыстау-3, д-325
5	Начальники подразделения объектов					
5.1.	Начальник ЦДНГ-1	Епенов Ә.	214-680	87022874634	Здание ЦДНГ-1	г. Актау 27-85-5
5.2.	Начальник ЦДНГ-2	Отаралиев С.	214-575 214-697	43-79-68	Здание ЦДНГ-2	г. Актау 14-59-15
5.3.	Начальник ЦДНГ-3	Кушербаев Е.Н.	214-145 214-691	40-25-04	Здание ЦДНГ-3	г. Актау 28-3-16
5.4.	Начальник ЦДНГ-4	Кенжеш Ә	214-633	87054428513	Здание ЦДНГ-4	г. Актау 27-33-98

5.3.	Начальник ЦДНГ-3	Кушербаев Е.Н.	214-697	40-25-04	Здание ЦДНГ-3	г. Актау 28-3-16
5.4.	Начальник ЦДНГ-4	Кенжеш Ә	214-145 214-691			
5.5.	Начальник ЦППД	Кулмурынов Б.	214-633	87054428513	Здание ЦДНГ-4	г. Актау 27-33-98
			214-512 214-628	87057841379	Здание ЦППД	г. Актау 12-21а-31
6	Руководитель медицинской службы	Нургалиев М.	214-903	87756703263	Поселок общежитий Блок 32	г. Актау 14-59а-7
7	Департамент комитета индустриального развития и пром. без. Мин. по инвестициям и развитию РК по Мангистауской области		8 (7292) 52-66-83 52-66-84 52-66-85		г. Актау 3 мкр-н	
8	Департамент ЧС по Мангистауской области		8 (7292) 42-68-00 42-68-68 112		г. Актау 24 мкр-н	
9	Дежурный КНБ		8 (7292) 46-00-19		г. Актау 23 мкр-н	
10	Прокуратура		8 (7292) 53-19-99		г. Актау 23 мкр-н	
11	Областной центр медицины катастроф		8 (7292) 53-10-27		г. Актау	
12	Дежурный диспетчер ПЭУ-1 ТОО «МЭМ»		214-115 214-192		м/р Каламкас, Здание ПЭУ-1	

15. Бланк пропуска на объект людей во время аварии.

Приложение №1

ПРОПУСК	
Выдан _____ (Ф.И.О., должность)	

(Для прохода на территорию аварийного объекта)	

(Ф.И.О., должность выдавшего пропуск)	
« ____ » _____ 20 ____ г. ____ час. ____ мин.	

(Подпись)	

ПУ «ҚАЛАМҚАСМУНАЙГАЗ»

Место аварии

Характер аварии

Время возникновения аварии (год, месяц, число, часы, минуты)

44

17. Технологическая схема ГУ с путями возможной эвакуации персонала и подъездных путей.

Схема расположения помещений и оборудования ЦДНГ-3



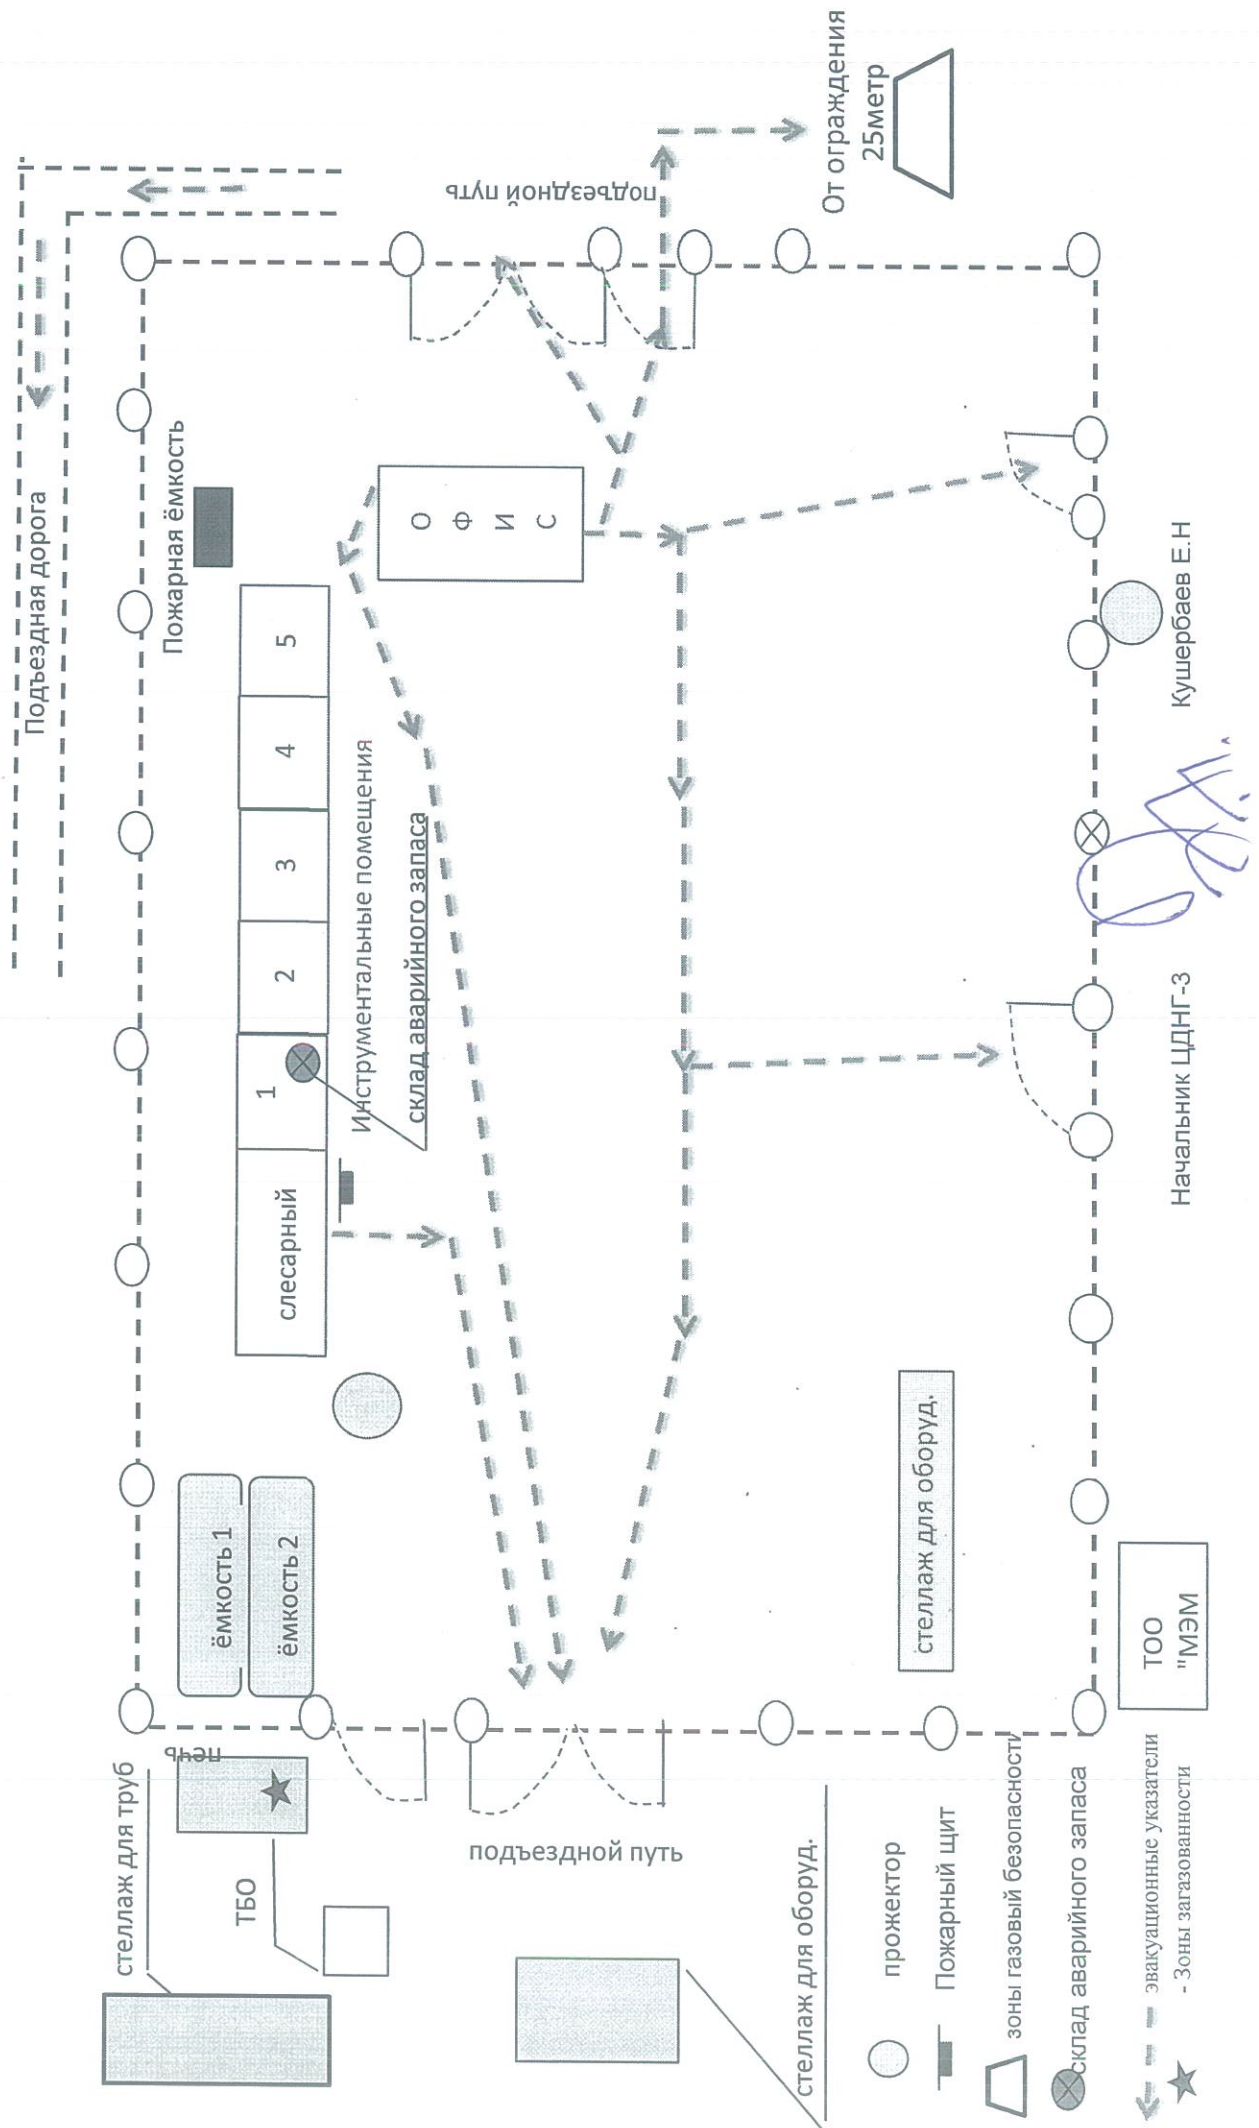



СХЕМА ОПБ-21 ЦДНГ-3

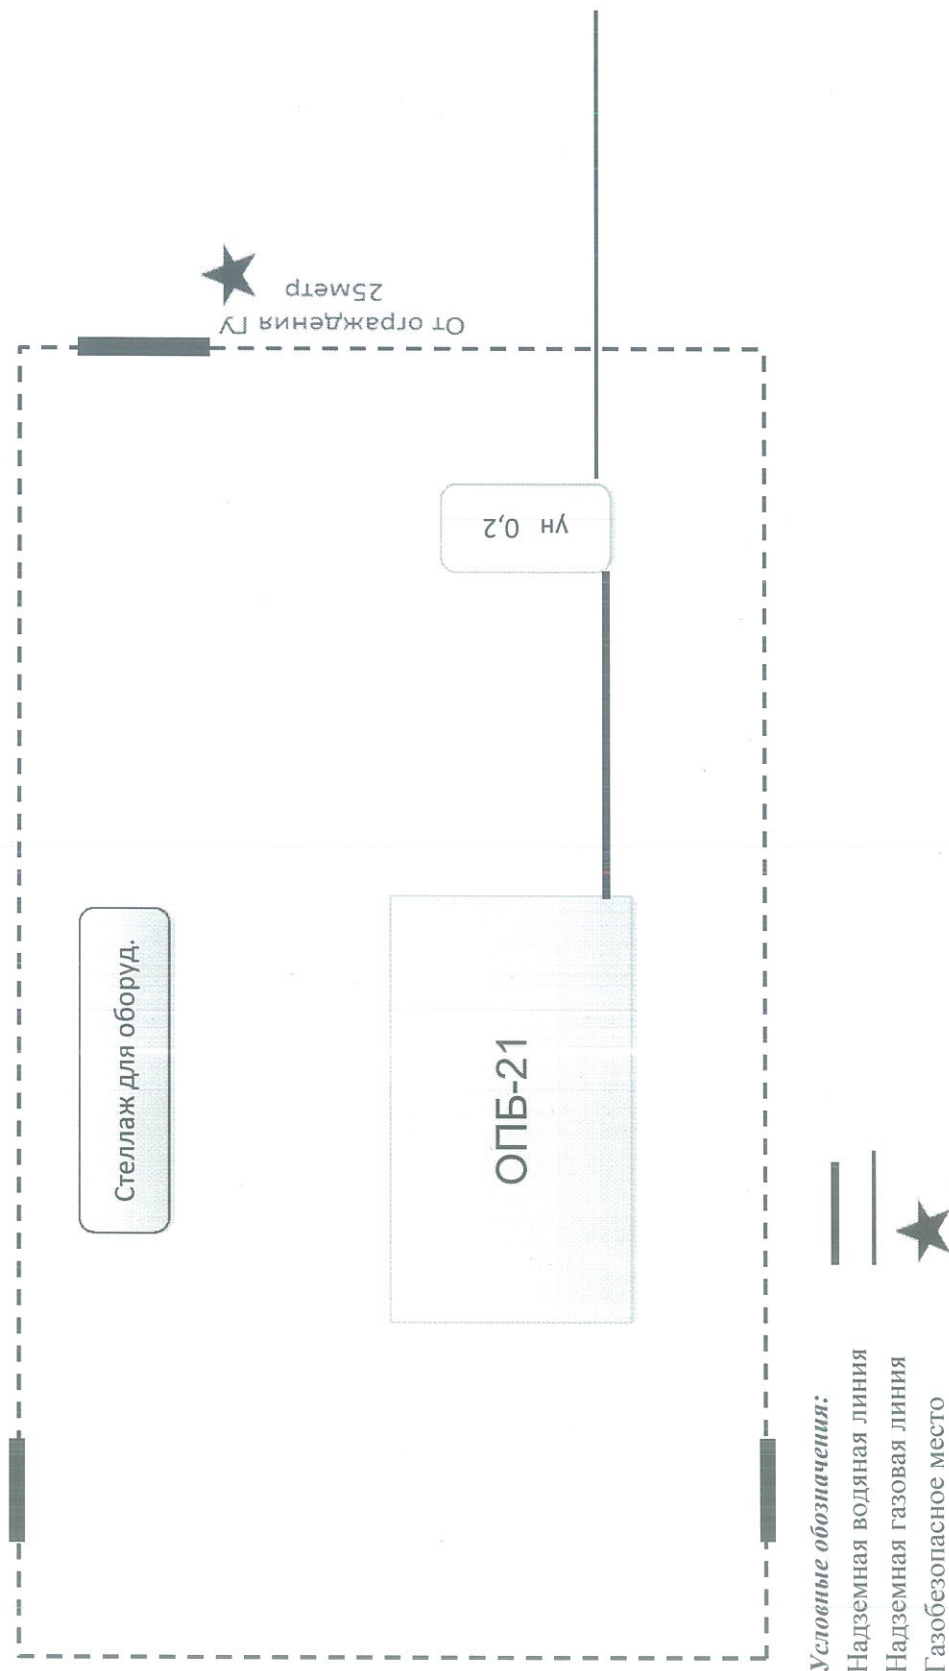


Технологическая схема ГУ-1 с путями возможной эвакуации персонала и подъездных путей

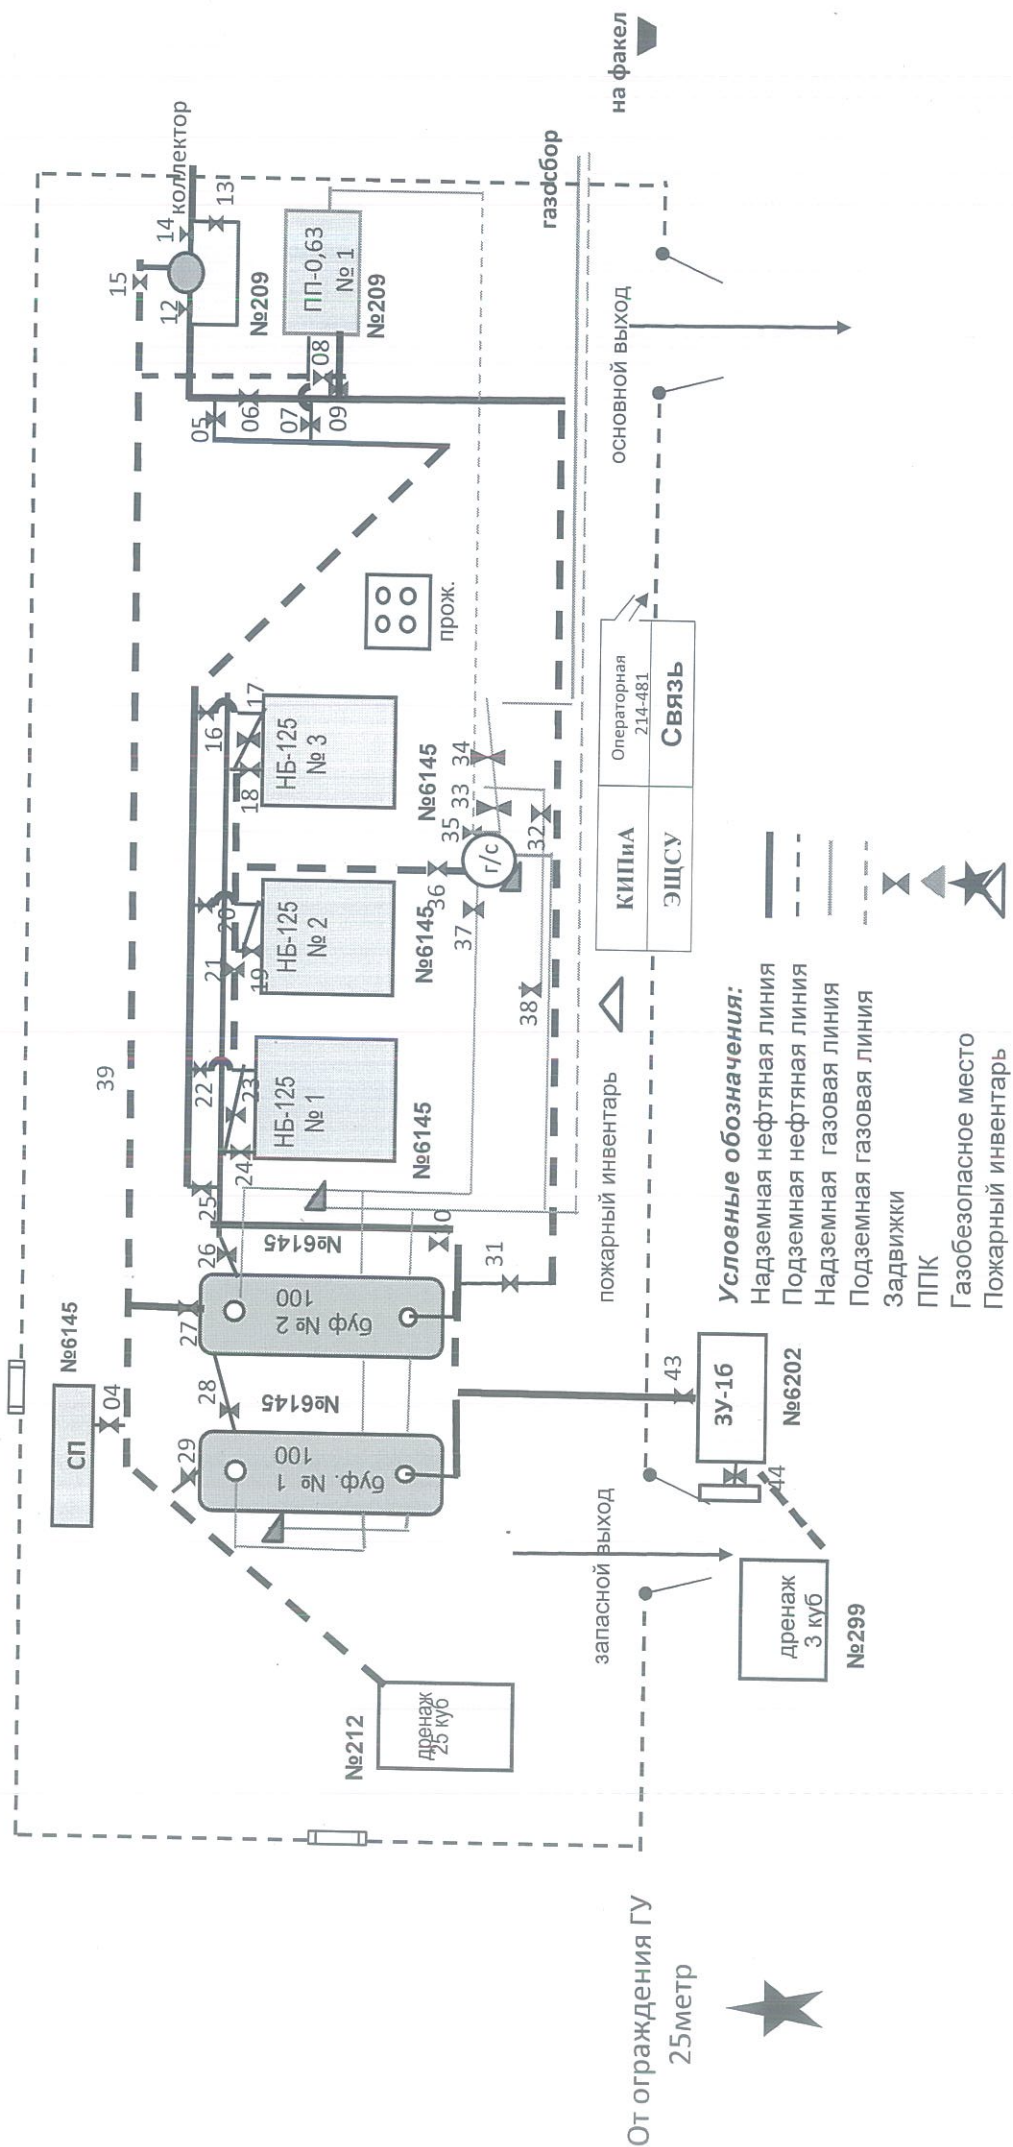

Технологическая схема ГУ-2 с путями возможной эвакуации персонала и подъезных путей

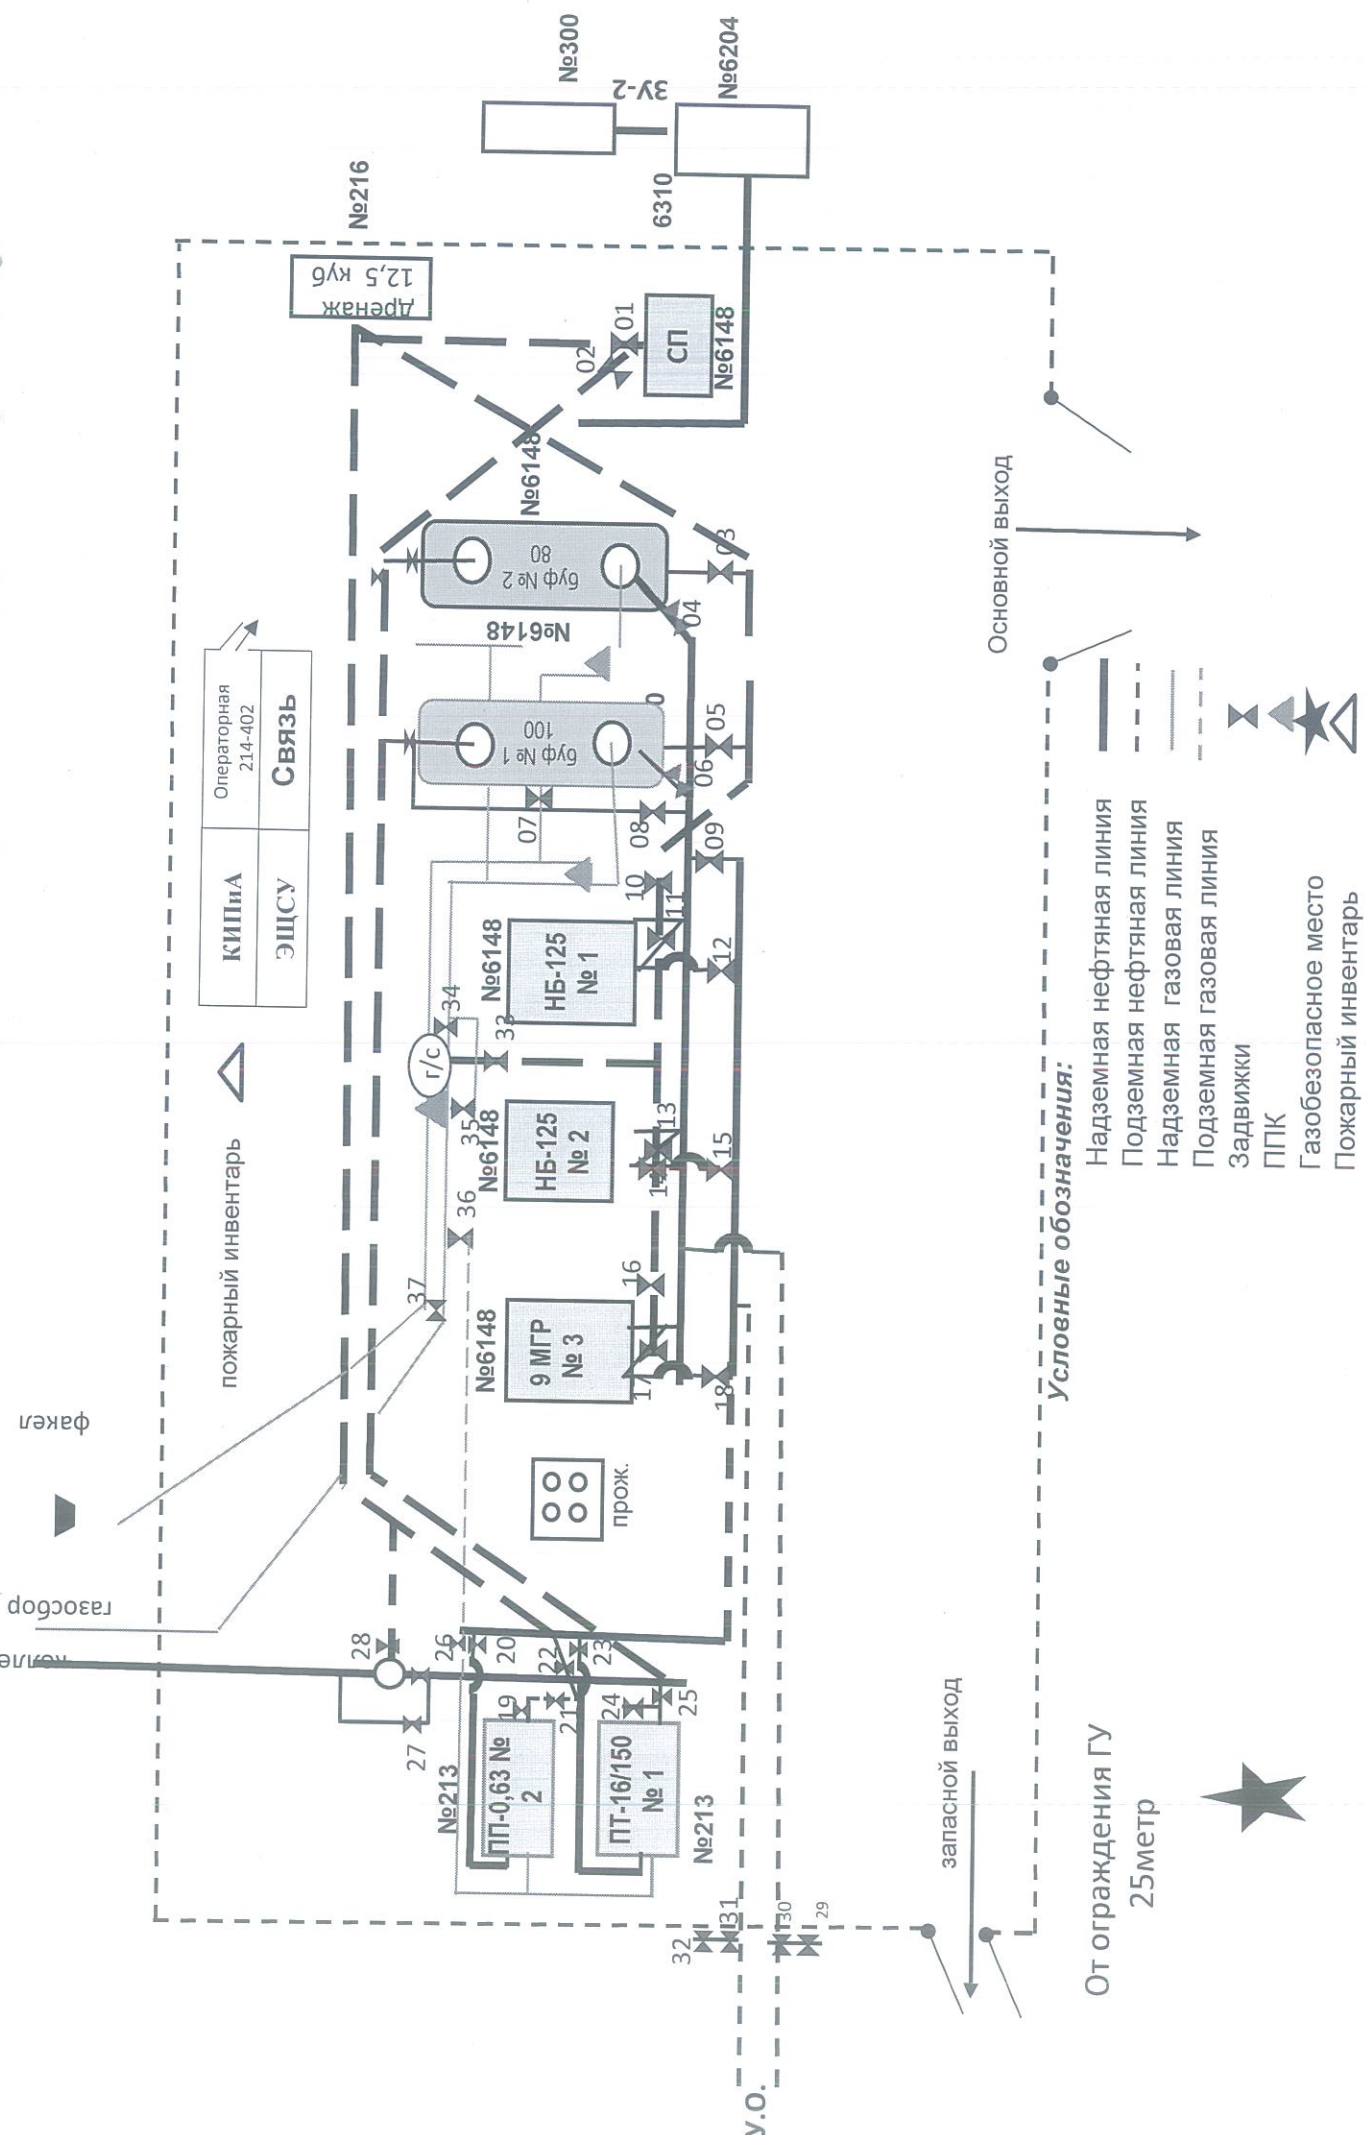


факел

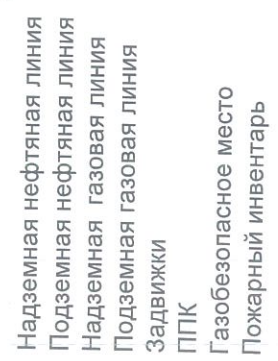




★ 25метр


Технологическая схема ГУ-7 с путями возможной эвакуации персонала и подъездных путей

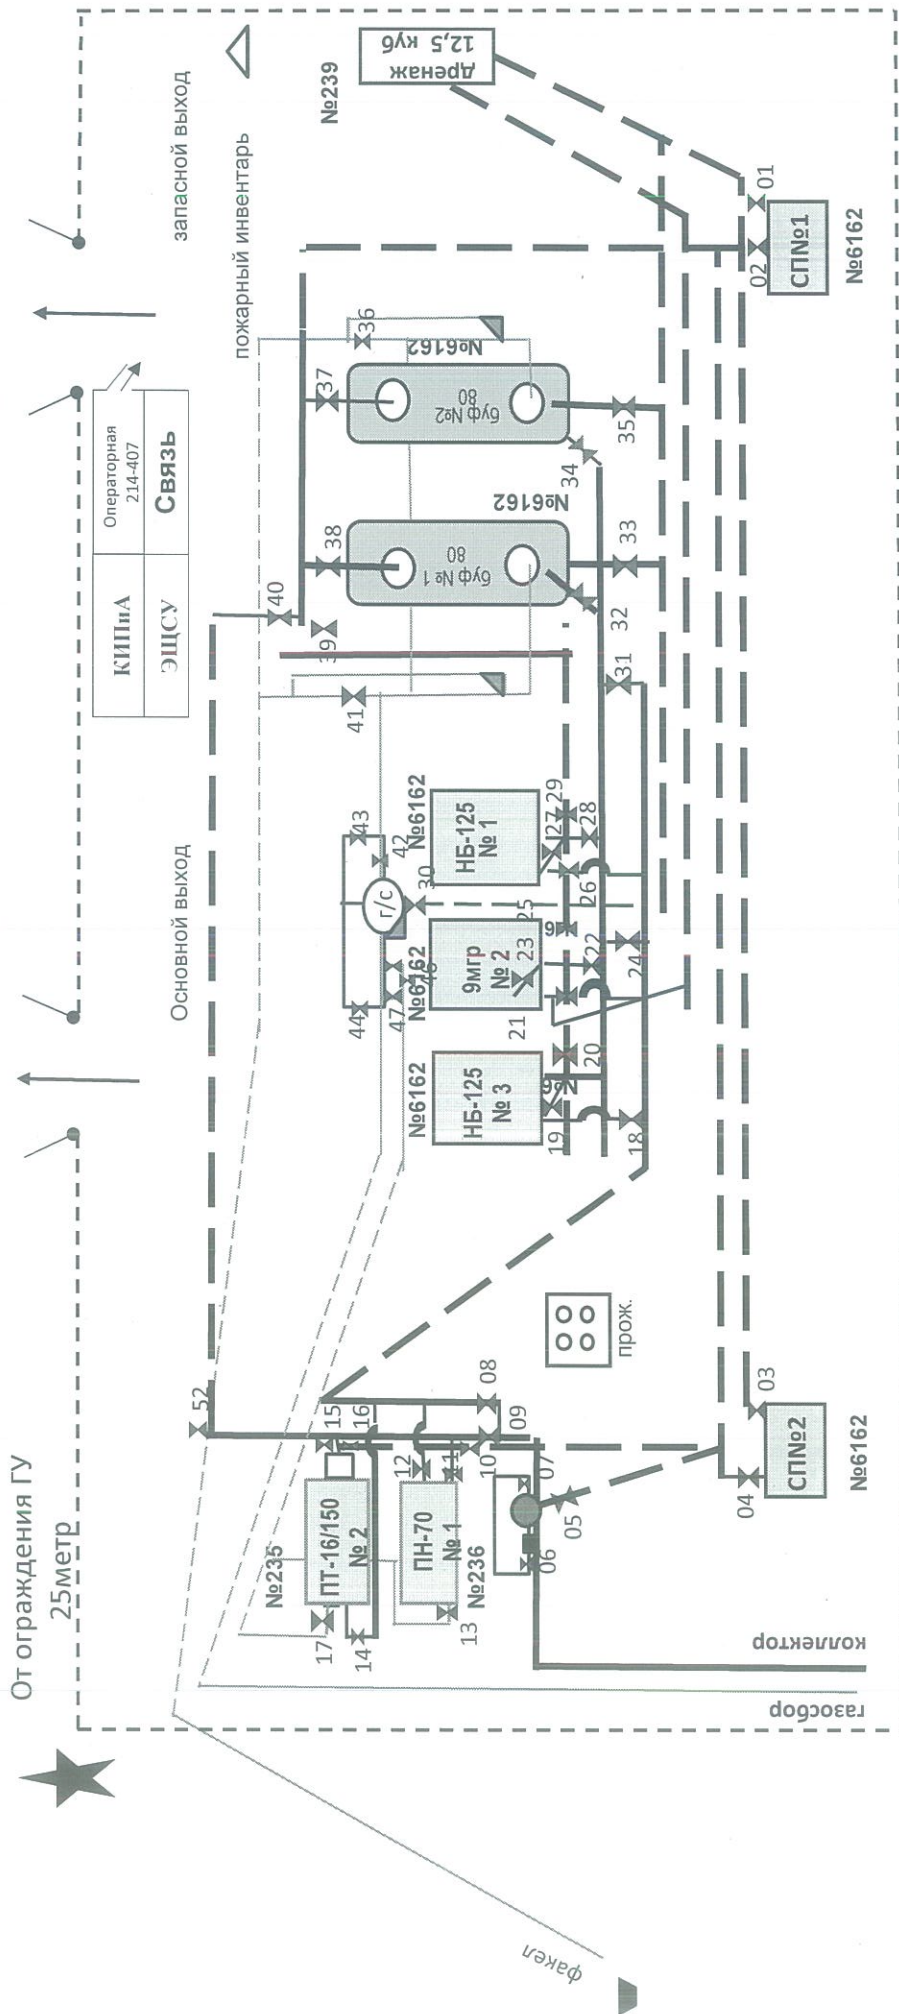

Технологическая схема ГУ-71 с путями возможной эвакуации персонала и подъезных путей

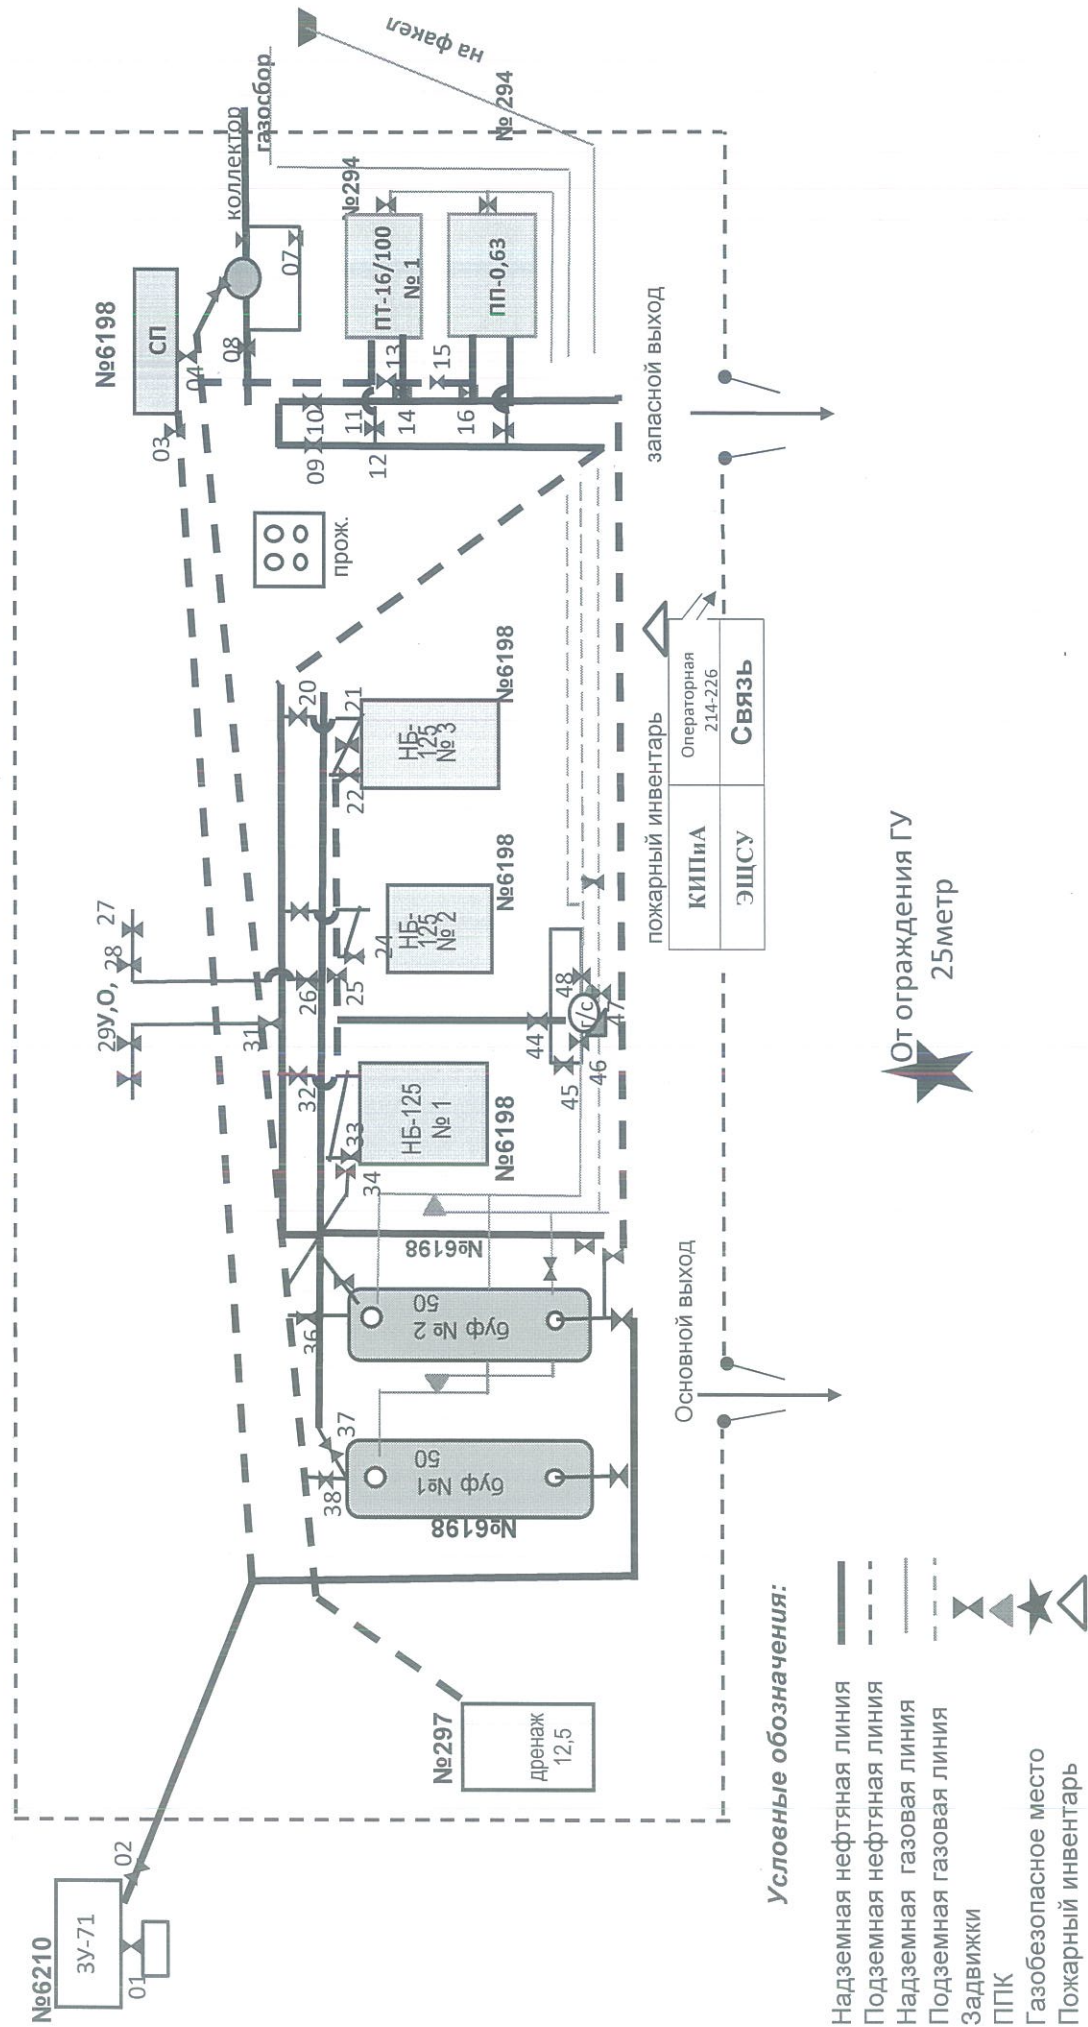

Технологическая схема ГУ-8 с путями возможной эвакуации персонала и подъездных путей

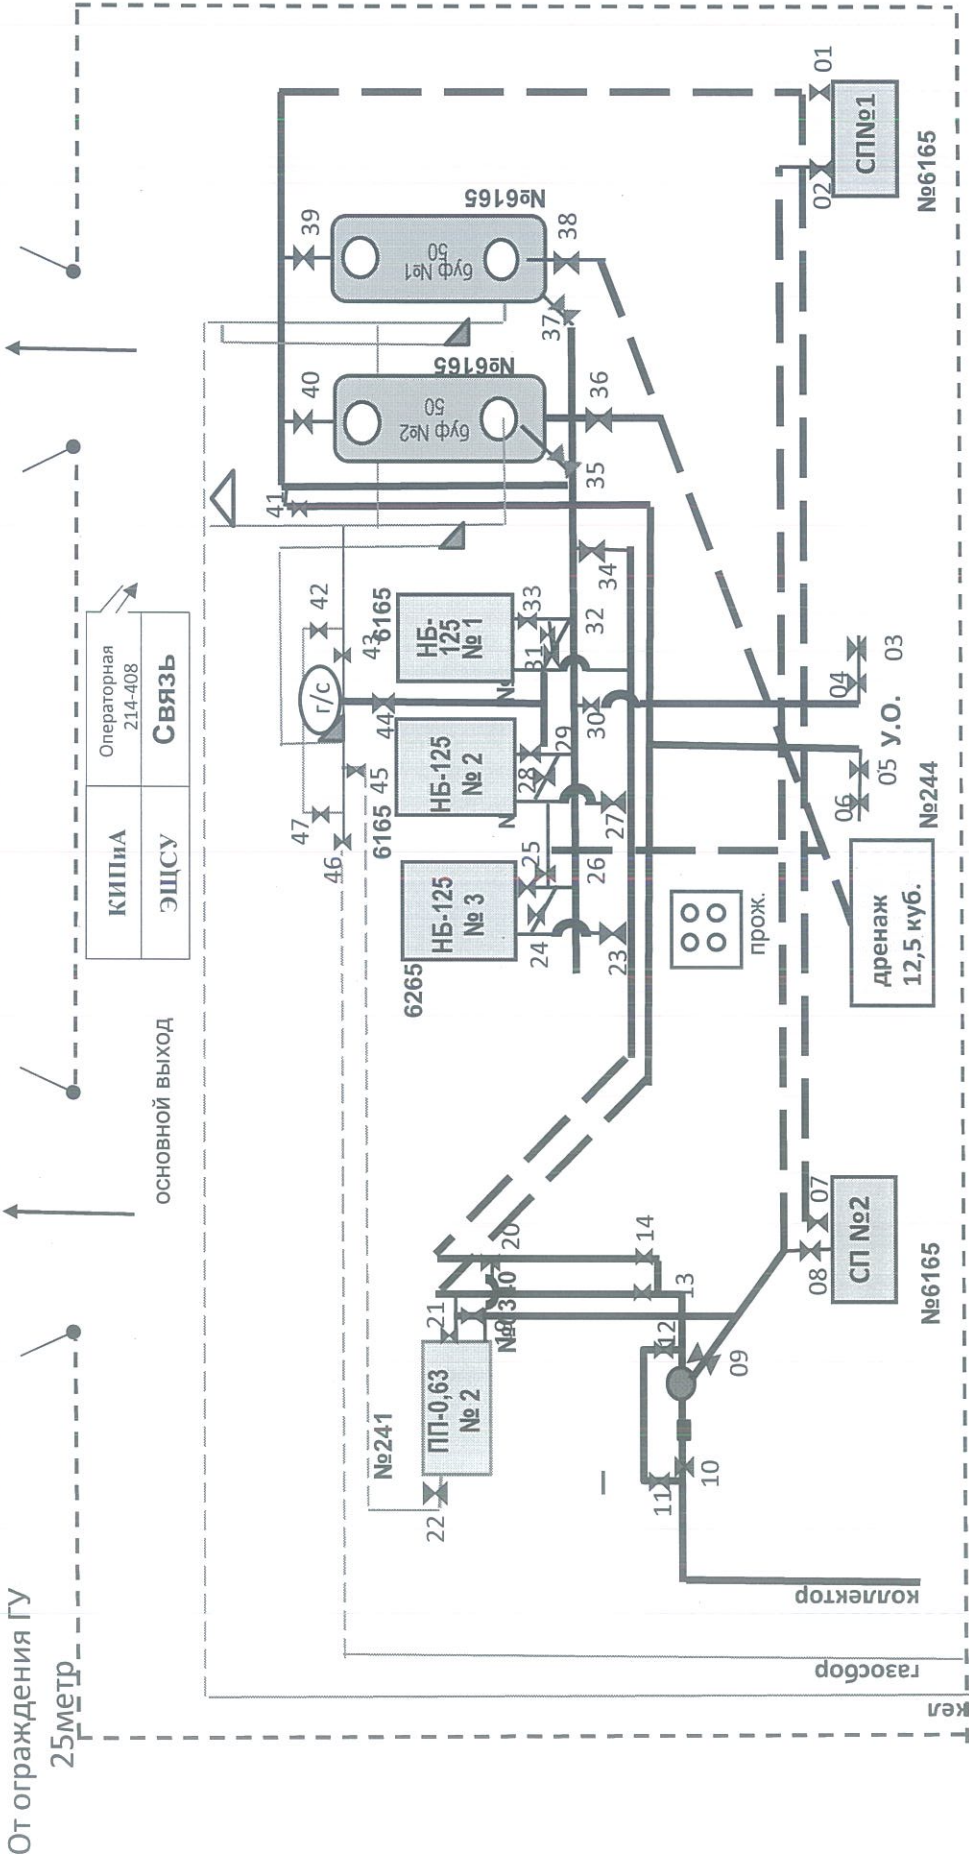


Условные обозначения:

- Надземная нефтяная линия
- Подземная нефтяная линия
- Надземная газовая линия
- Подземная газовая линия
- Задвижки
- ППК


газобезопасное место
пожарный инвентарь




От ограждения ГУ
25метр

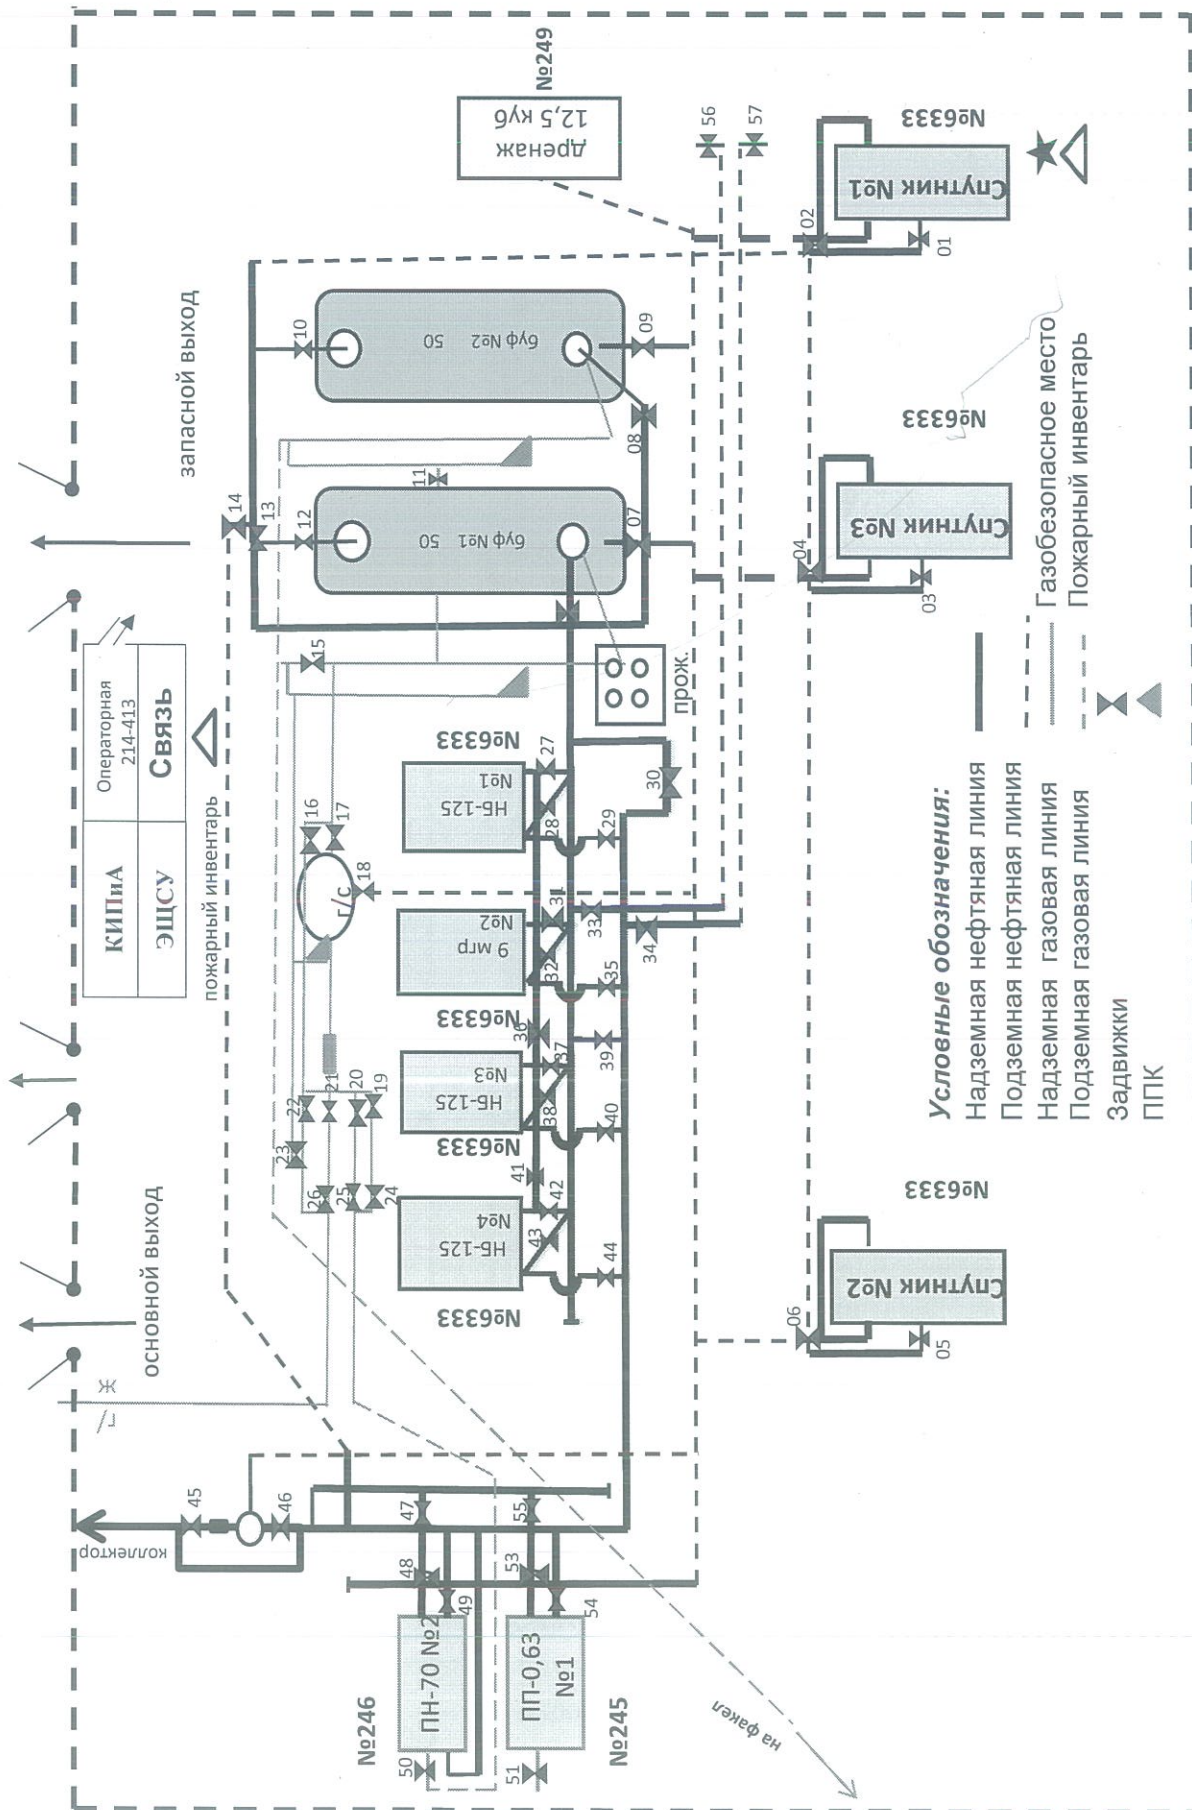


Технологическая схема ГУ-70 с путями возможной эвакуации персонала и подъездных путей

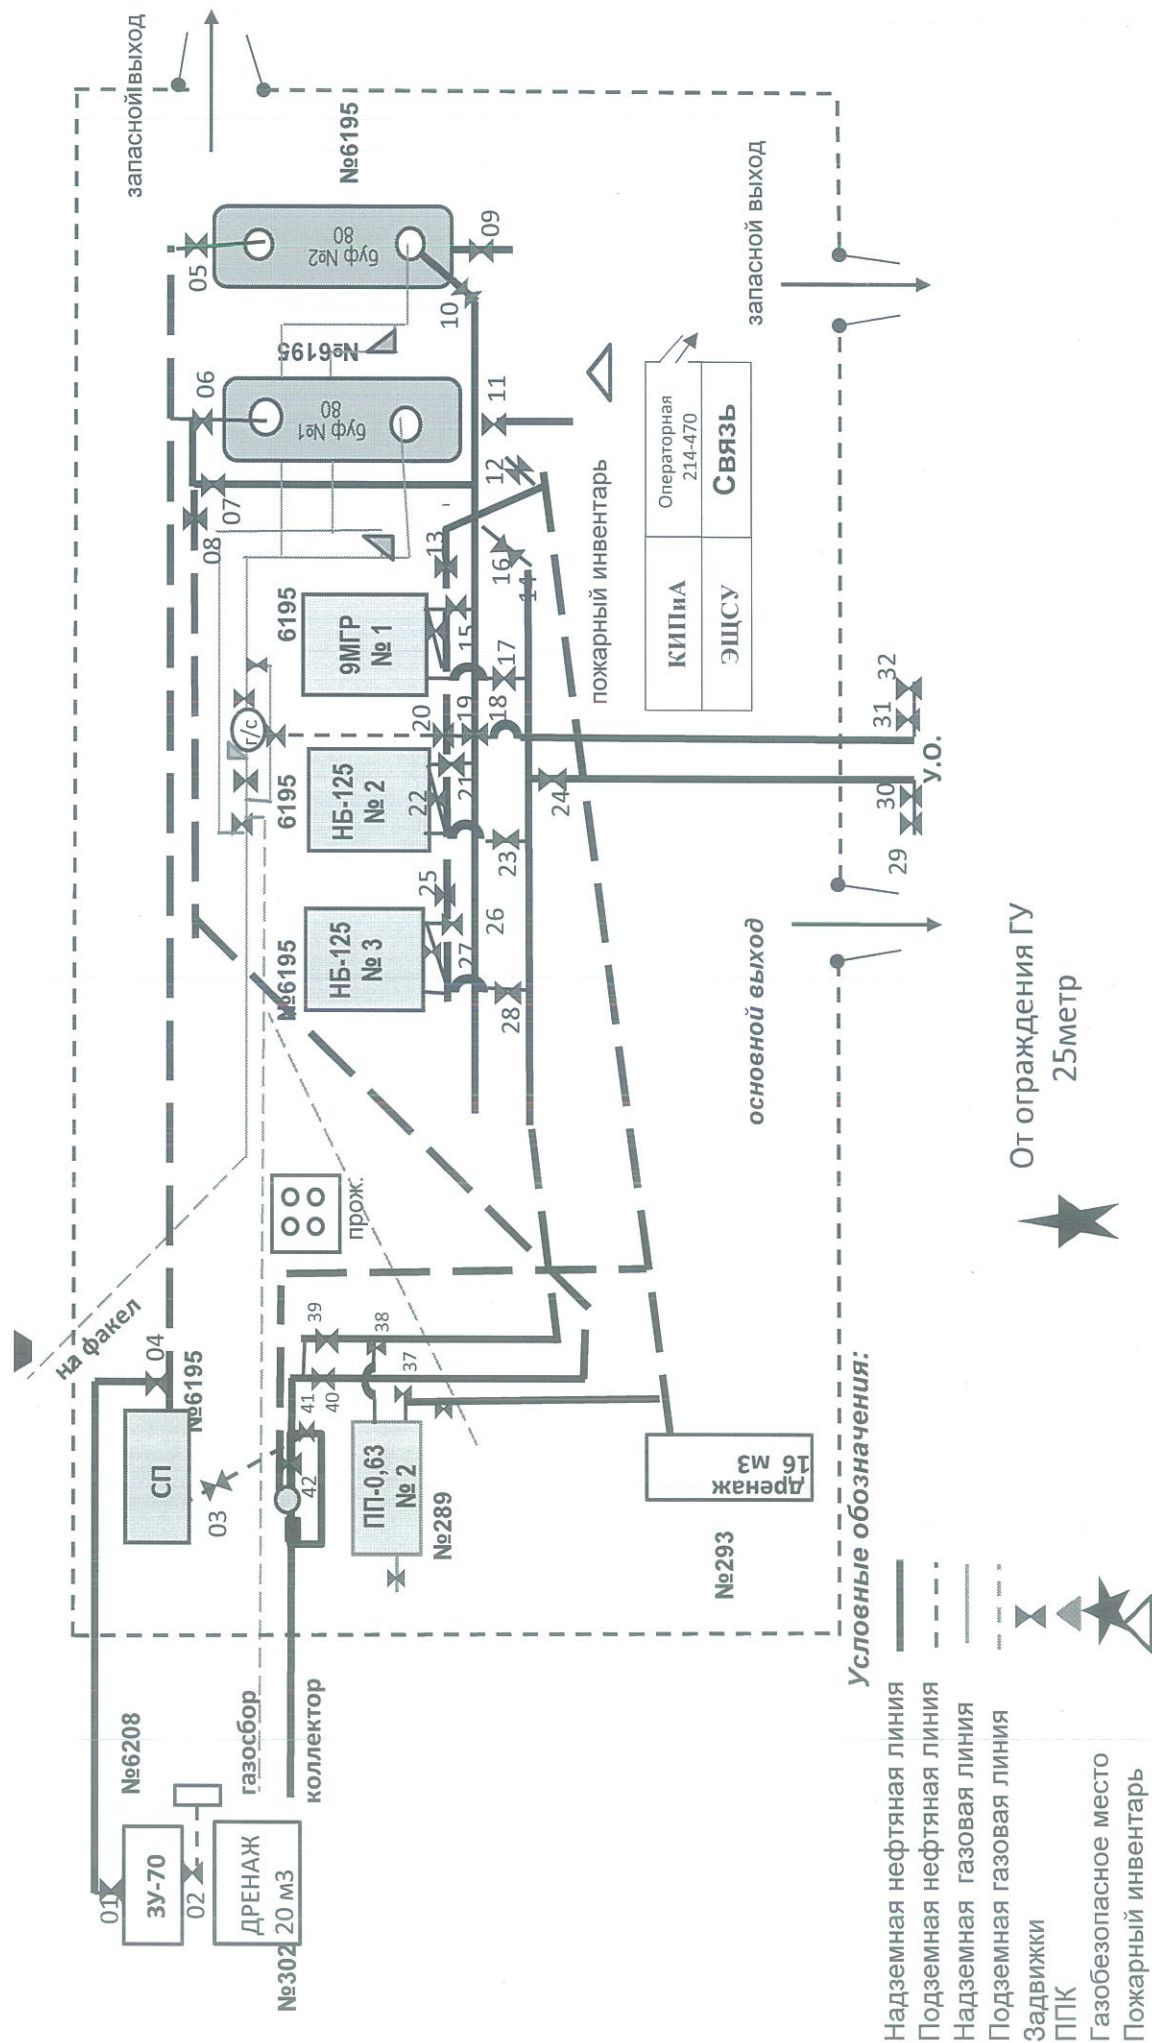


Технологическая схема ГУ-71 с путями возможной эвакуации персонала и подъездных путей

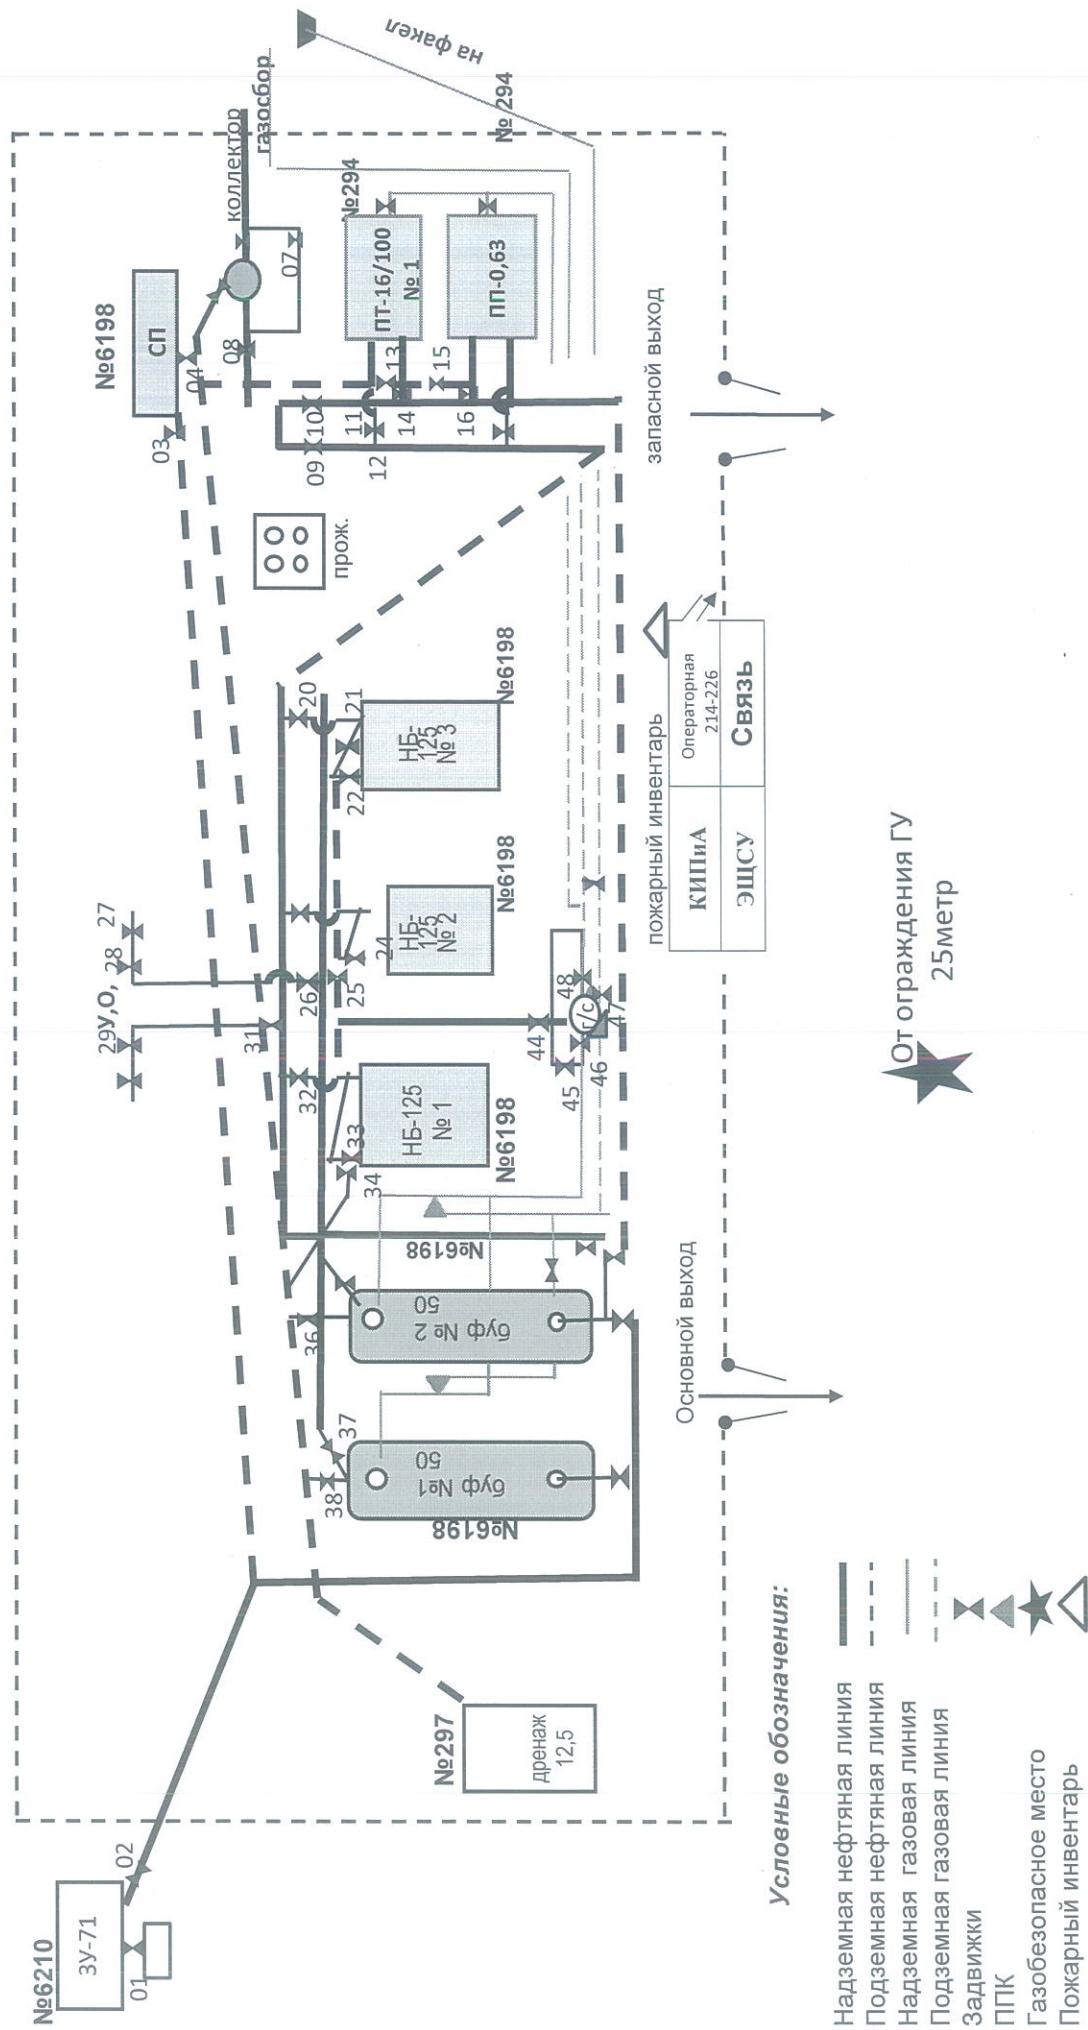

25метр

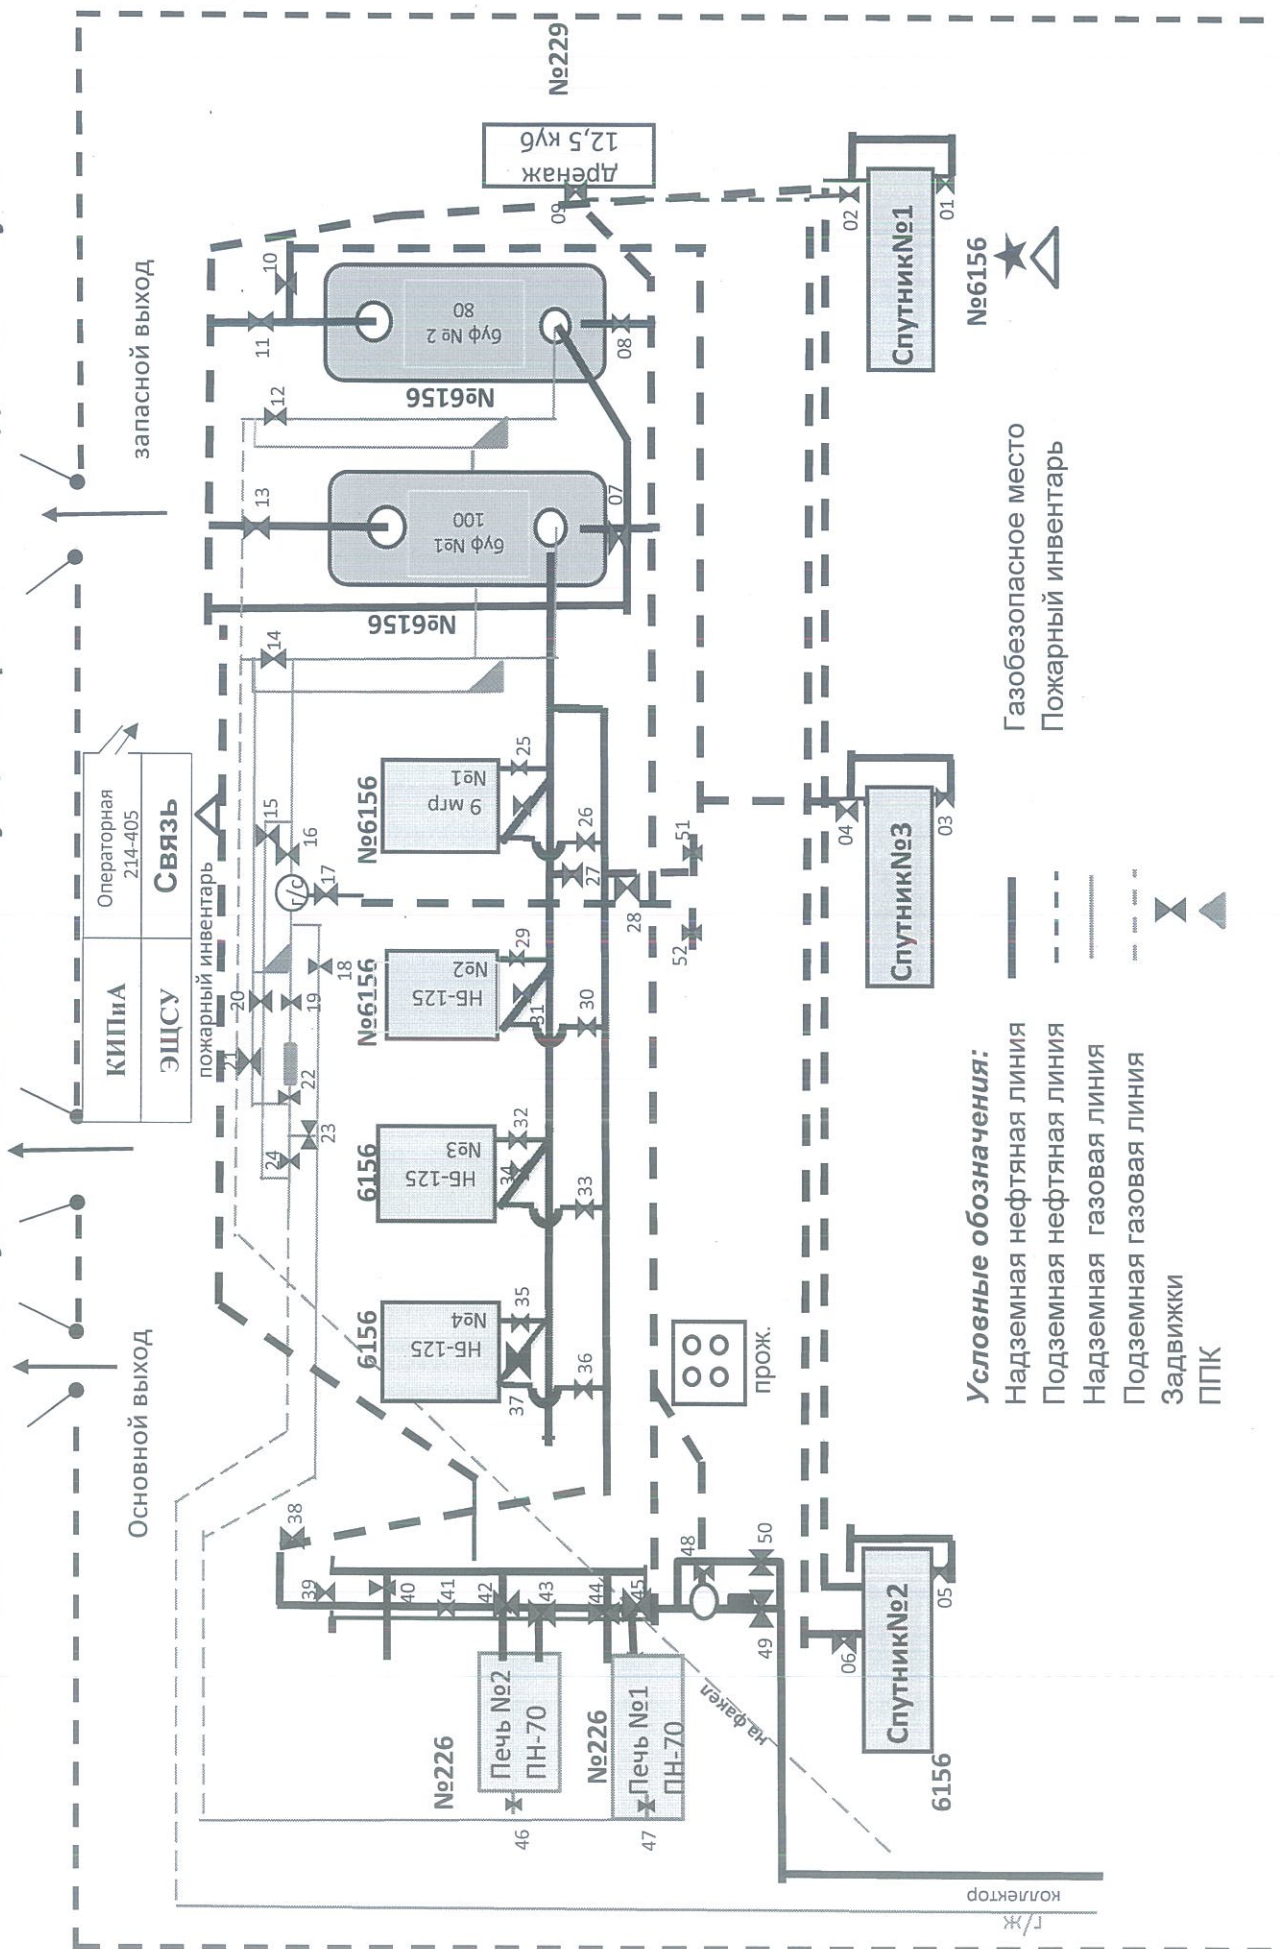


Технологическая схема ГУ-14 с путями возможной эвакуации персонала и подъезных путей

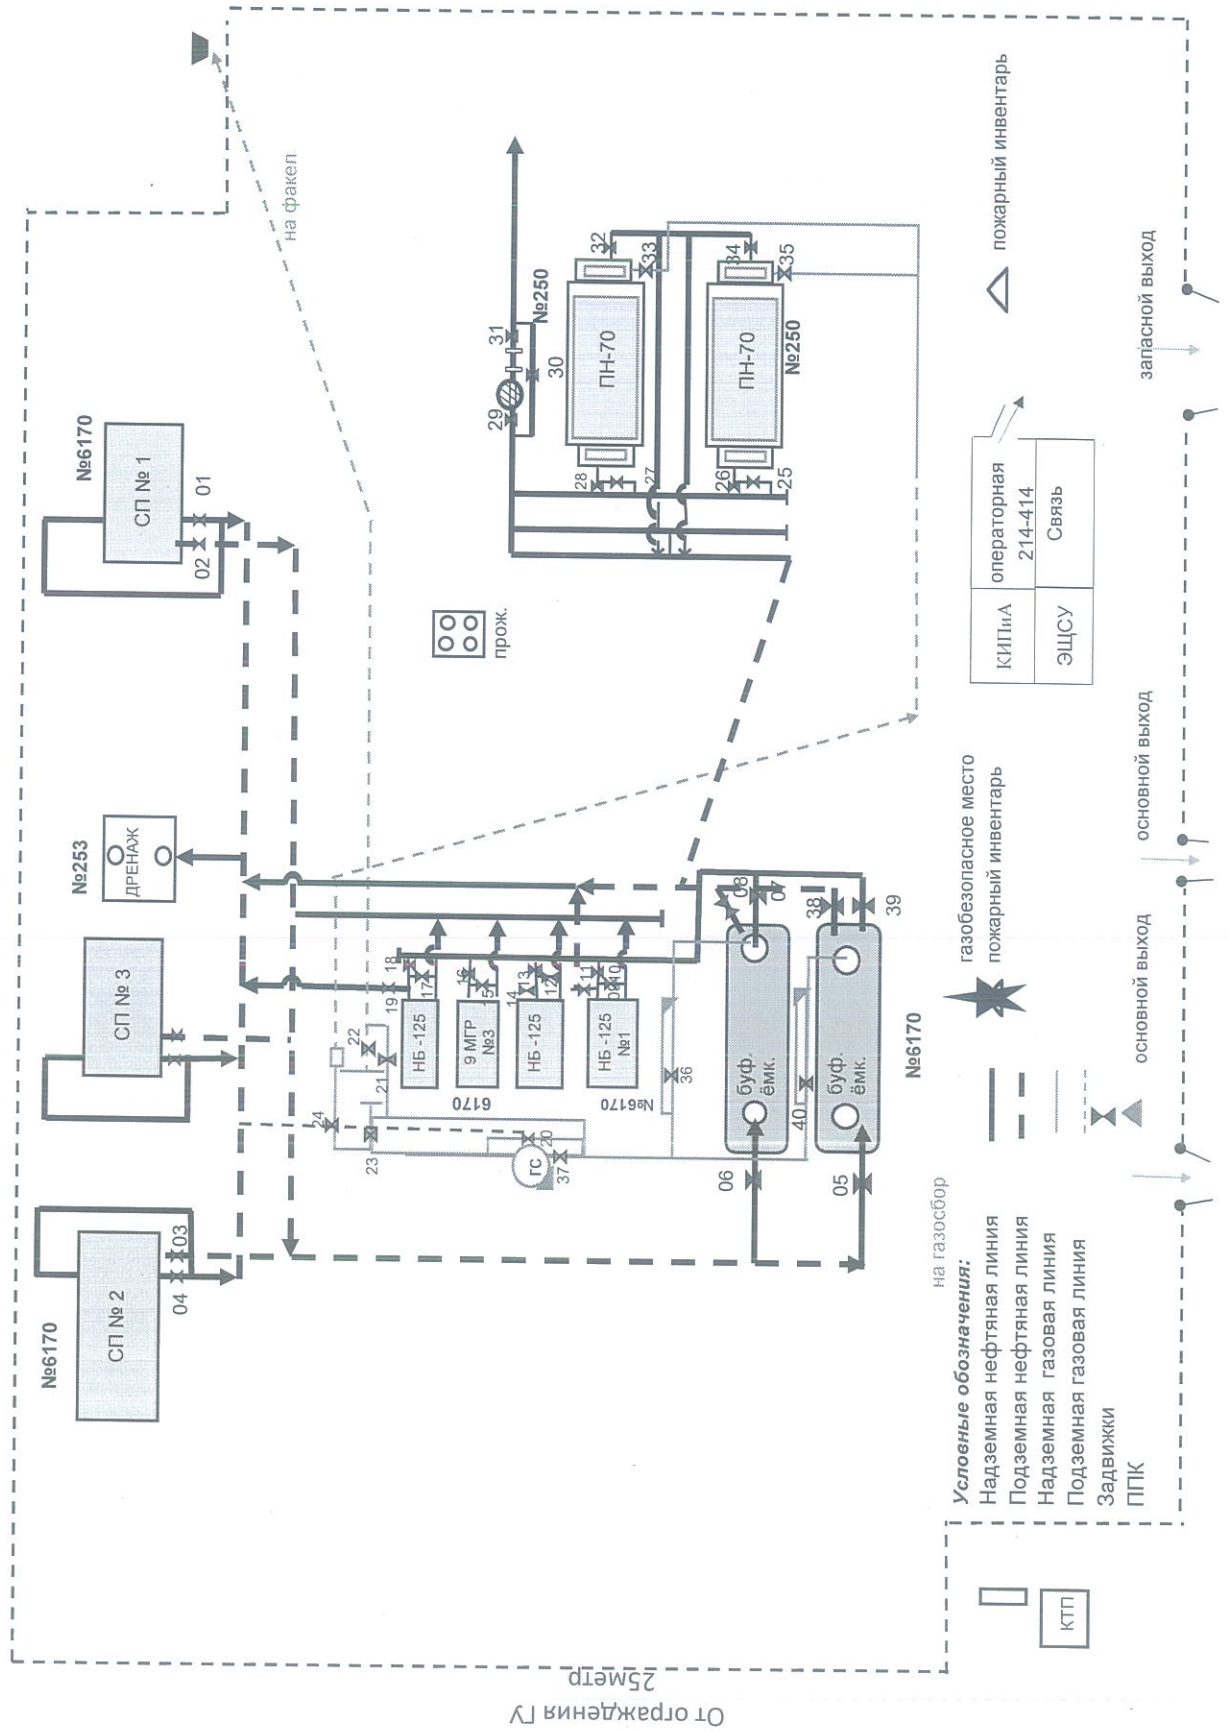


Технологическая схема ГУ-15 с путями возможной эвакуации персонала и подъезных путей

От ограждения ГУ
★ 25метр

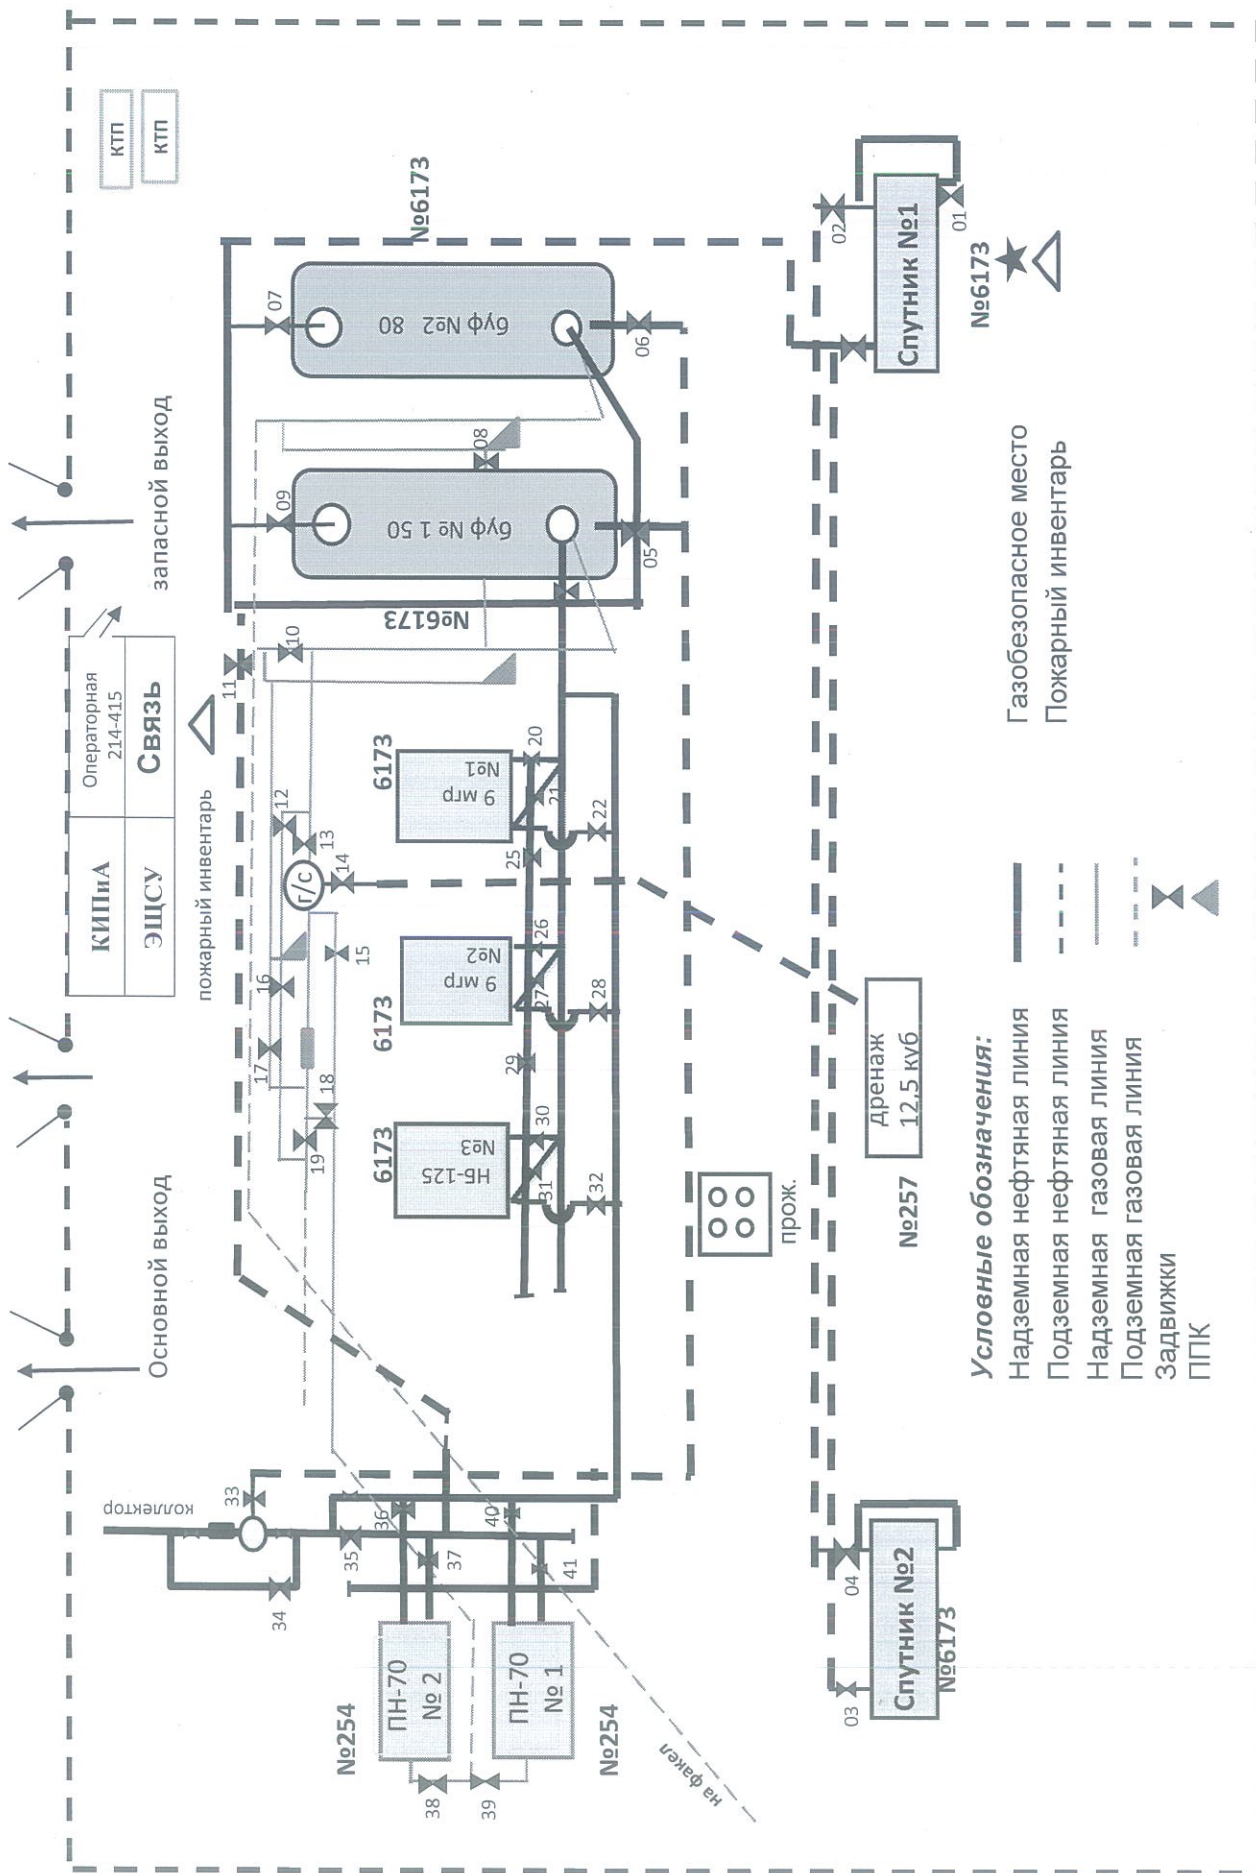

От ограждения ГУ
25метр ★

Технологическая схема ГУ-24 с путями возможной эвакуации персонала и подъезных путей

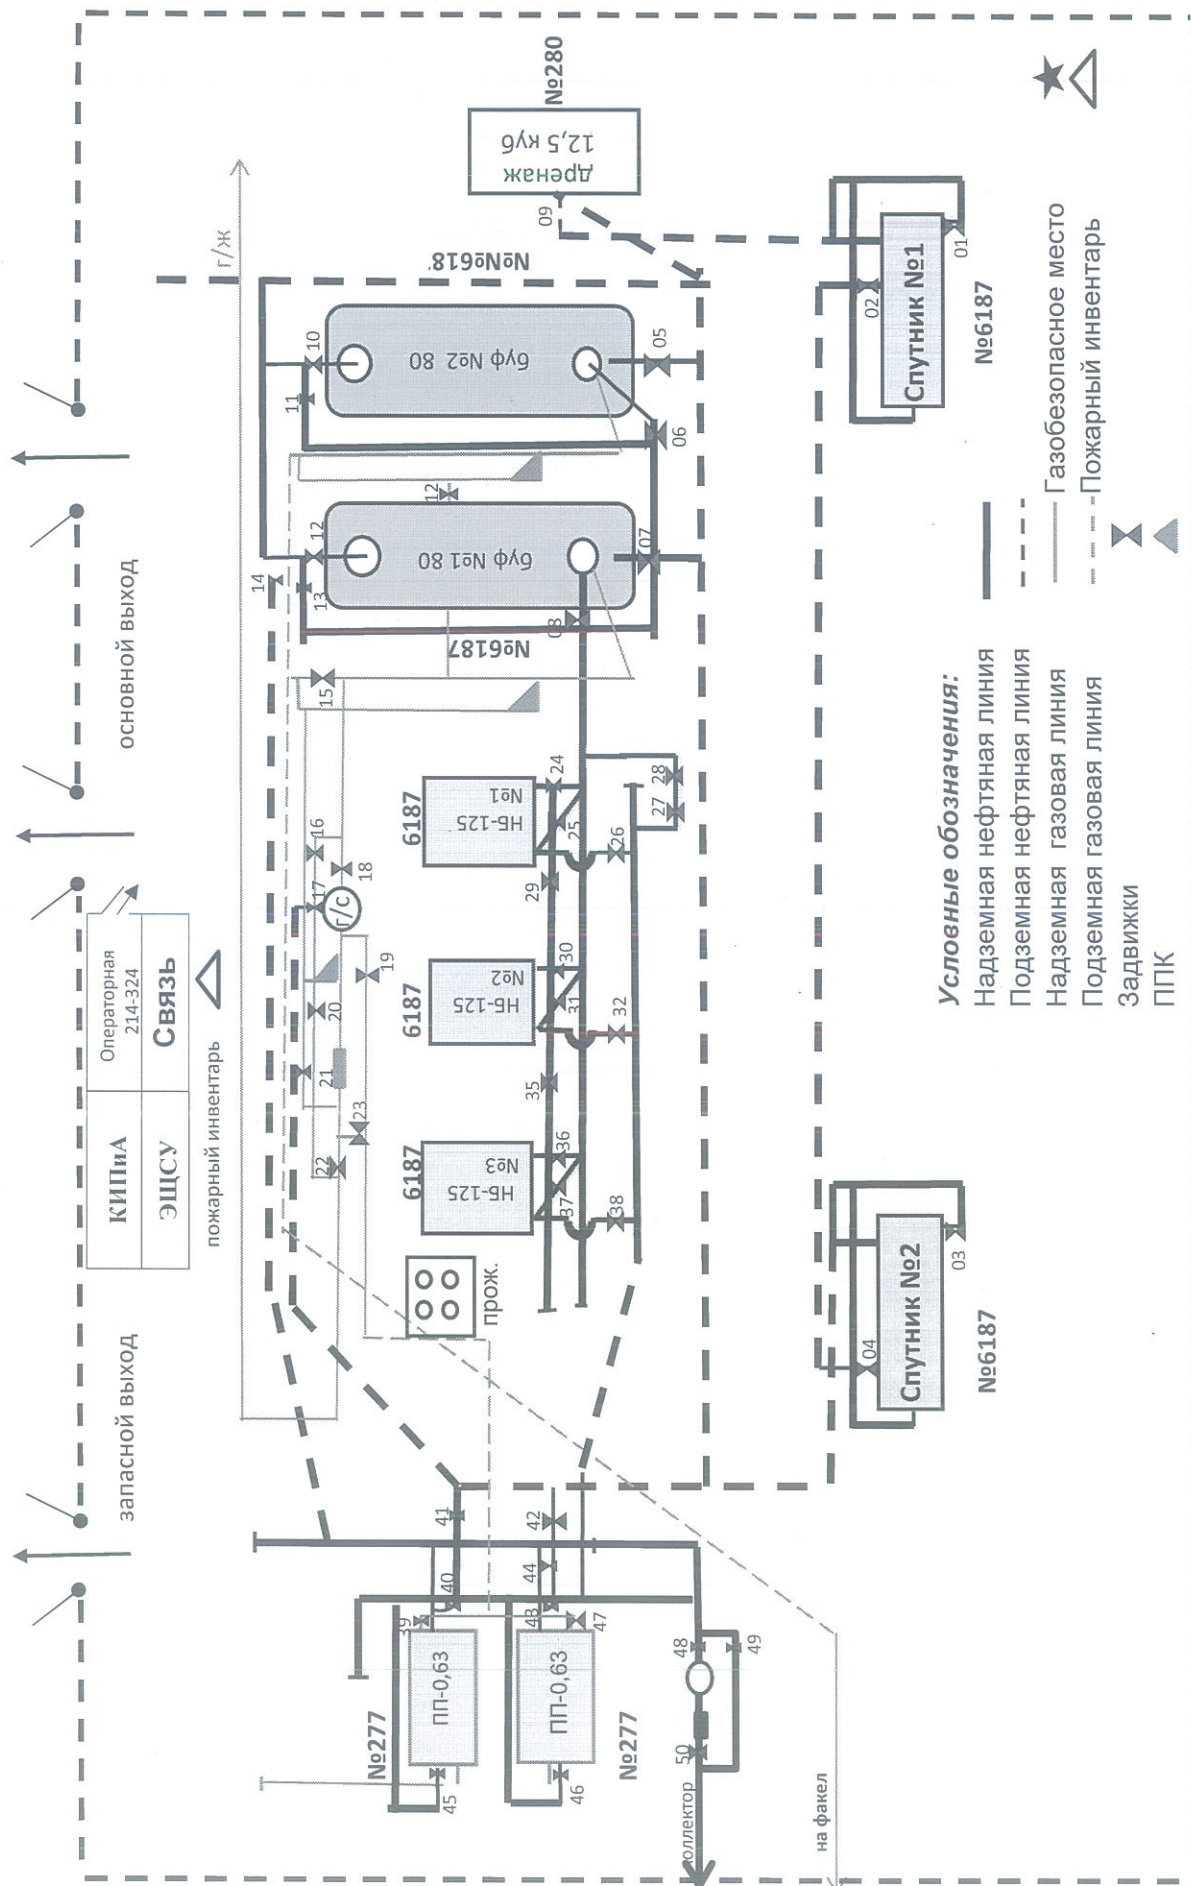


18. Схема электроснабжения объектов.

Однолинейная схема электрических
соединений Базы ЦДНГ-3

Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамазанов Ж.Р.
"01" 01. 2018 г.


ВЛ-6кВ 26 ряд зап.крыло от яч.№3 РП 2-7

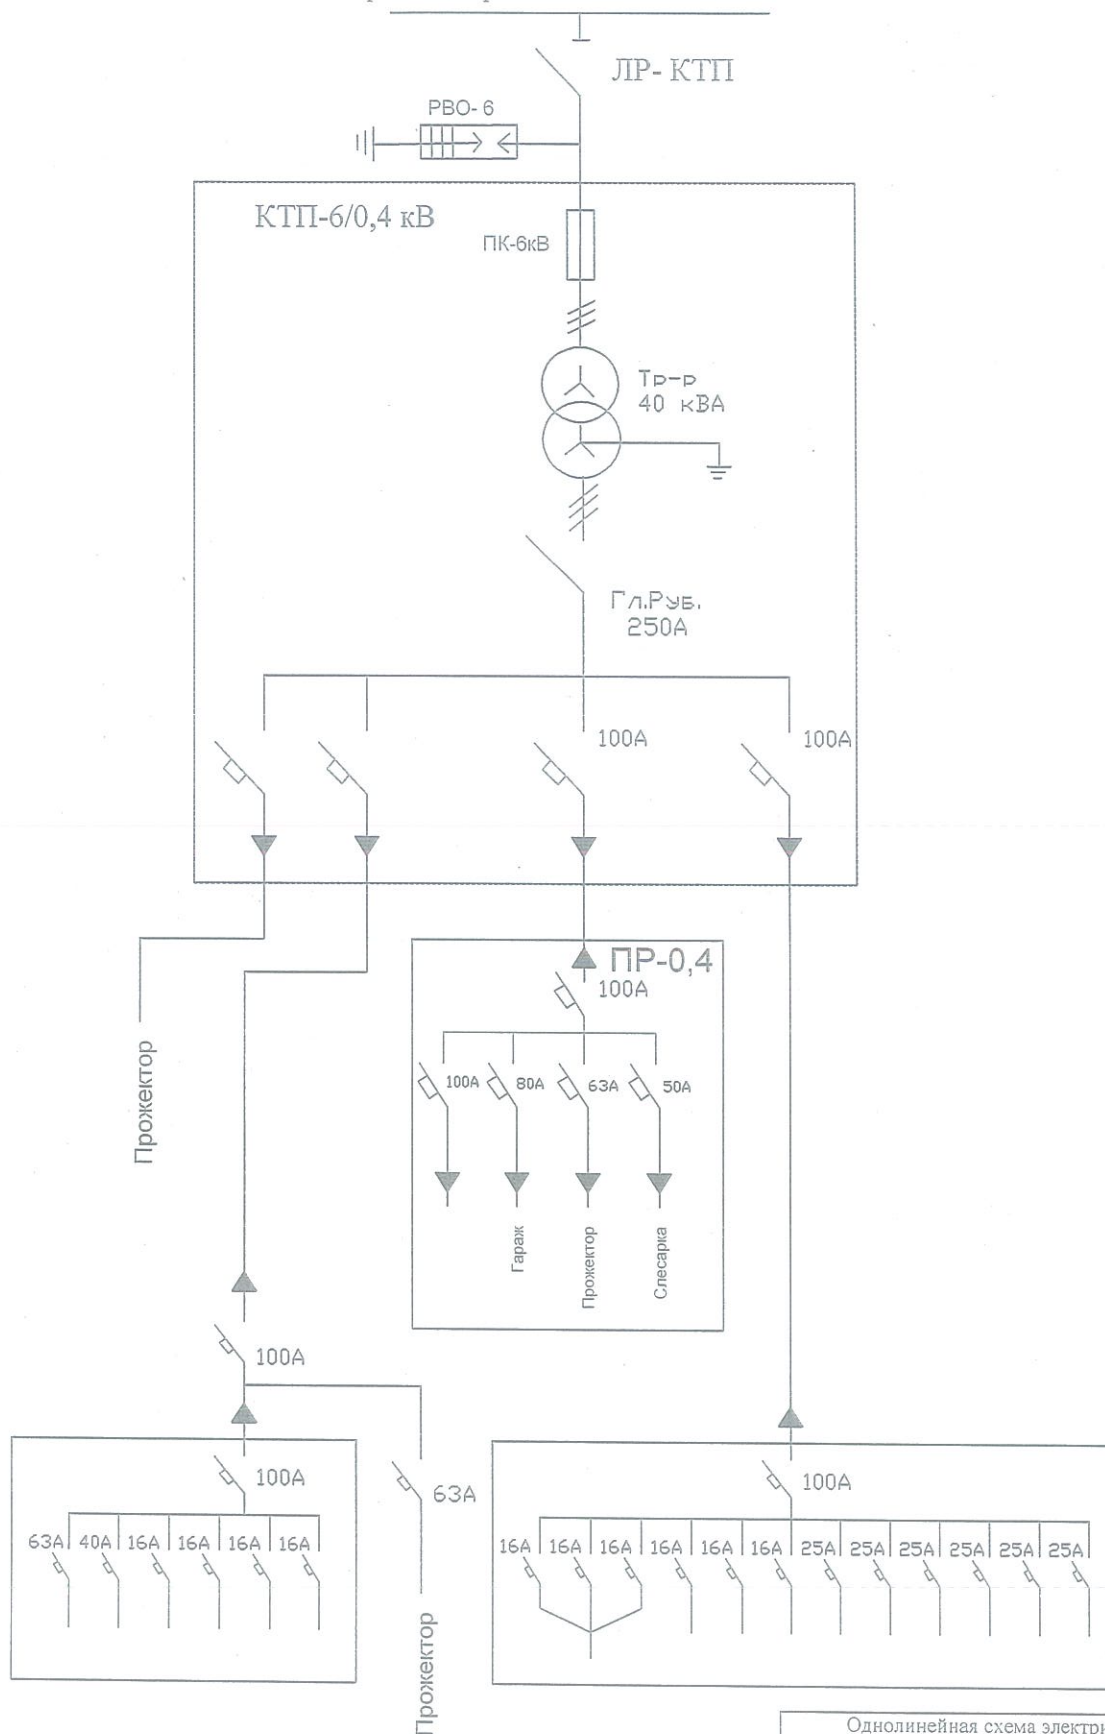

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок Базы ЦДНГ-3		
Чертил	<i>Равшанов К.</i>	Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил	<i>Тасболатов М.</i>	Начальник Уч-3 Тасболатов М.

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-17


Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамзанов Ж.Р.
"01" "01" 2018г.

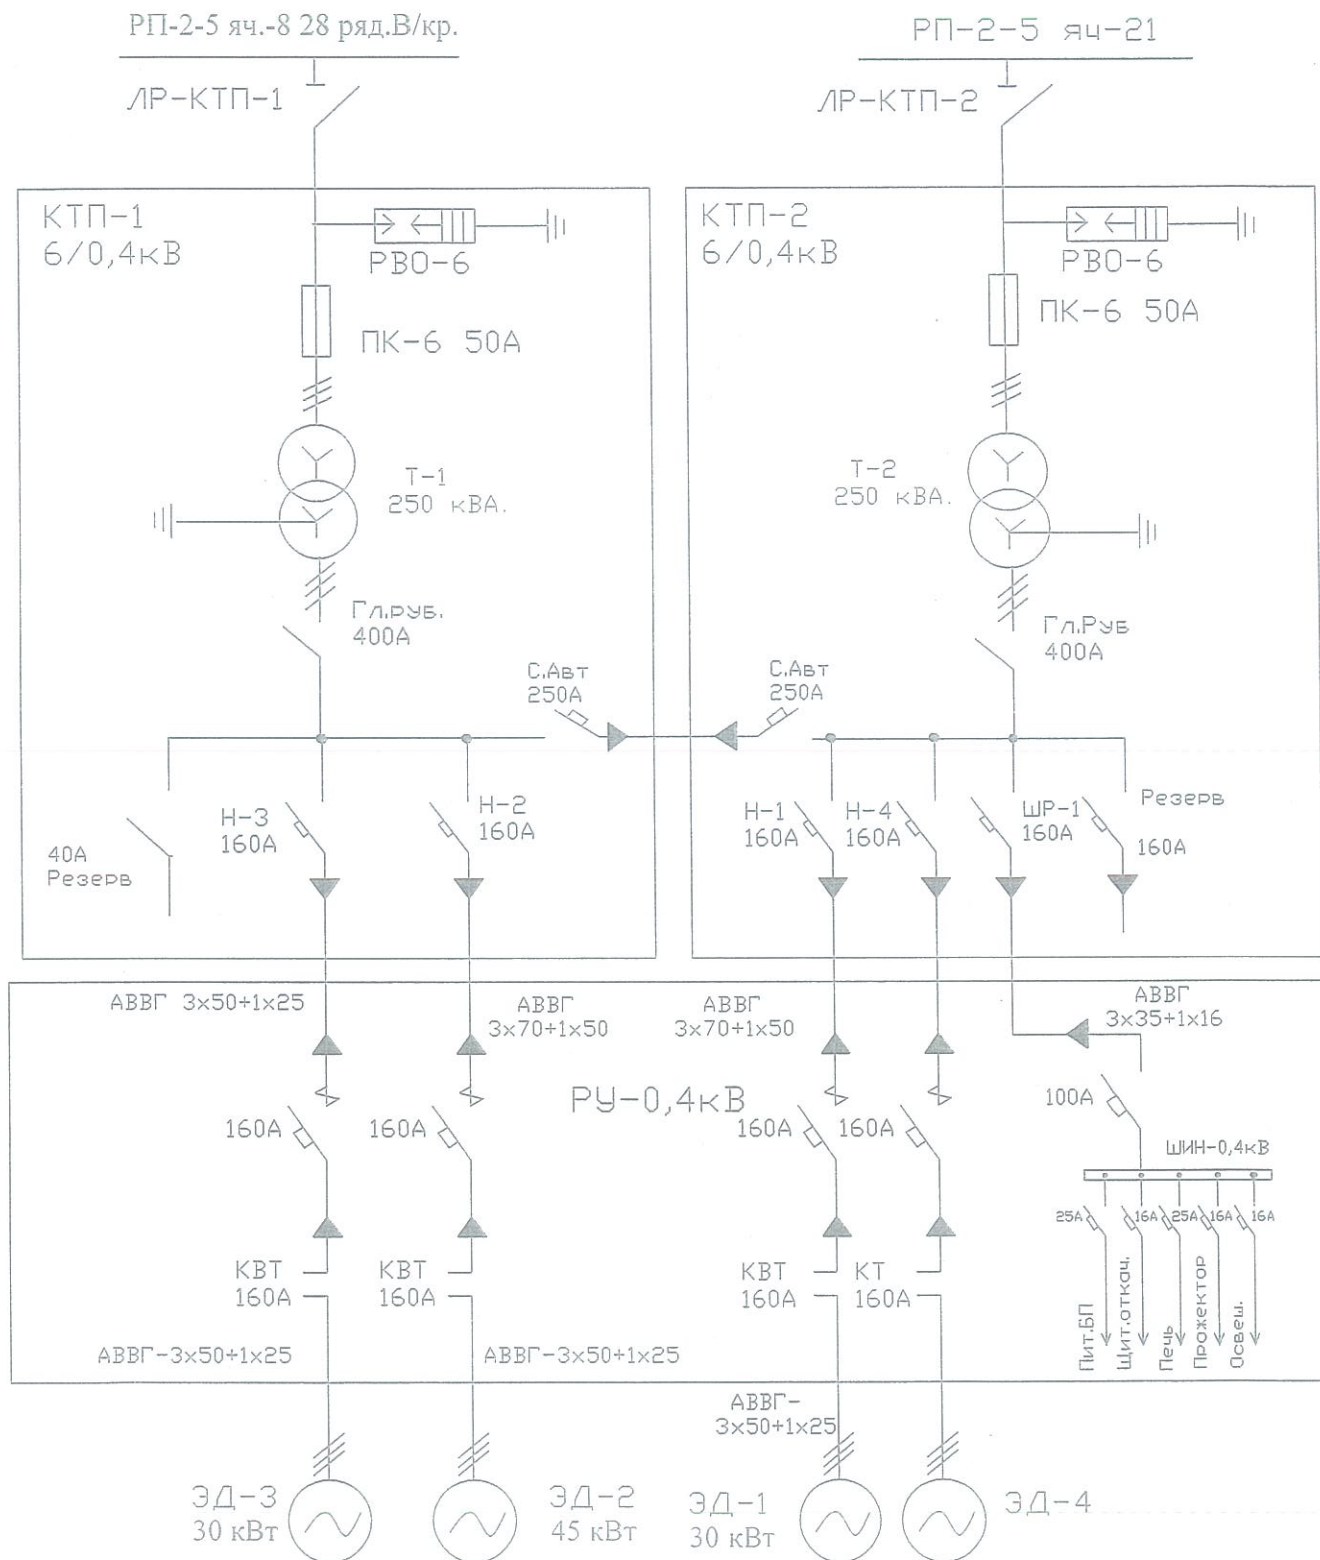


Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-17		
Чертил	<i>[Signature]</i>	Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил	<i>[Signature]</i>	Начальник Уч-3 Тасболатов М.

Однолинейная схема электрических
соединений электроустановок ГУ-22.


Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамазанов Ж.Р.
"01" "01" 2018 г.

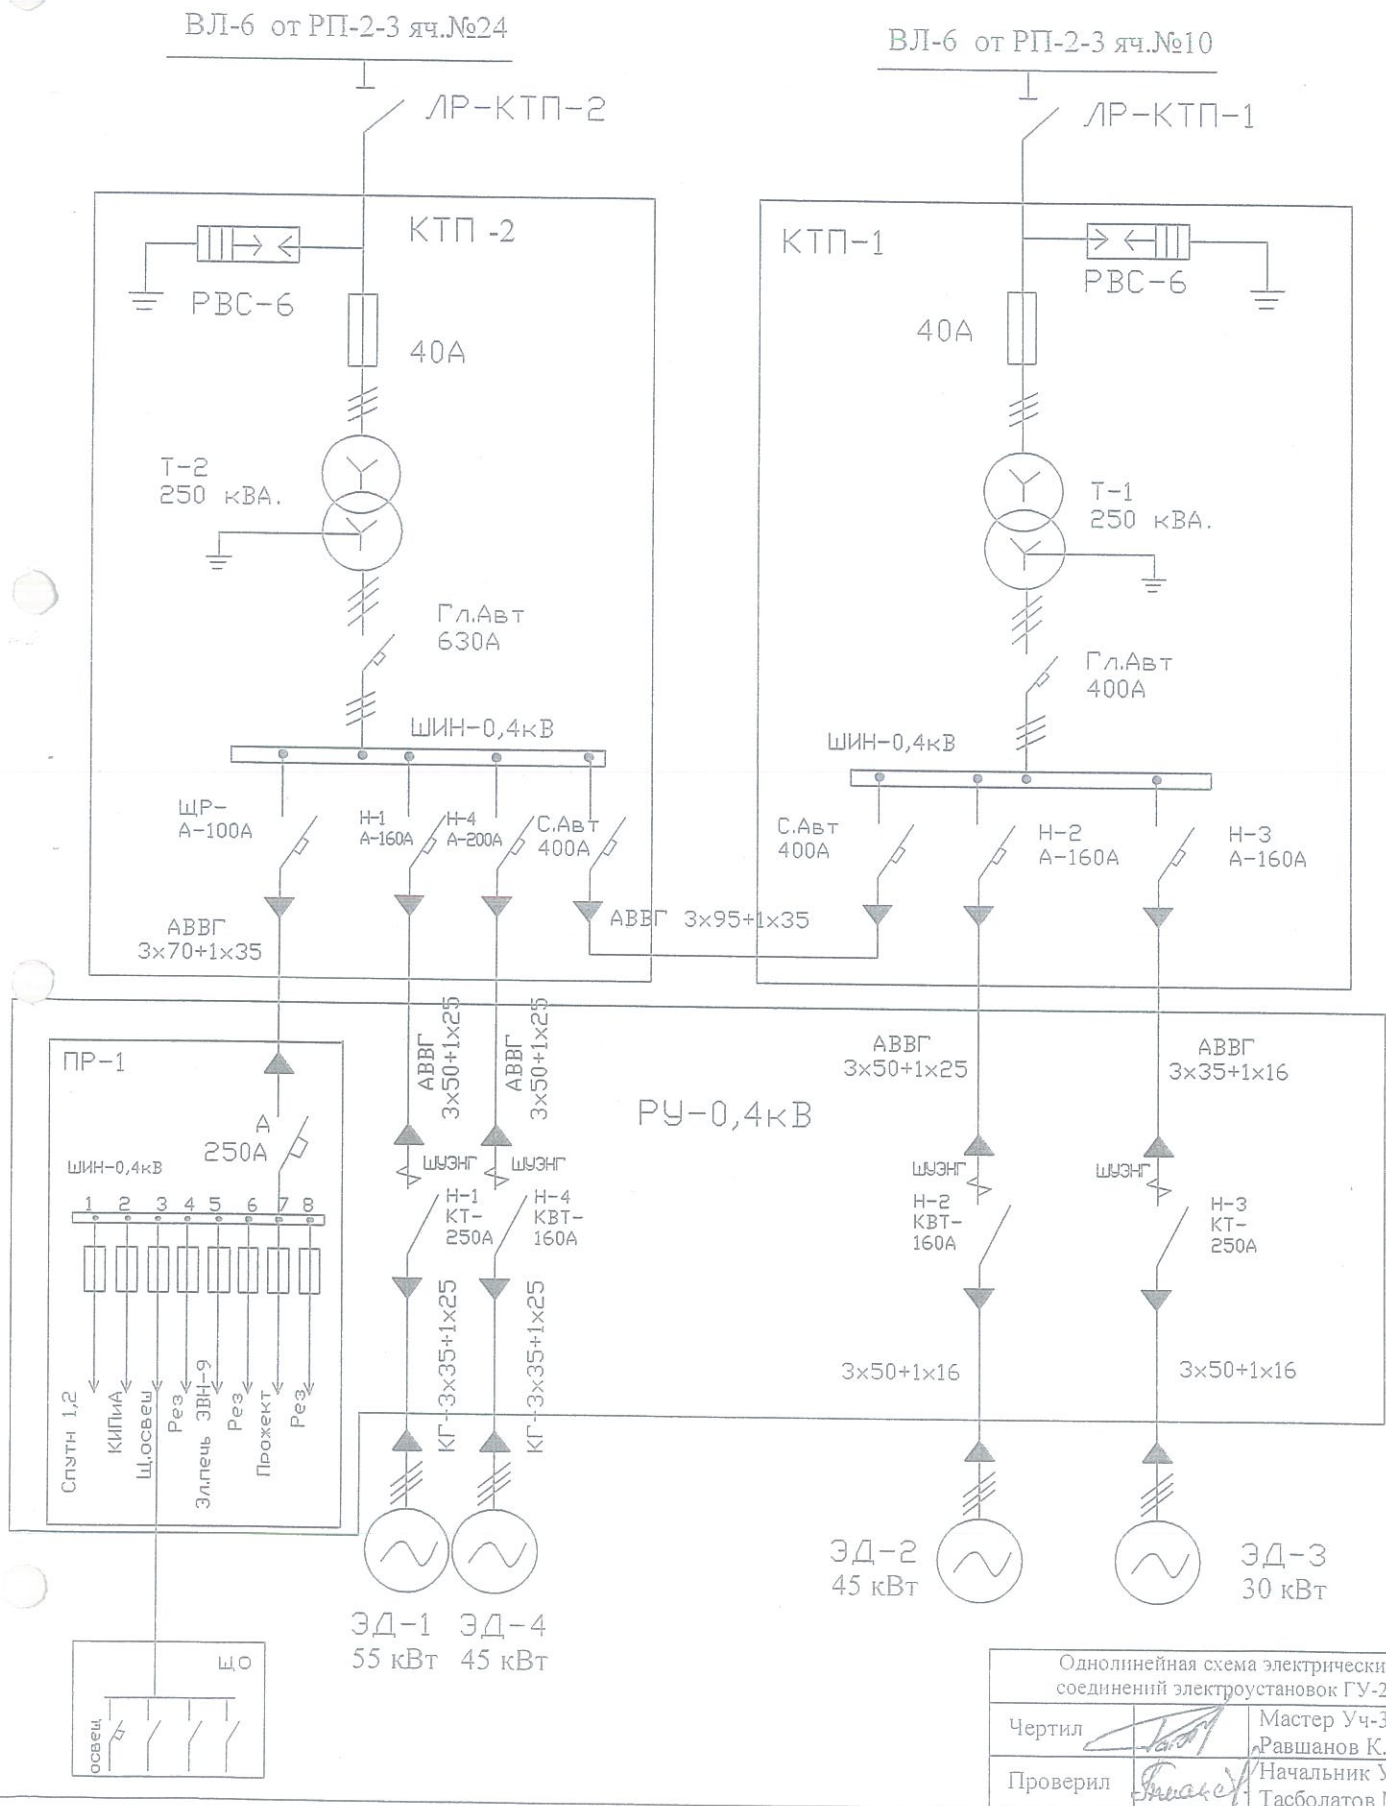

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-23.

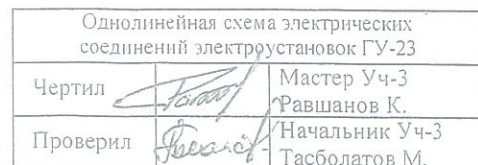

Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамазанов Ж.Р.
" 01 " 01. 2018 г.

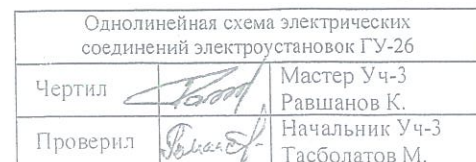


Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-27.

Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамазанов Ж.Р.
" 04 " 04. 2018 г.

ВЛ-6 кВ от РП 2-3 яч.10

ВЛ-6 кВ от РП 2-3 яч.24

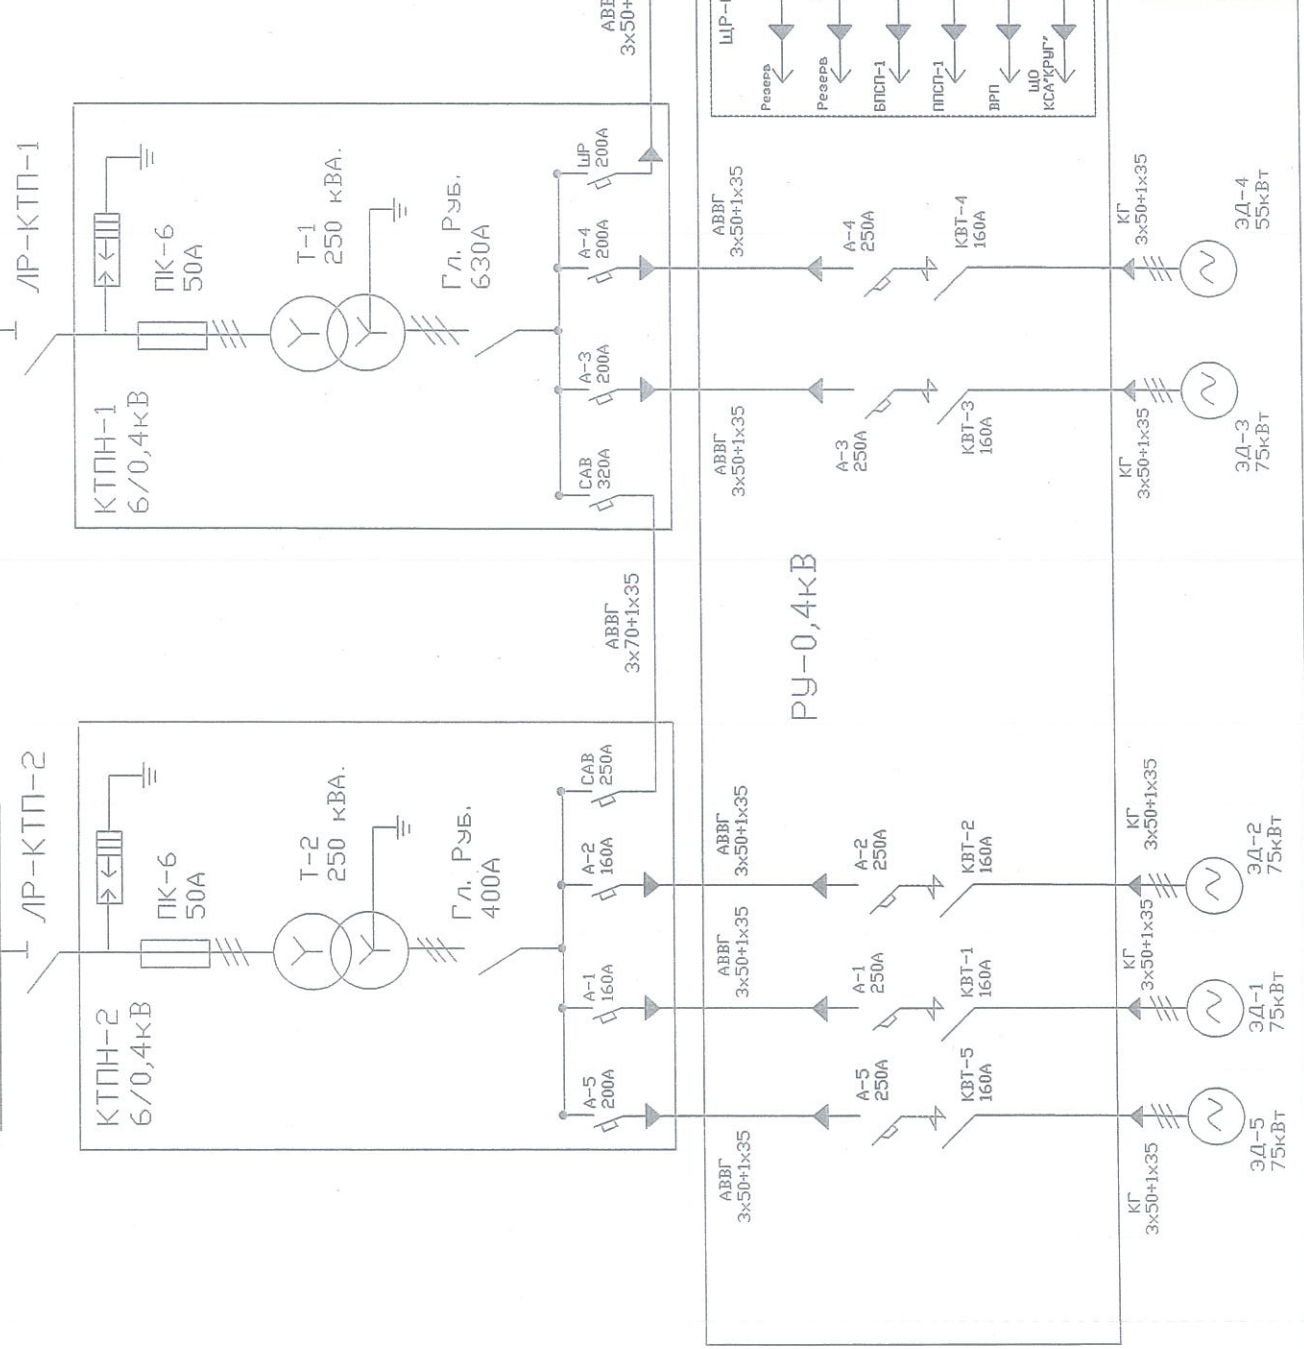

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-27	
Чертил	Мастер Уч-3 Рашиданов К.
Проверил	Начальник Уч-3 Тасболатов М.


Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-1.

Утверждаю:

Зам. руководителя ПЭС-1

Рамазанов Ж.Р.


"01" 01. 2018 г.

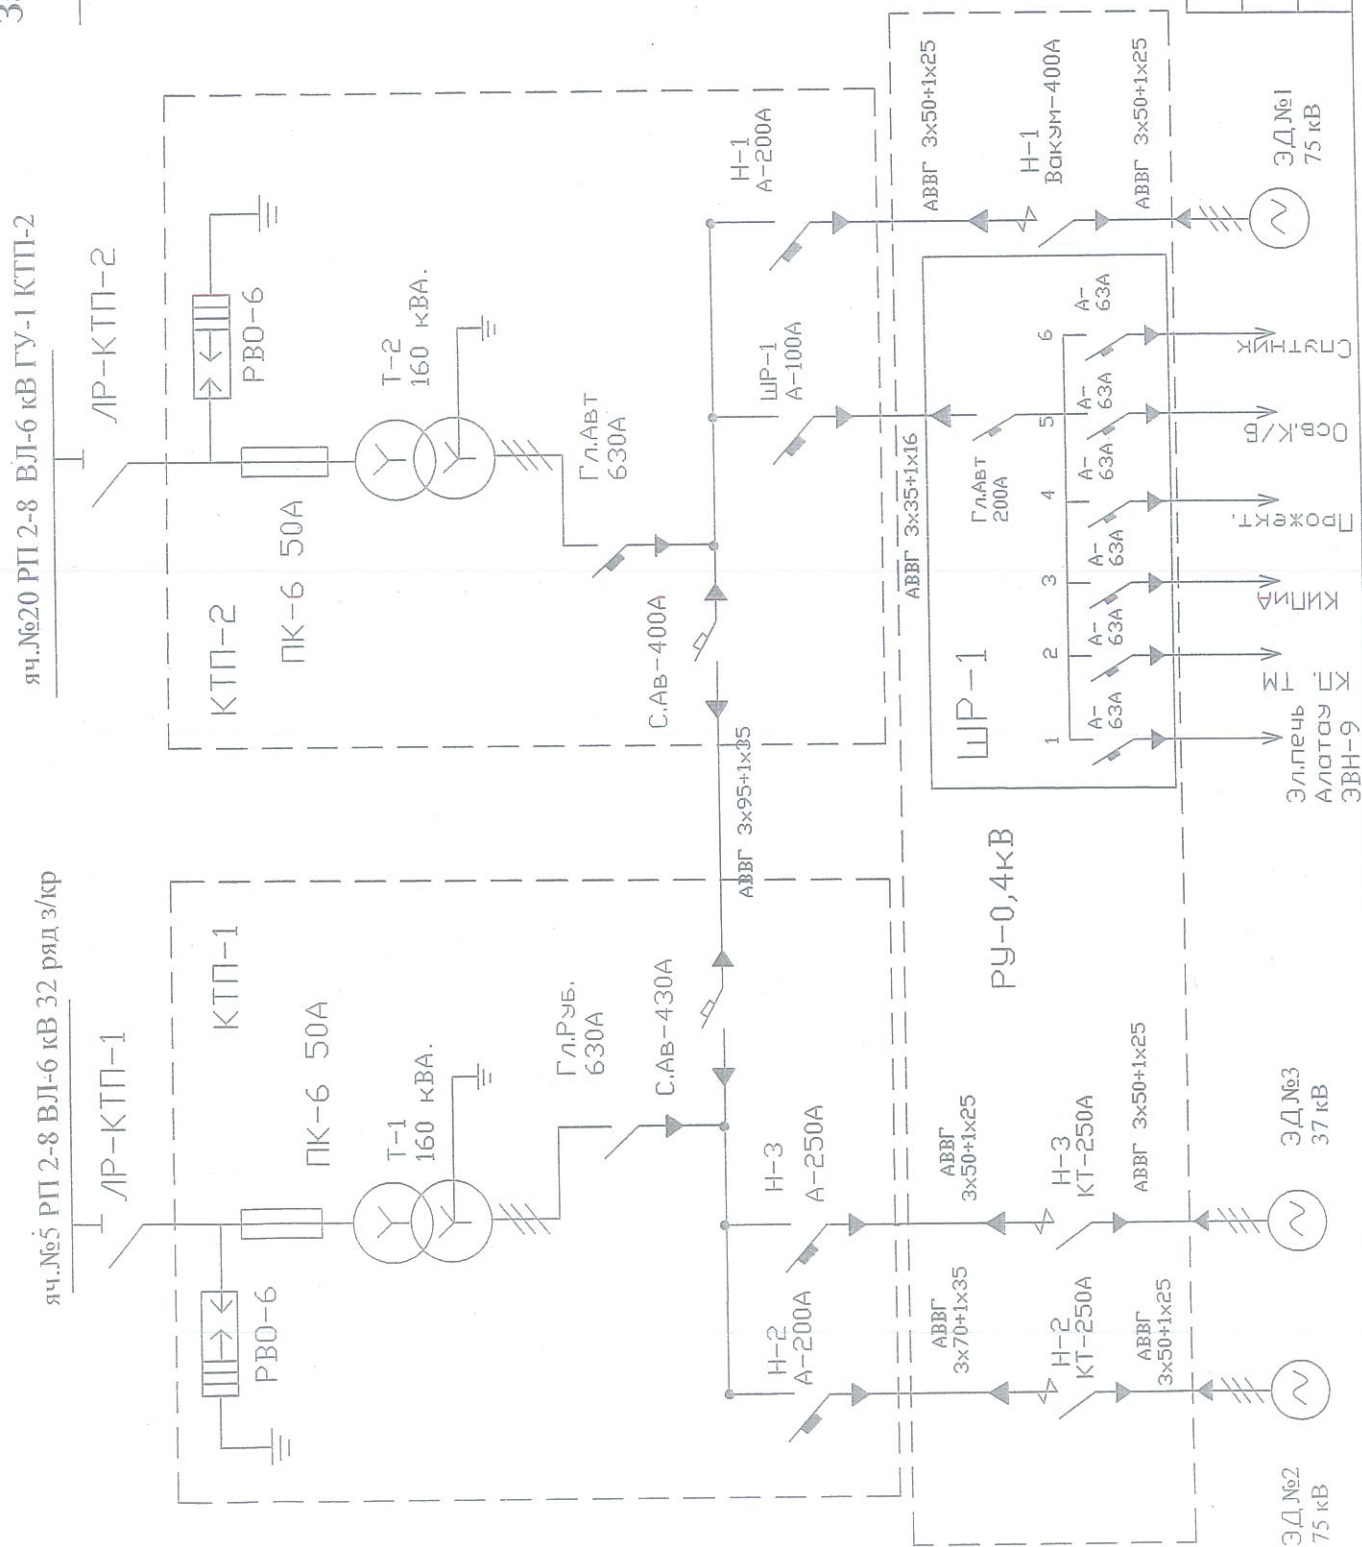

Чертил	<i>Равшанов К.</i>	Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил	<i>Тасболатов М.</i>	Начальник Уч-3 Тасболатов М.


Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-2.

Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамазанов Ж.Р.
"01" "01" 2018 г.

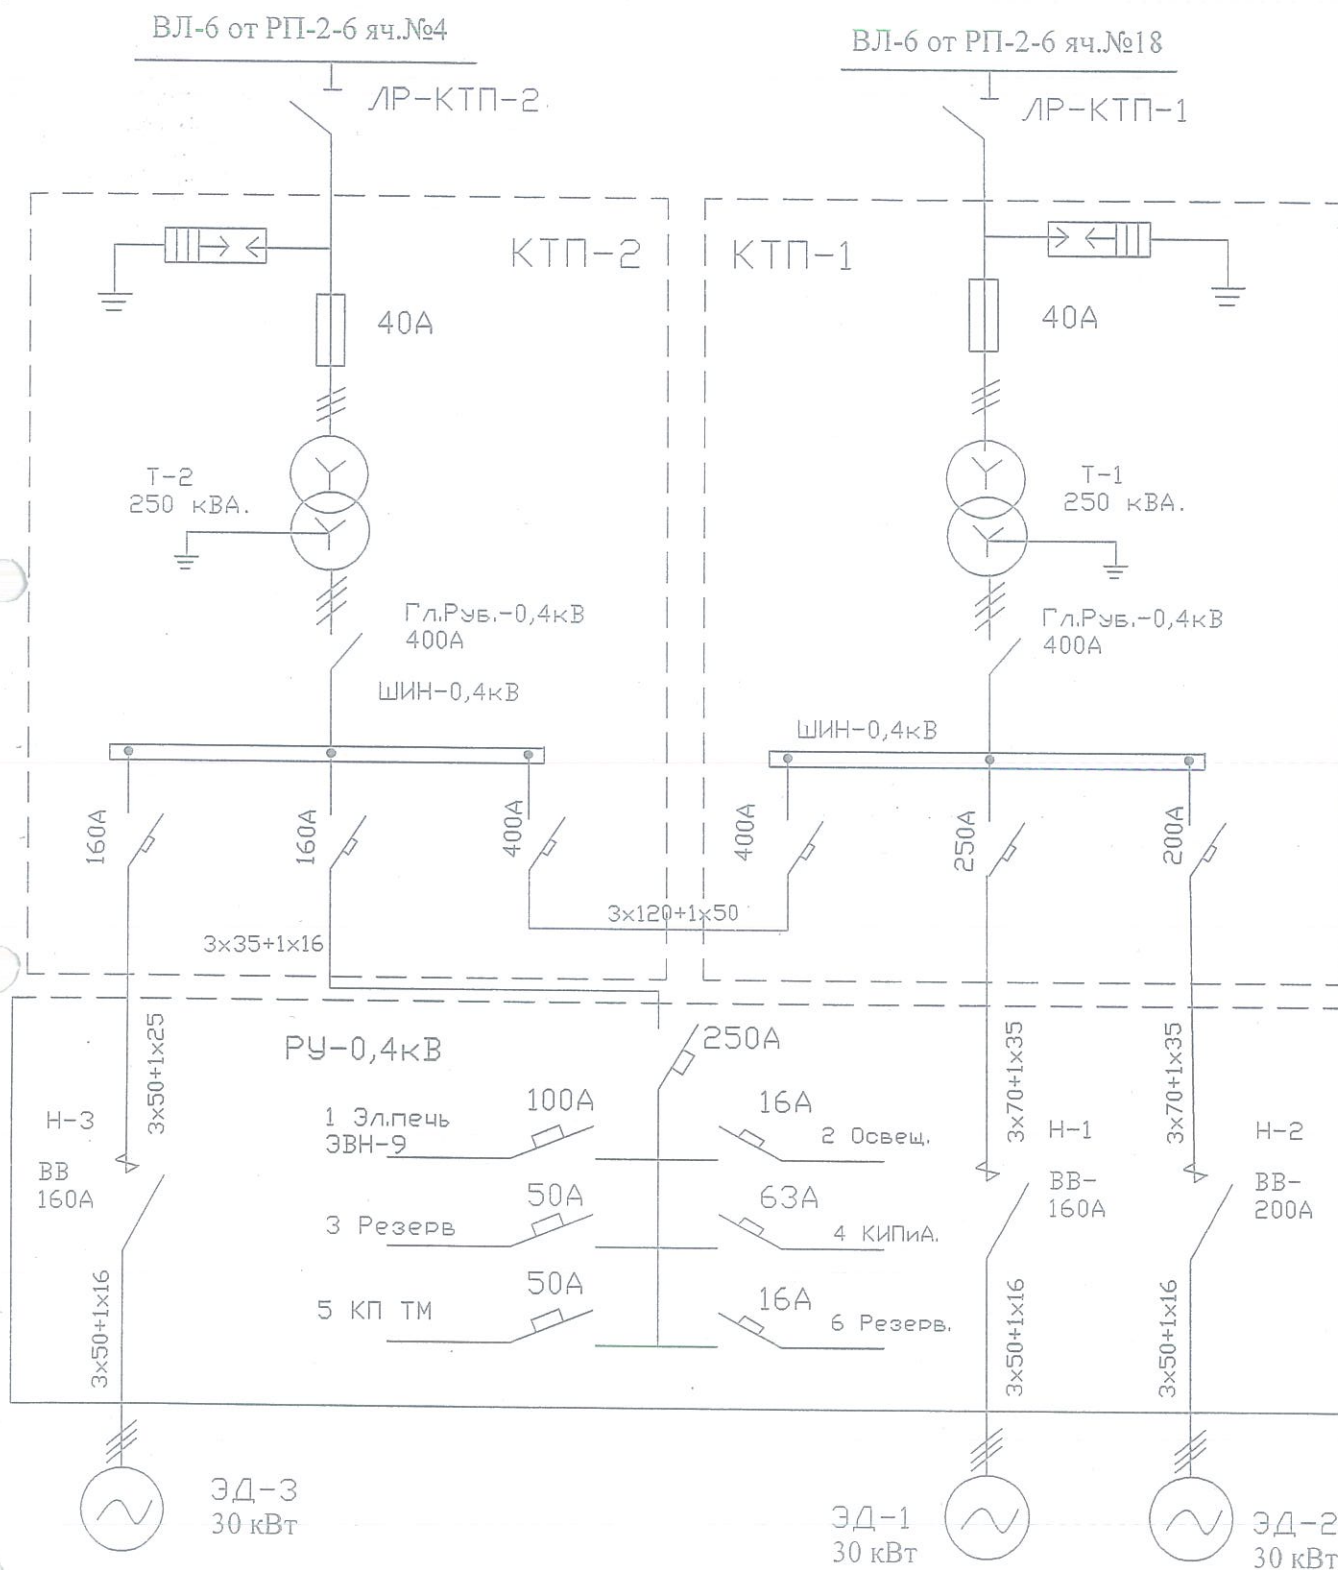


Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-2		
Чертил	<i>[Signature]</i>	Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил	<i>[Signature]</i>	Начальник Уч-3 Тасболатов М.

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-3.

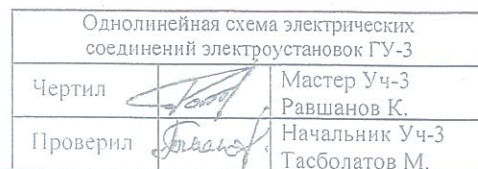

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-6

Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамазанов Ж.Р.
" 01 " 01 2018 г.

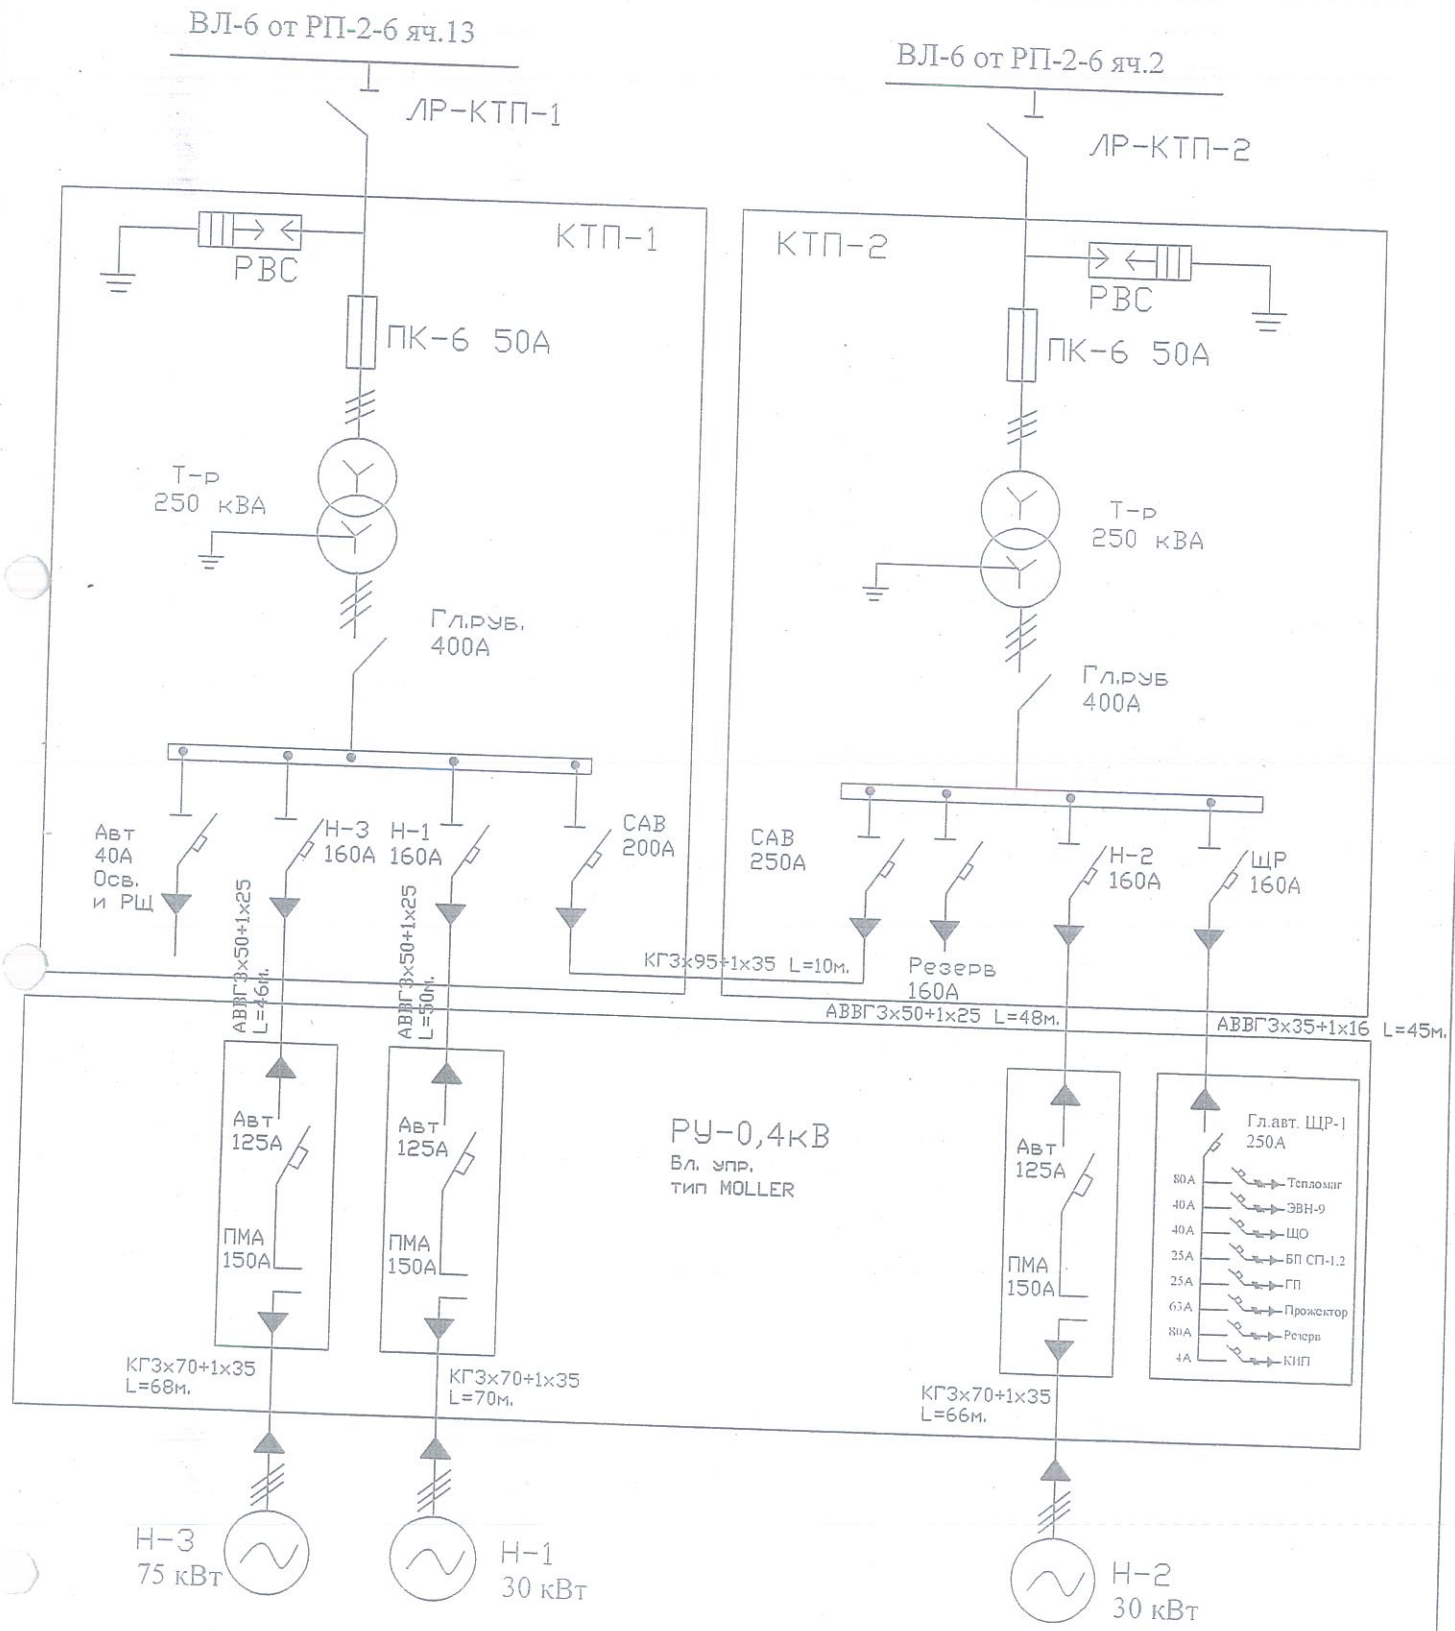


Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-6		
Чертил	<i>Рамазанов Ж.Р.</i>	Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил	<i>Тасболатов М.</i>	Начальник Уч-3 Тасболатов М.



Чертил		Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил		Начальник Уч-3 Ташбатиров М.

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-8.


Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамазанов Ж.Р.
"01" "01" 2018 г.

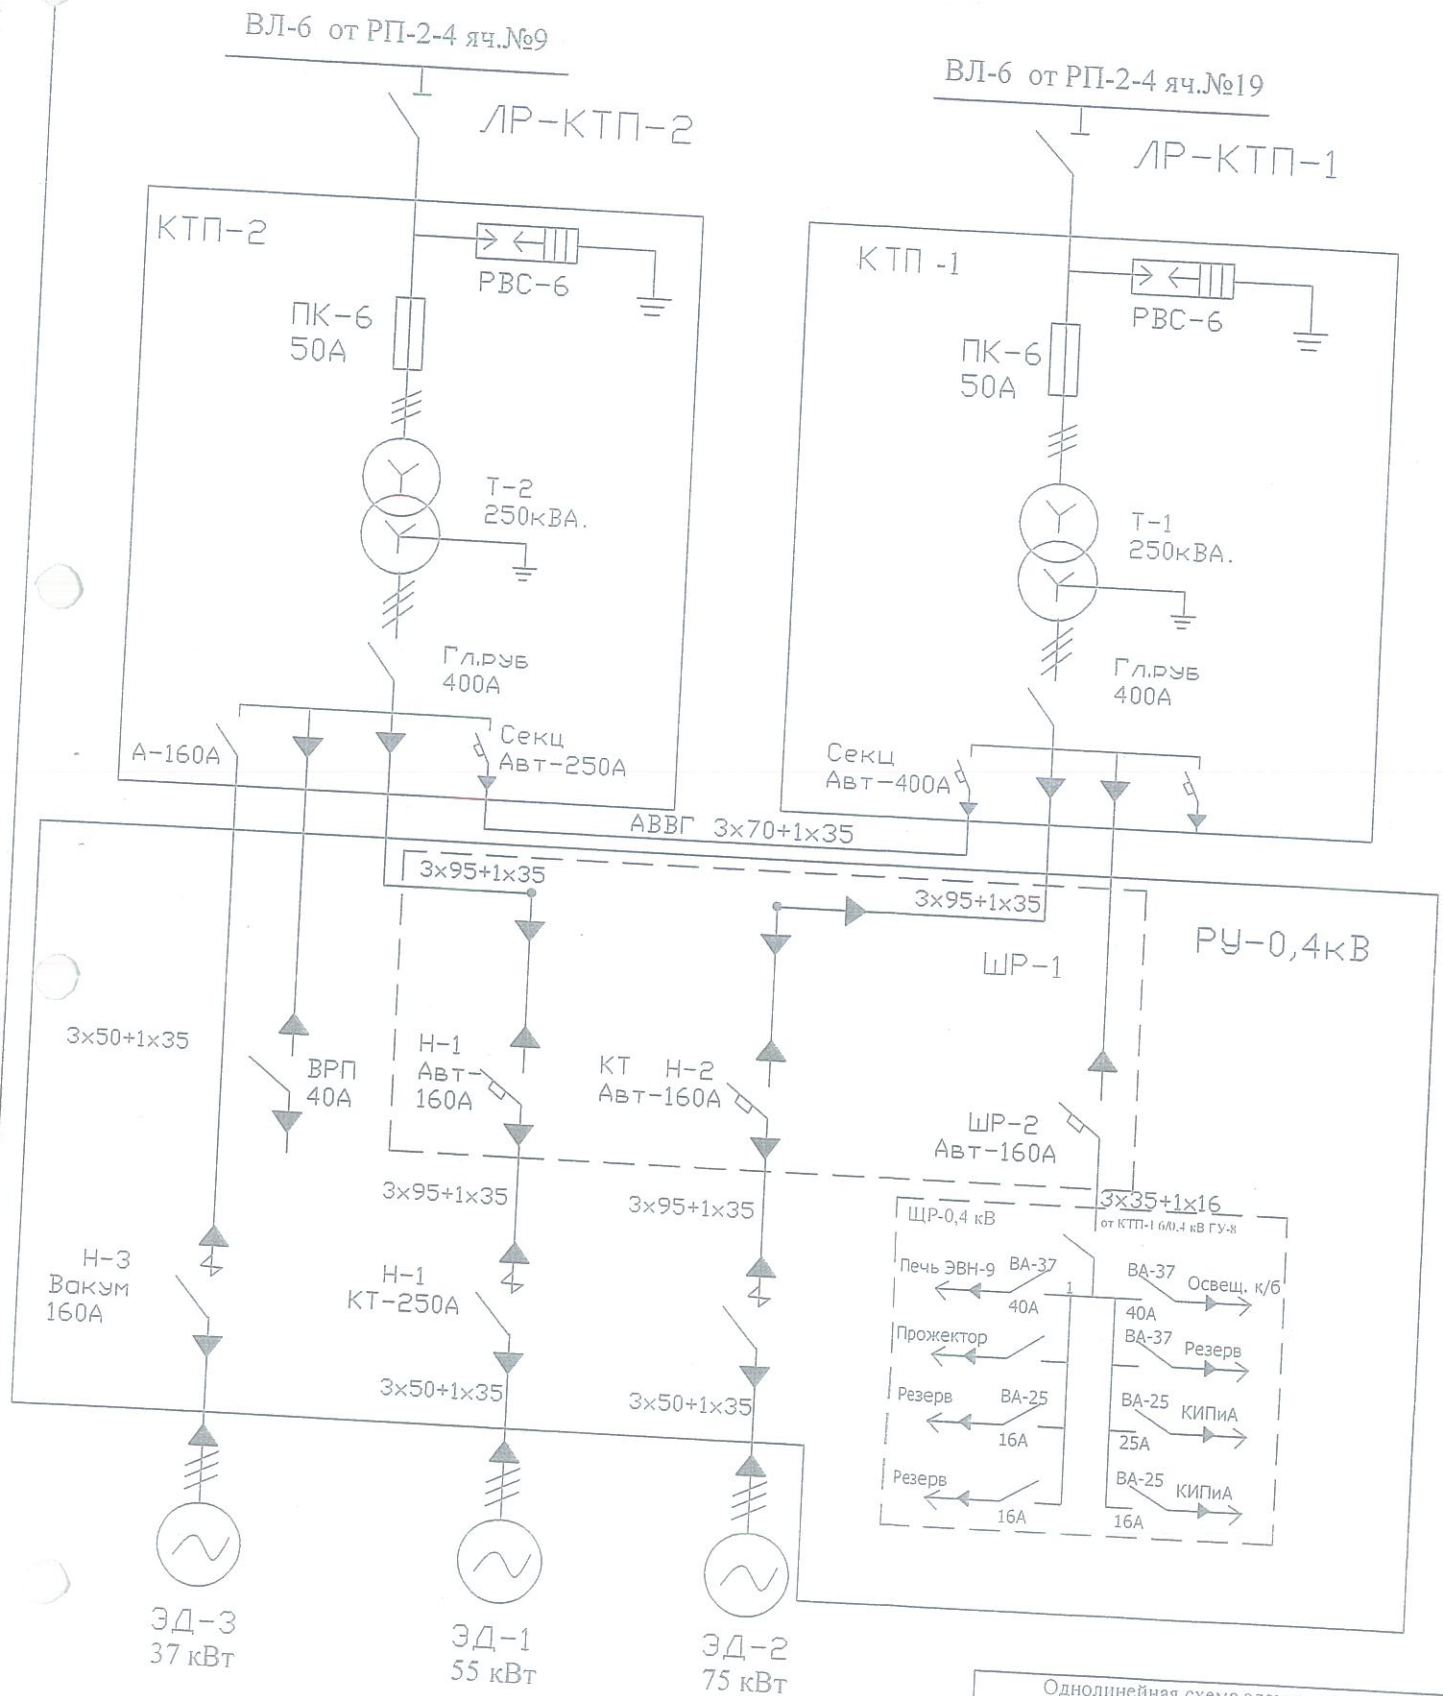

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-8		
Чертил	<i>Равшанов К.</i>	Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил	<i>Тасболатов М.</i>	Начальник Уч-3 Тасболатов М.

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-13.

Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамазанов Ж.Р.
" 01 " 01 2018 г.

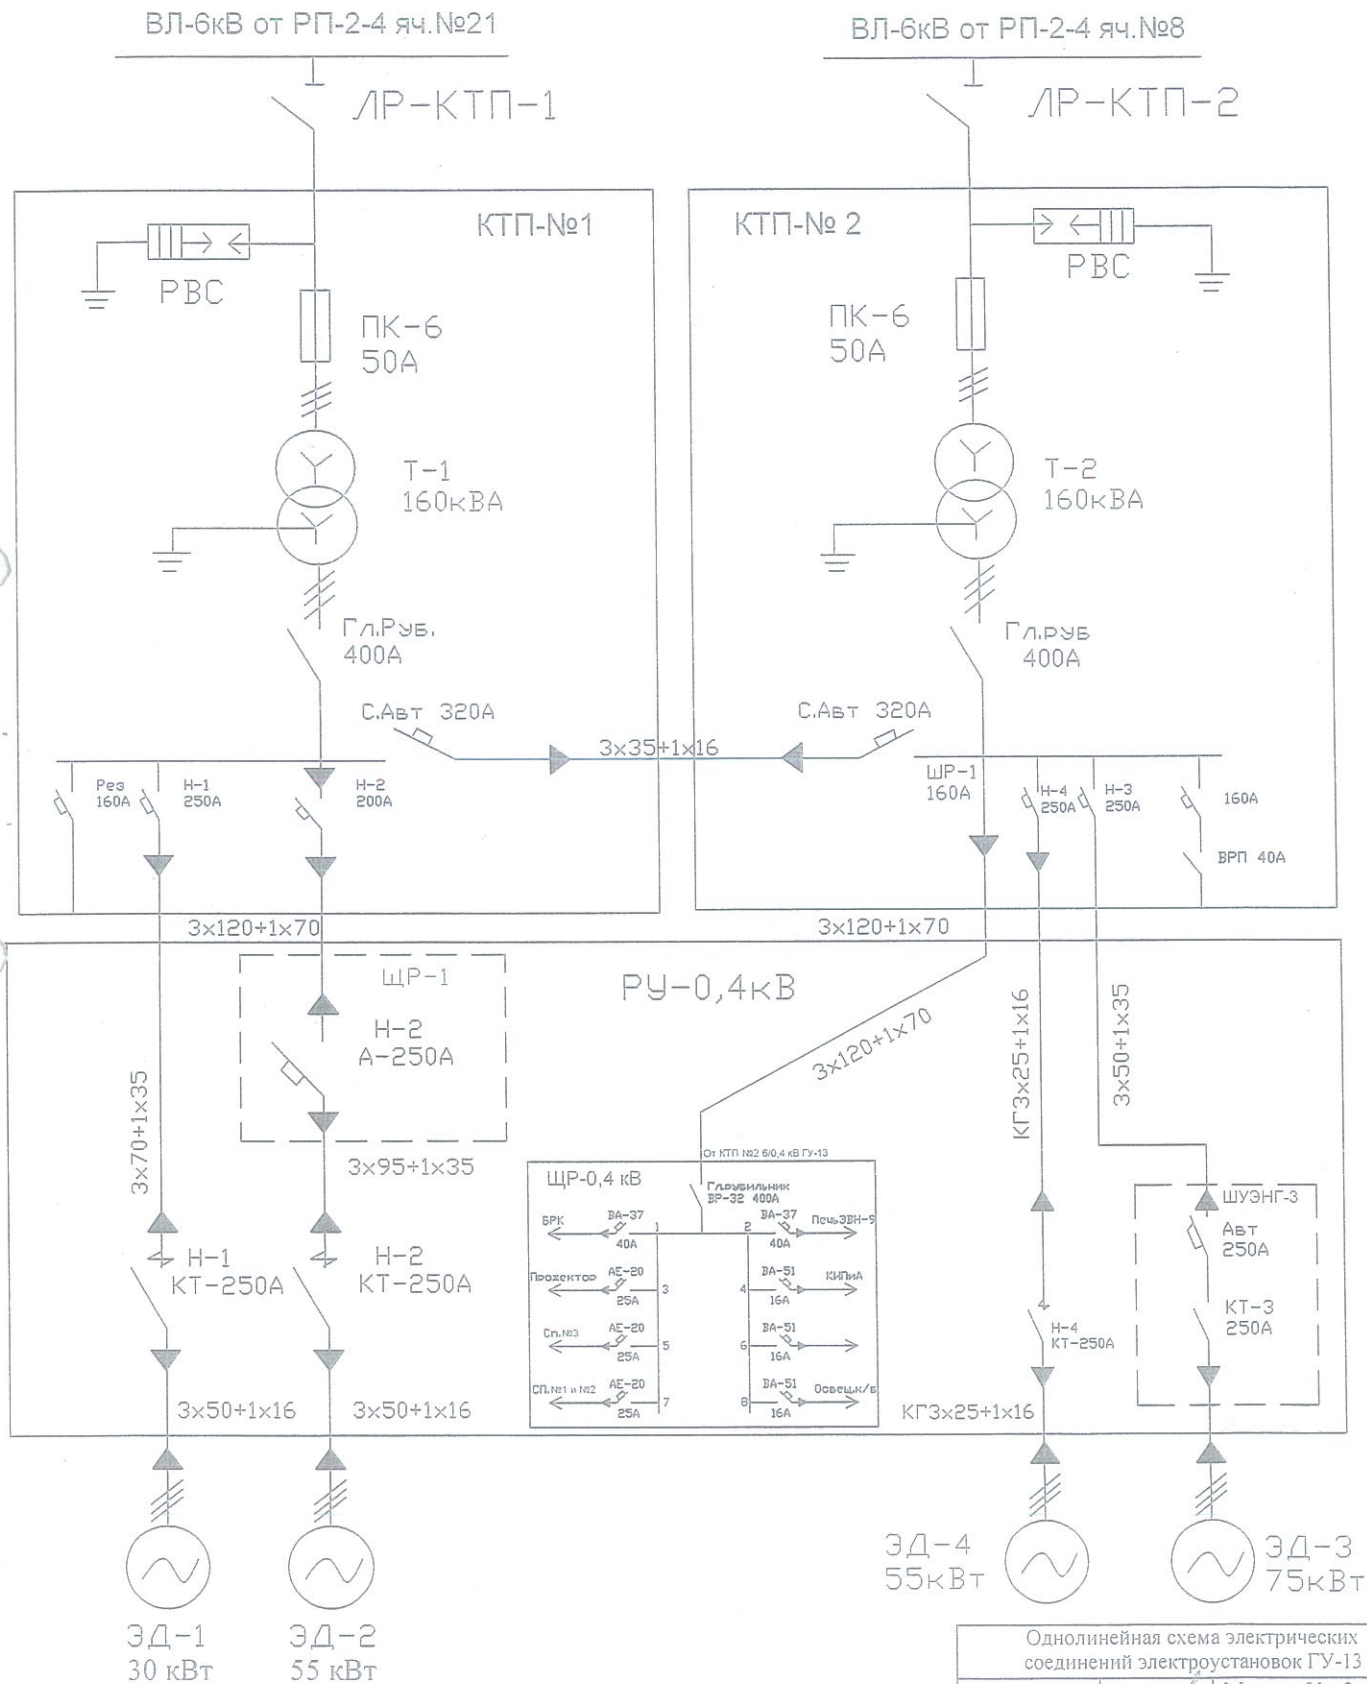


Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-13		
Чертил	<i>Равшанов К.</i>	Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил	<i>Тасболатов М.</i>	Начальник Уч-3 Тасболатов М.

Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамазанов Ж.Р.
"01" "01" 2018 г.

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-71.

ВЛ-6 29 ряд 3/кр, ГУ-71. РП 2-8 яч.9


ВЛ-6 30 ряд 3/кр, ГУ-71. РП 2-8 яч.13

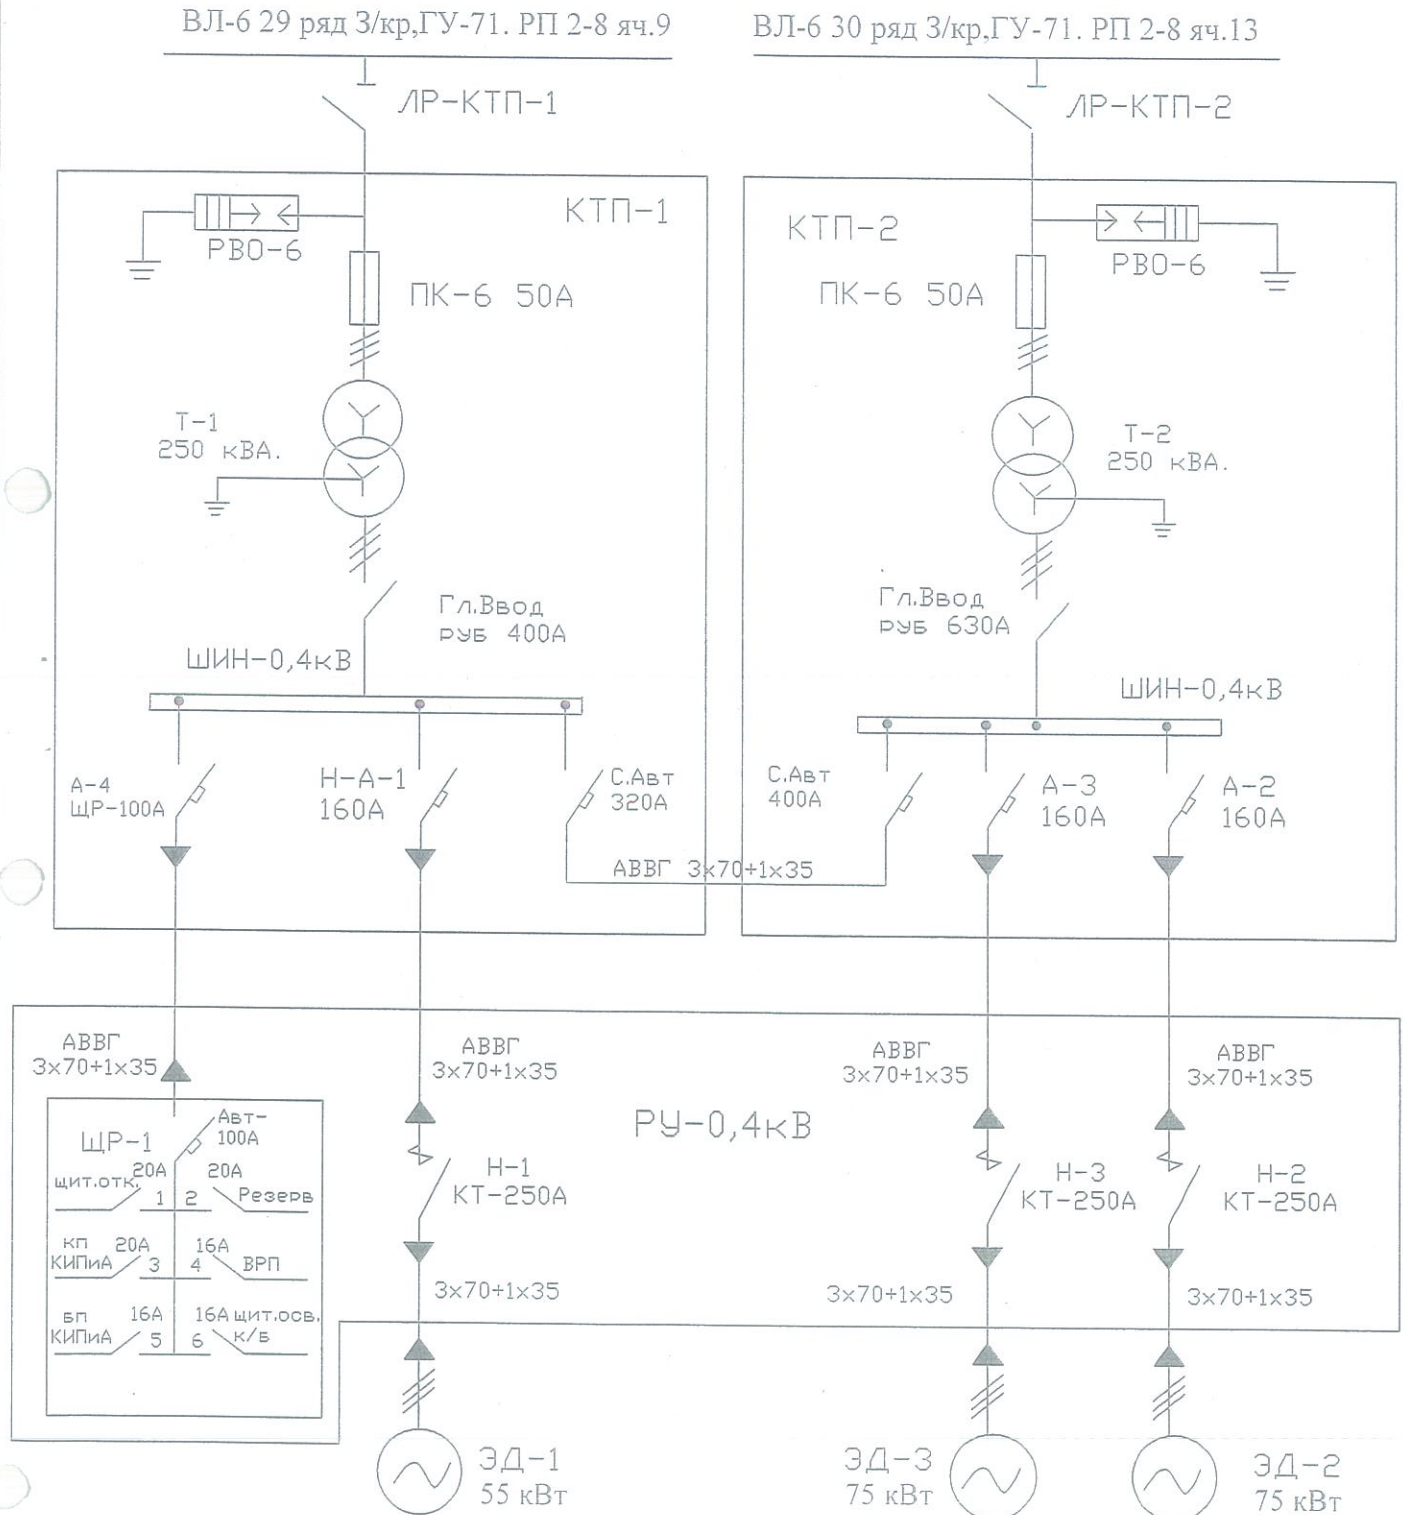

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-71	
Чертил	Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил	Начальник Уч-3 Тасболатов М.

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-4.


Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамазанов Ж.Р.
"01" "01" 2018 г.

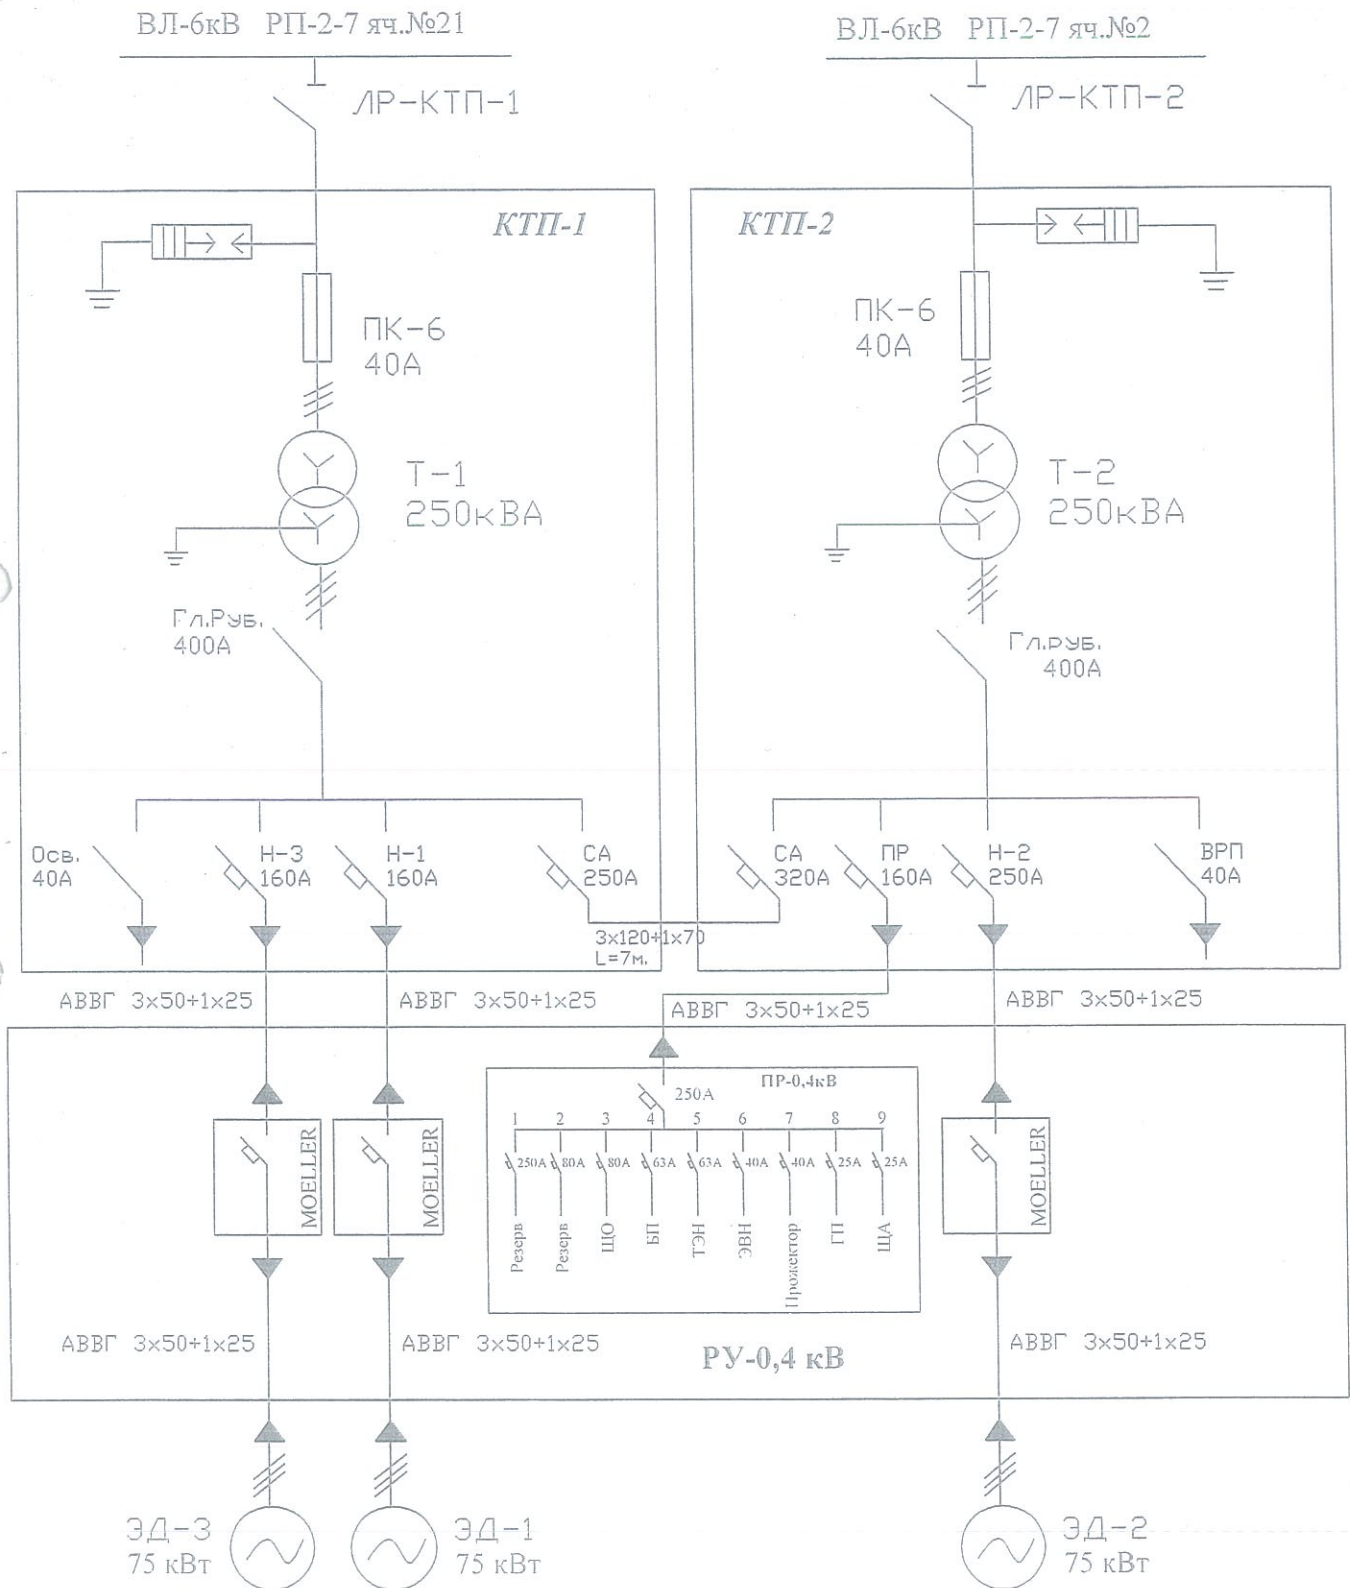

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-4		
Чертил		Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил		Начальник Уч-3 Тасболатов М.


Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-5.

Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамазанов Ж.Р.
" 01 " 01 2018 г.

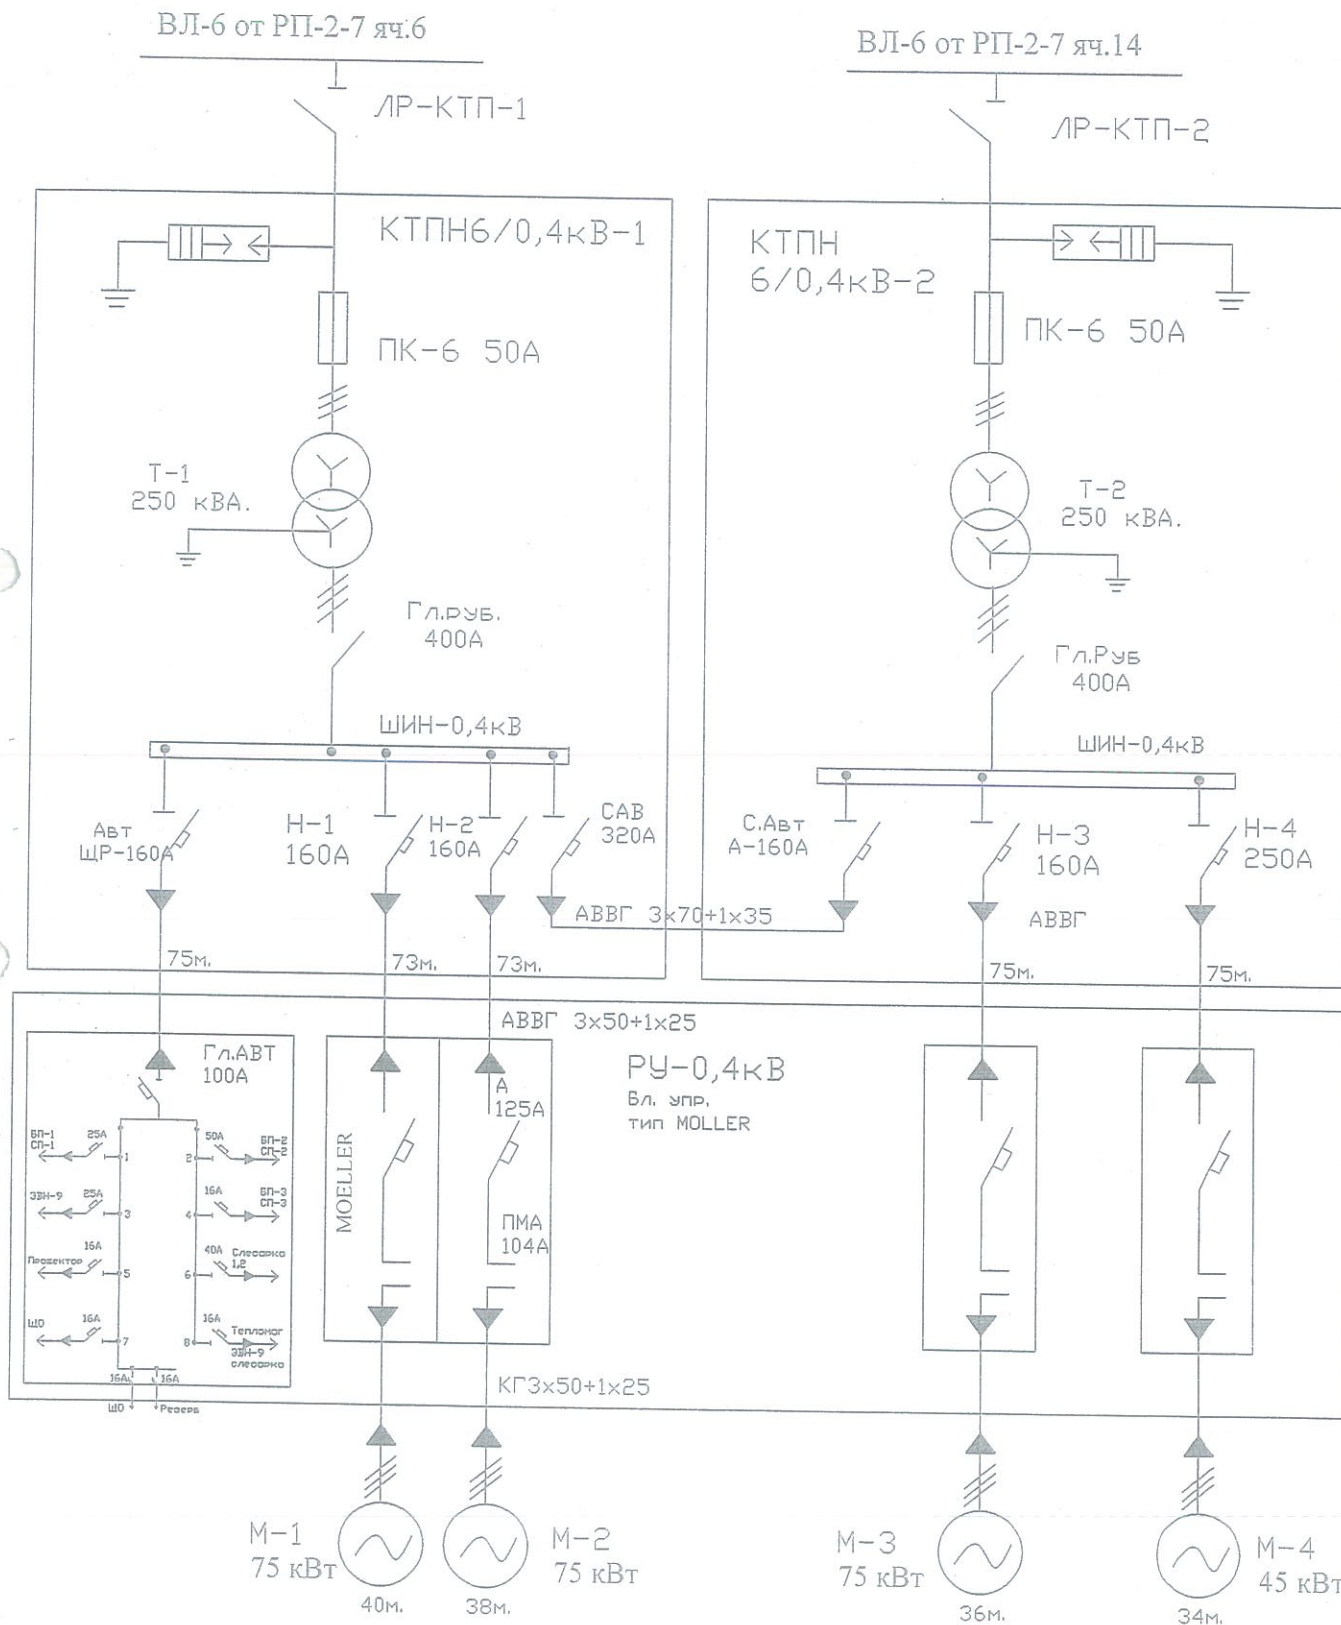


Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-5		
Чертил		Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил		Начальник Уч-3 Тасболатов М.

Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
_____ Рамазанов Ж.Р.
" 01 " 01 2018 г.

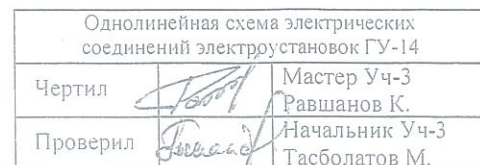

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-15.


Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамазанов Ж.Р.
" 4 " 01 2018 г.

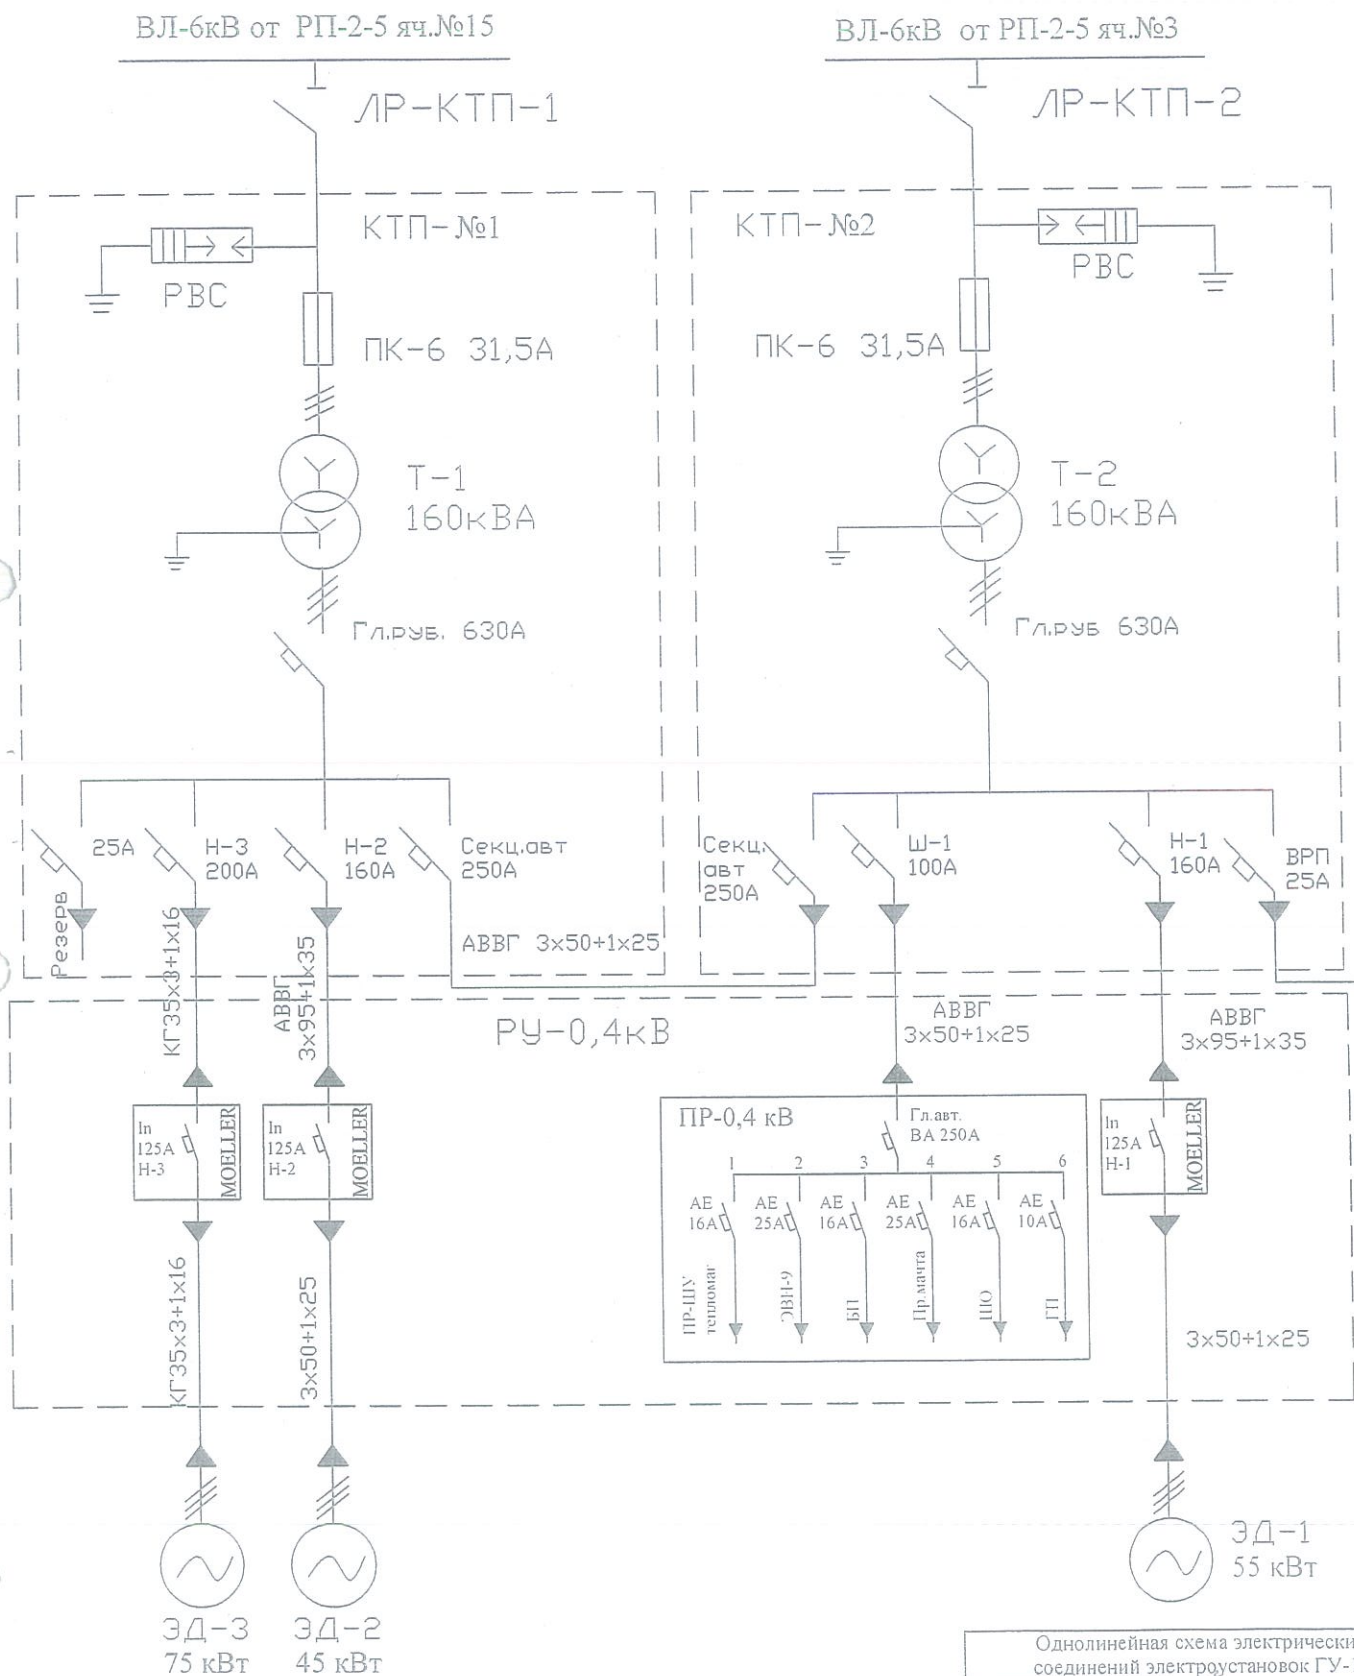

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-15		
Чертил	<i>Равшанов К.</i>	Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил	<i>Тасболатов М.</i>	Начальник Уч-3 Тасболатов М.

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-16


Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамзанов Ж.Р.
" 04 " 04 2018 г.

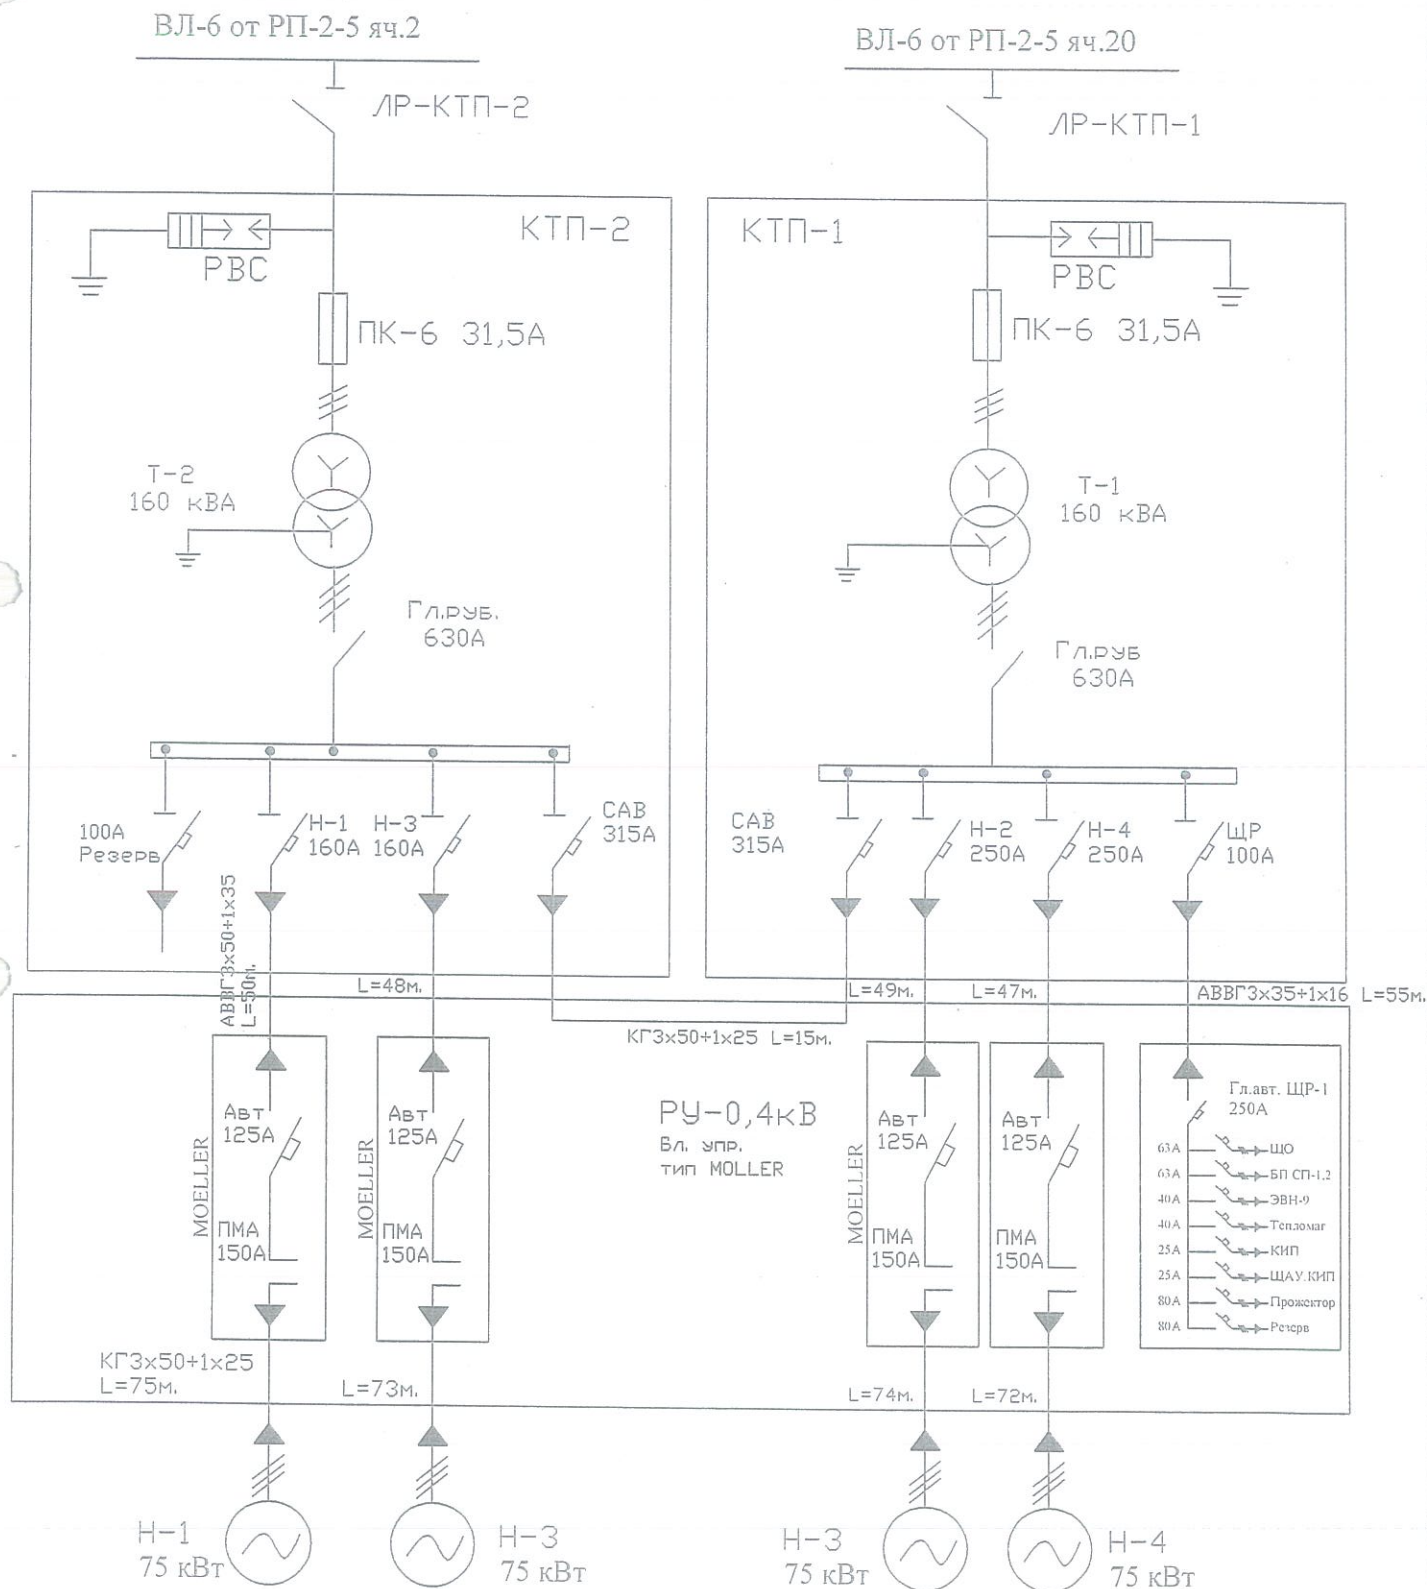

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-16		
Чертил	<i>[Signature]</i>	Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил	<i>[Signature]</i>	Начальник Уч-3 Тасболатов М.

Утверждаю:
Зам. руководителя ПЭС-1
Рамазанов Ж.Р.
" 01 " 01. 2018 г.


Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-24.

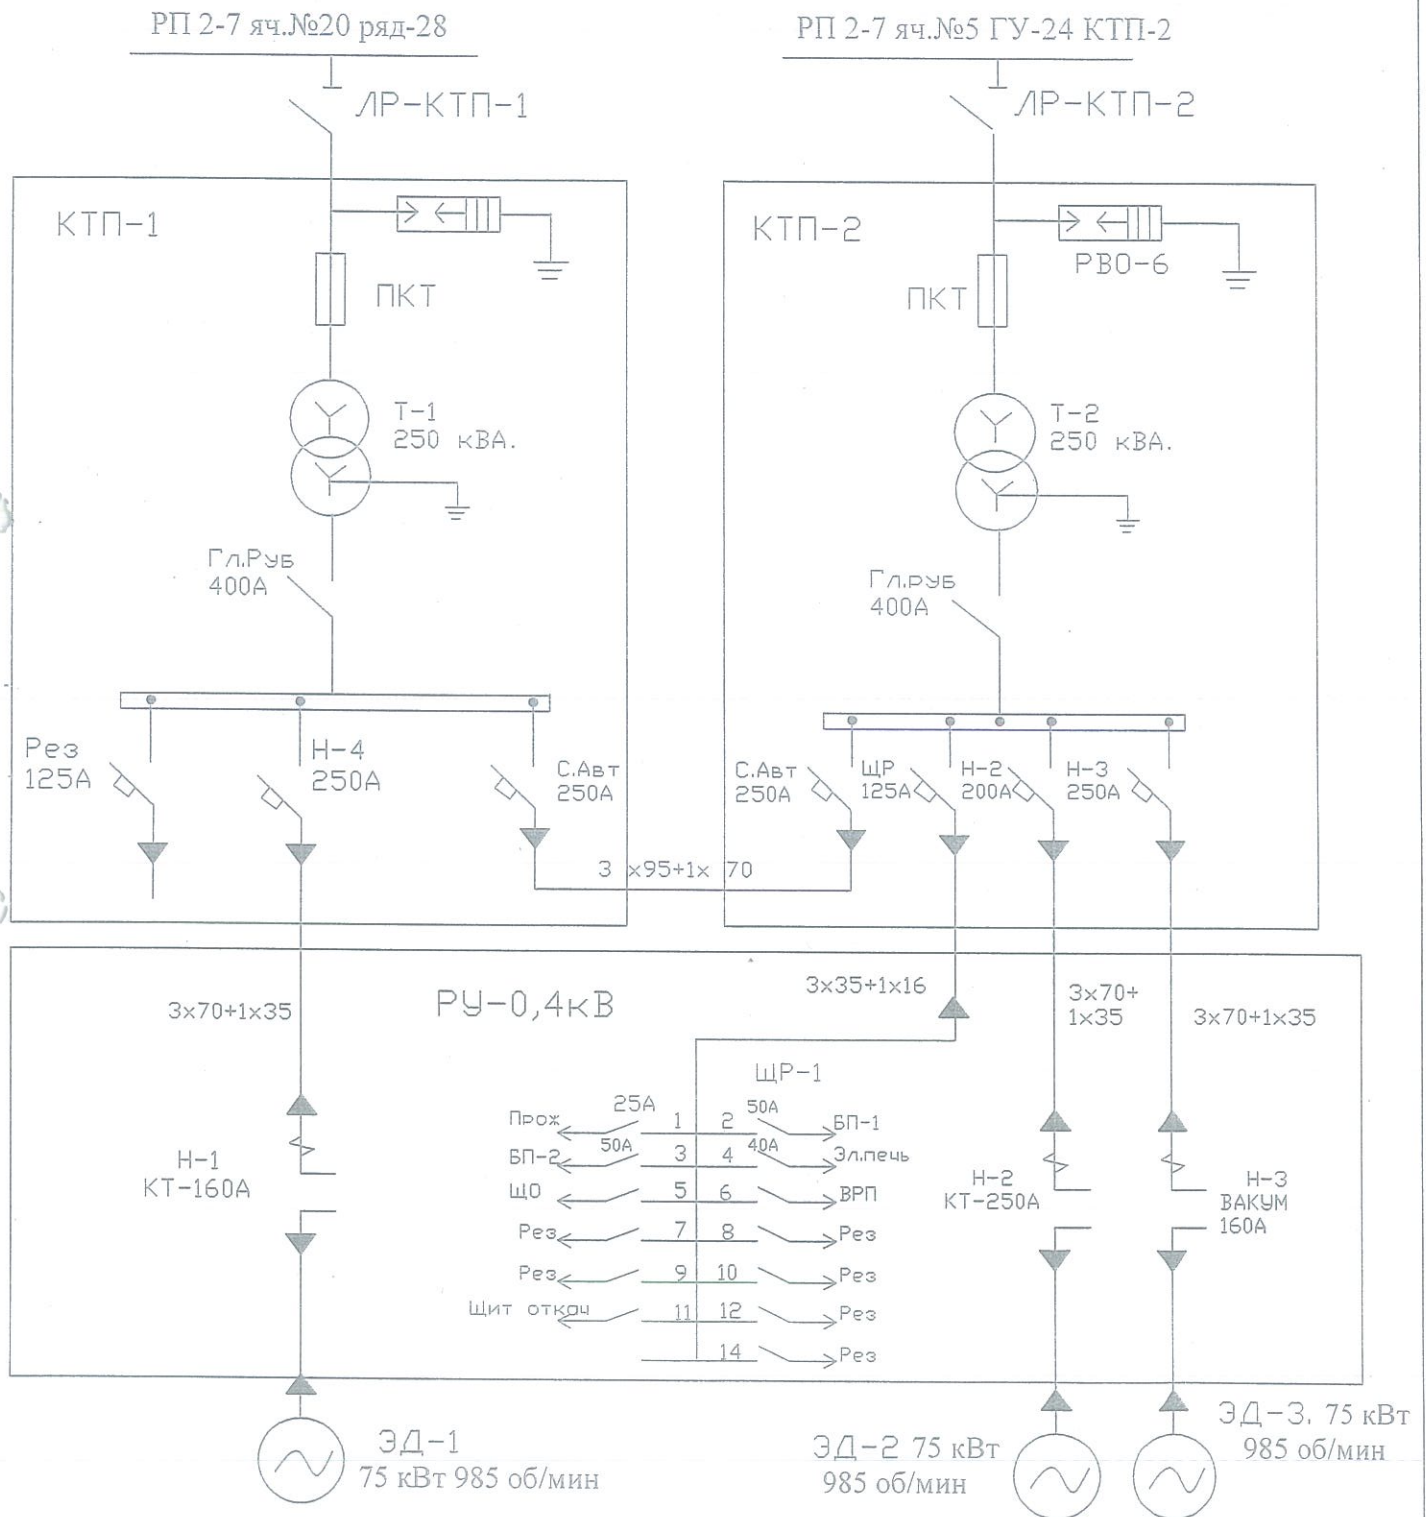

Однолинейная схема электрических соединений электроустановок ГУ-24		
Чертил	<i>[Signature]</i>	Мастер Уч-3 Равшанов К.
Проверил	<i>[Signature]</i>	Начальник Уч-3 Тасболатов М.

19. Схема газовой сети объектов.

Cxe/

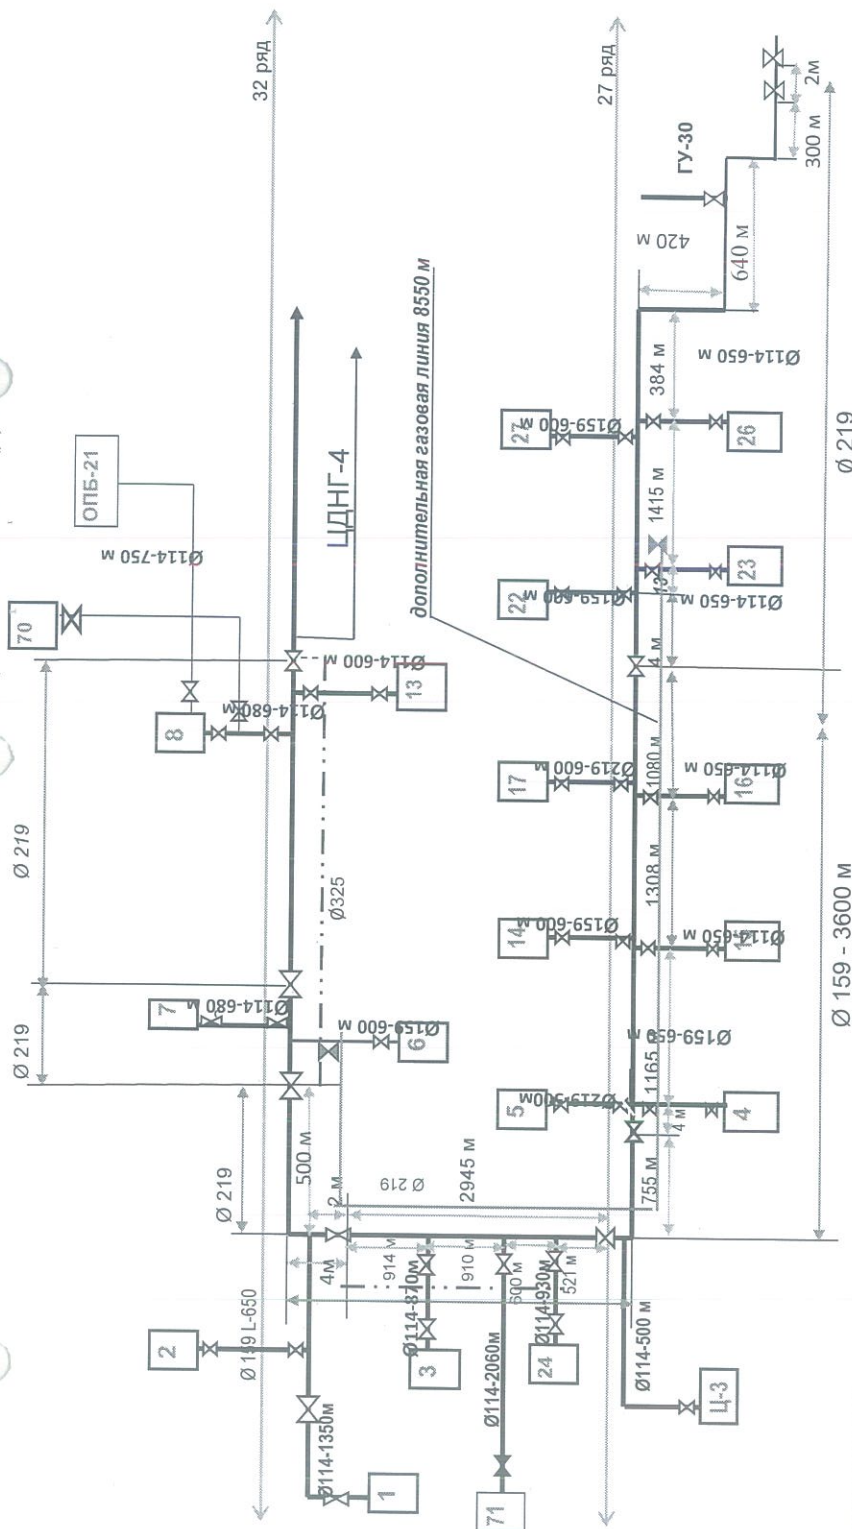

№ п/п	Г/у	Диаметр в мм.	Длина в м	суммарод газ.м3	Ввод в эксплуат.	Рнач.	Ркон.
1	1	114	1350	1896	08.1992	0,7	0,7
2	2	159	650	2693	03.1994	1,1	1
3	3	114	870	2610	08.1990	1,1	1
4	4	159	650	13500	09.1989	1,0	0,9
5	5	219	500	5644	04.1989	1,0	0,9
6	6	159	600	6173	01.1990	1,0	1,0
7	7	114	680	10689	03.1990	0,5	0,5
8	8	114	680	1613	08.1988	0,5	0,5
9	13	114	600	2873	07.1988	1,2	1,1
10	14	159	600	5730	10.1988	1,3	1,2
11	15	114	650	7188	11.1988	1,2	1,1
12	16	114	650	1419	15.1987	1,3	1,2
13	17	219	600	16642	04.1987	1,4	1,3
14	22	159	600	8784	03.1985	1,4	1,3
15	23	114	650	5594	08.1985	1,3	1,2
16	24	114	930	3376	06.2003	1,2	1,1
17	26	114	650	9610	02.1995	1,3	1,2
18	27	159	600	11522	01.1985	1,2	1,1
19	70	114	750	478	01.1994	0,6	0,6
20	71	114	2060	119382	07.2000	1,2	1,1
		Итого:	15320	119382			

диаметр мм	длина м	суммарное газ м ³	Рнач.	Ркон
Ø11х8	750	2091	0,9	1
219х8	1796	13362	0,9	1
159х8	106	10942	0,9	1
219х8	2945	12978	1,1	1,1
159х8	4308	52263	1,1	1,2
219х8	3210	26726	1,1	1,3
		113362		

Дата ввода эксплуатации ЦДНГ-3 (база) - 07.1990 г.

Условные обозначения:

_____ - Газовые коллекторы.
 _____ - Задающие.
 _____ - Групповые установки, старый нетепловод Ø325

Начальник ЦДНГ-3


Кушербаев, Е.Н.

20. Схема расположения скважин и путей следования.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"
Кушербаев Е.Н.

Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-1 бр.№ 2 ЦДНГ-3

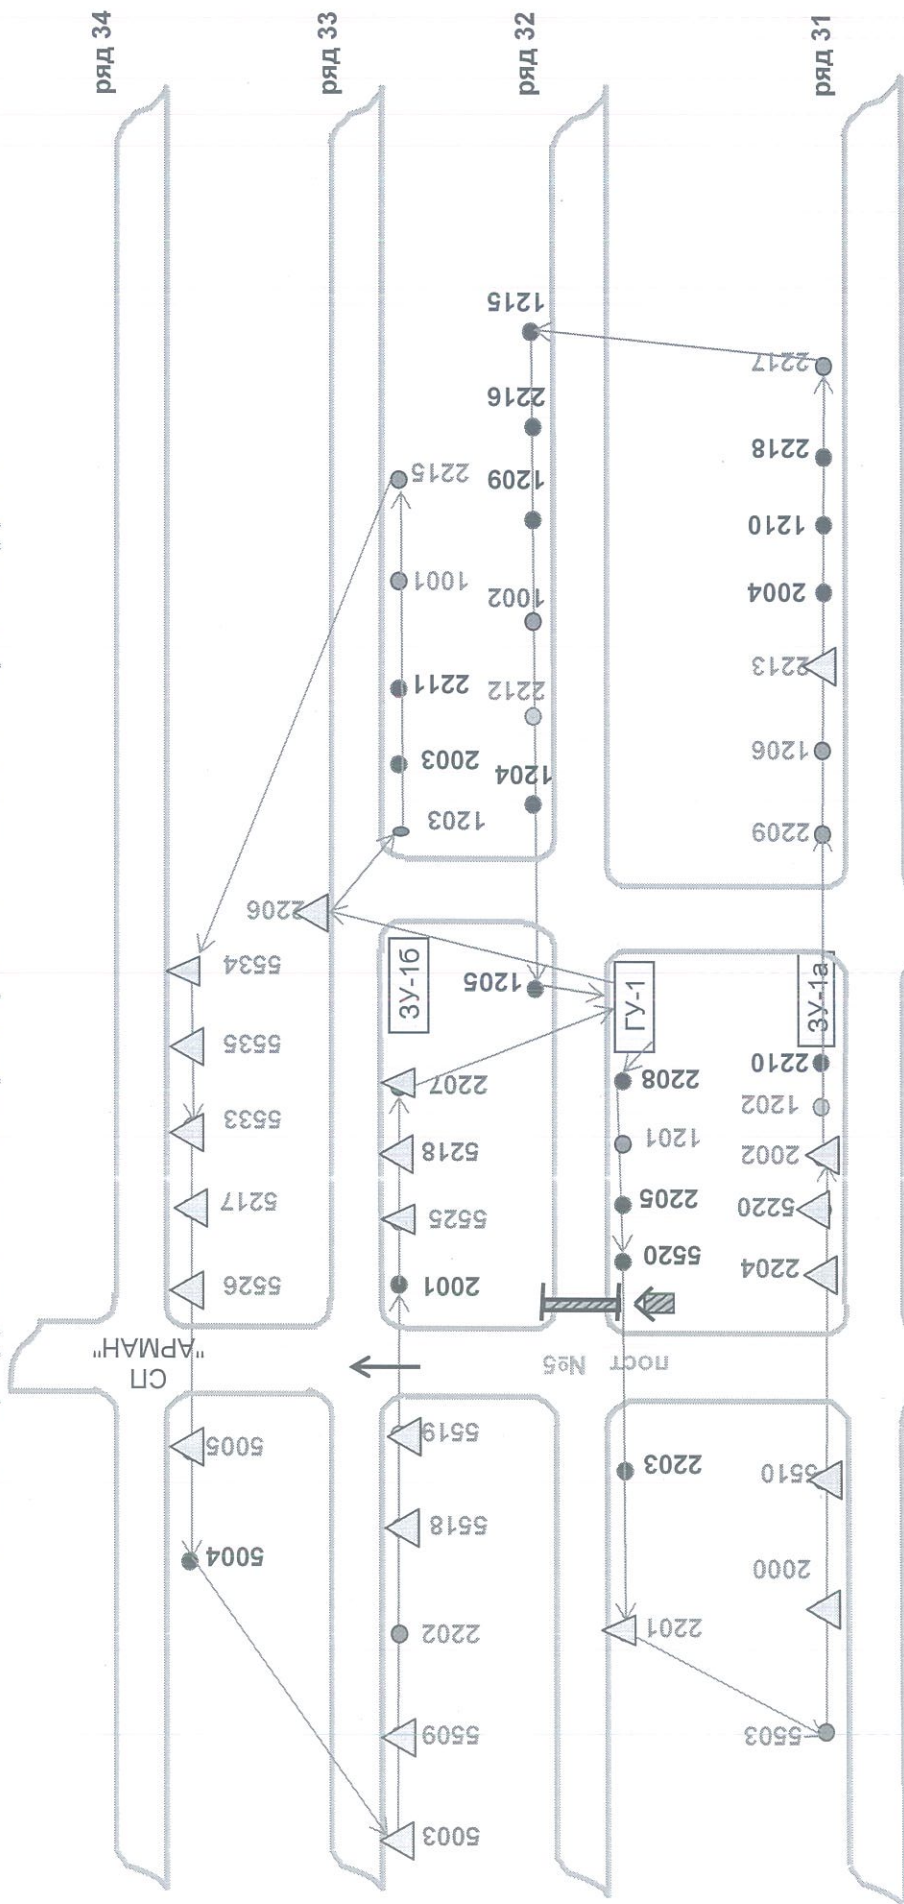


Общая протяжённость обхода маршрута оператора составляет-10000 м.

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"

08.11. Кушербаев Е.Н.


Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-2 бр.№ 2 ЦДНГ-3

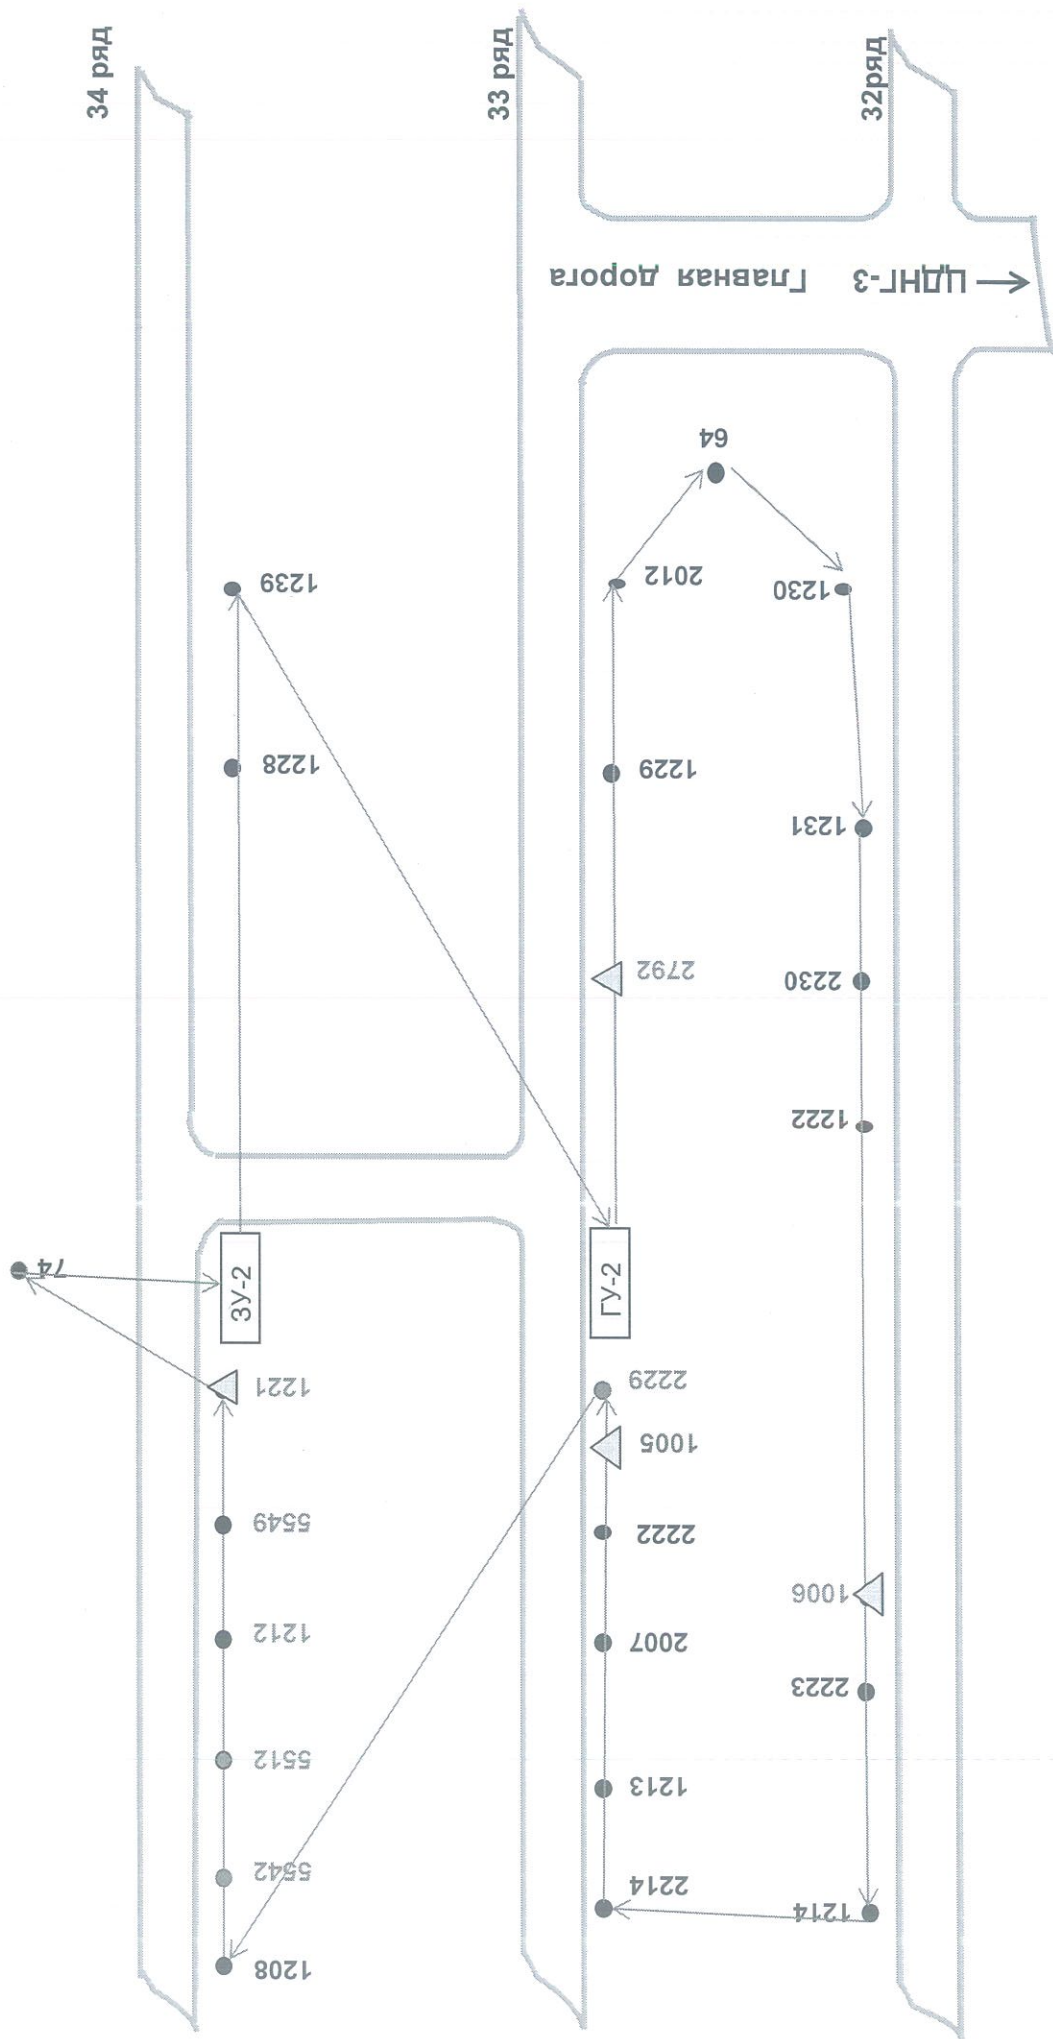

Общая протяжённость обхода маршрута оператора составляет-8000 м.

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ" _____ Кушербаев Е.Н.


Кушербаяв Е.Н

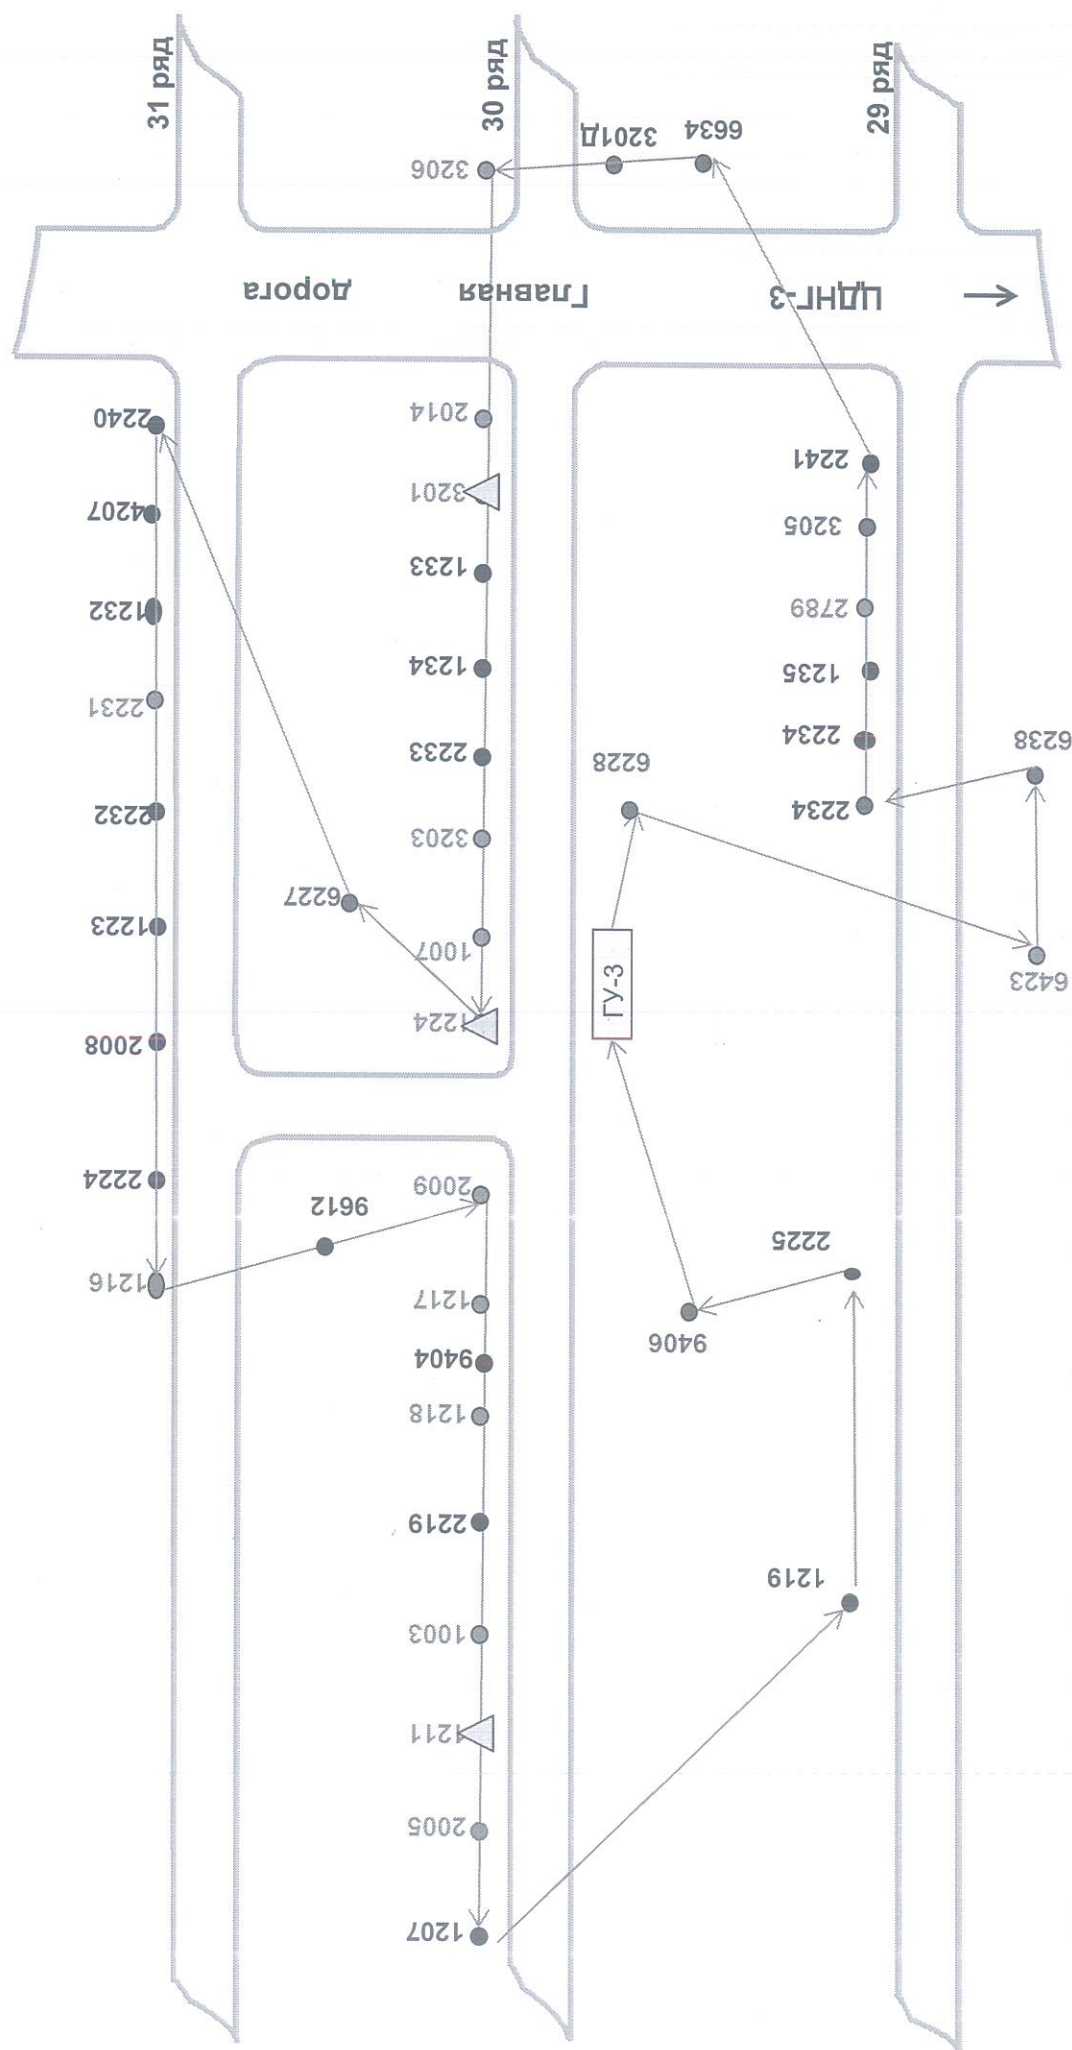

Общая протяжённость обхода маршрута оператора составляет 8000 м.

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ" Кушербаев Е.Н.

Кушербаев Е.Н.

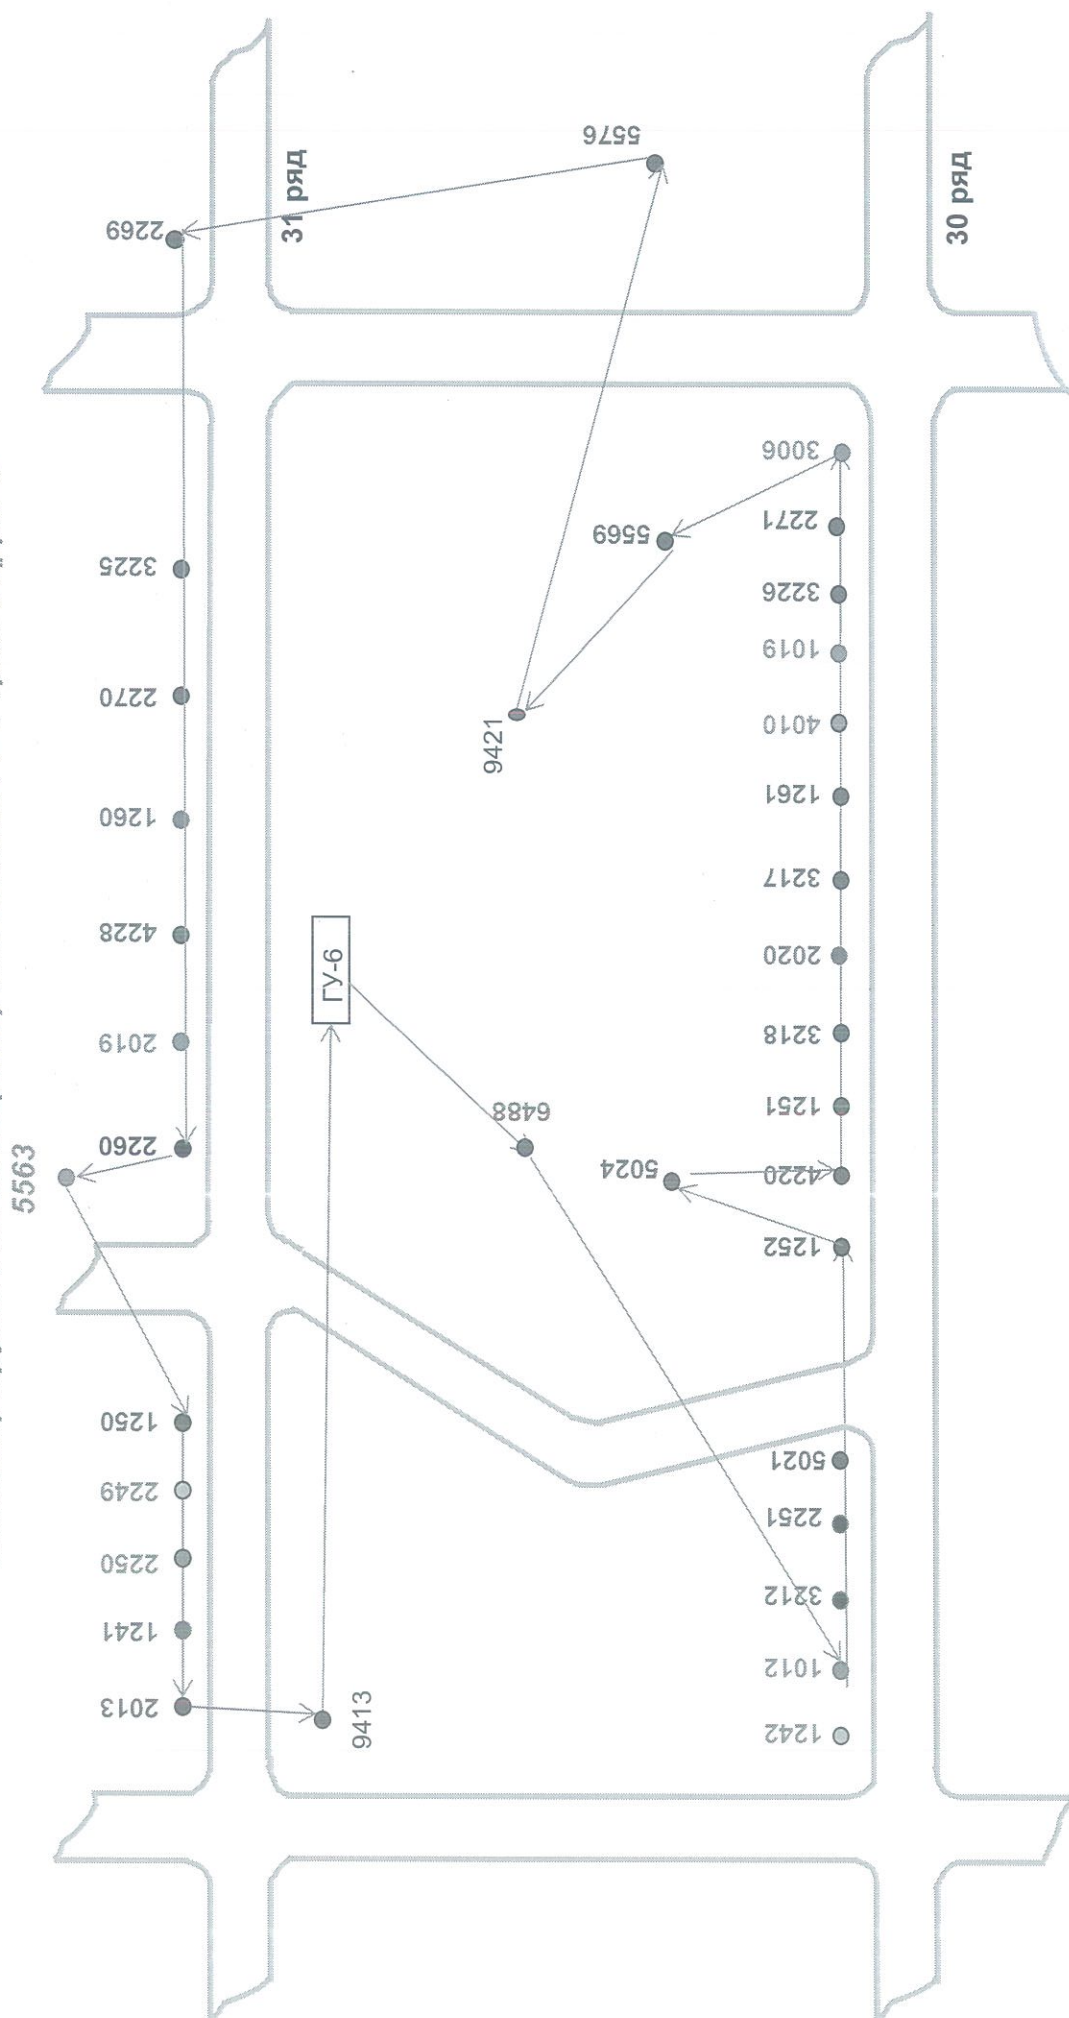


Общая протяжённость обхода маршрута оператора составляет -5000 м.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"
Кушербаев Е.Н.

Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-7 бр.№ 2 ЦДНГ-3

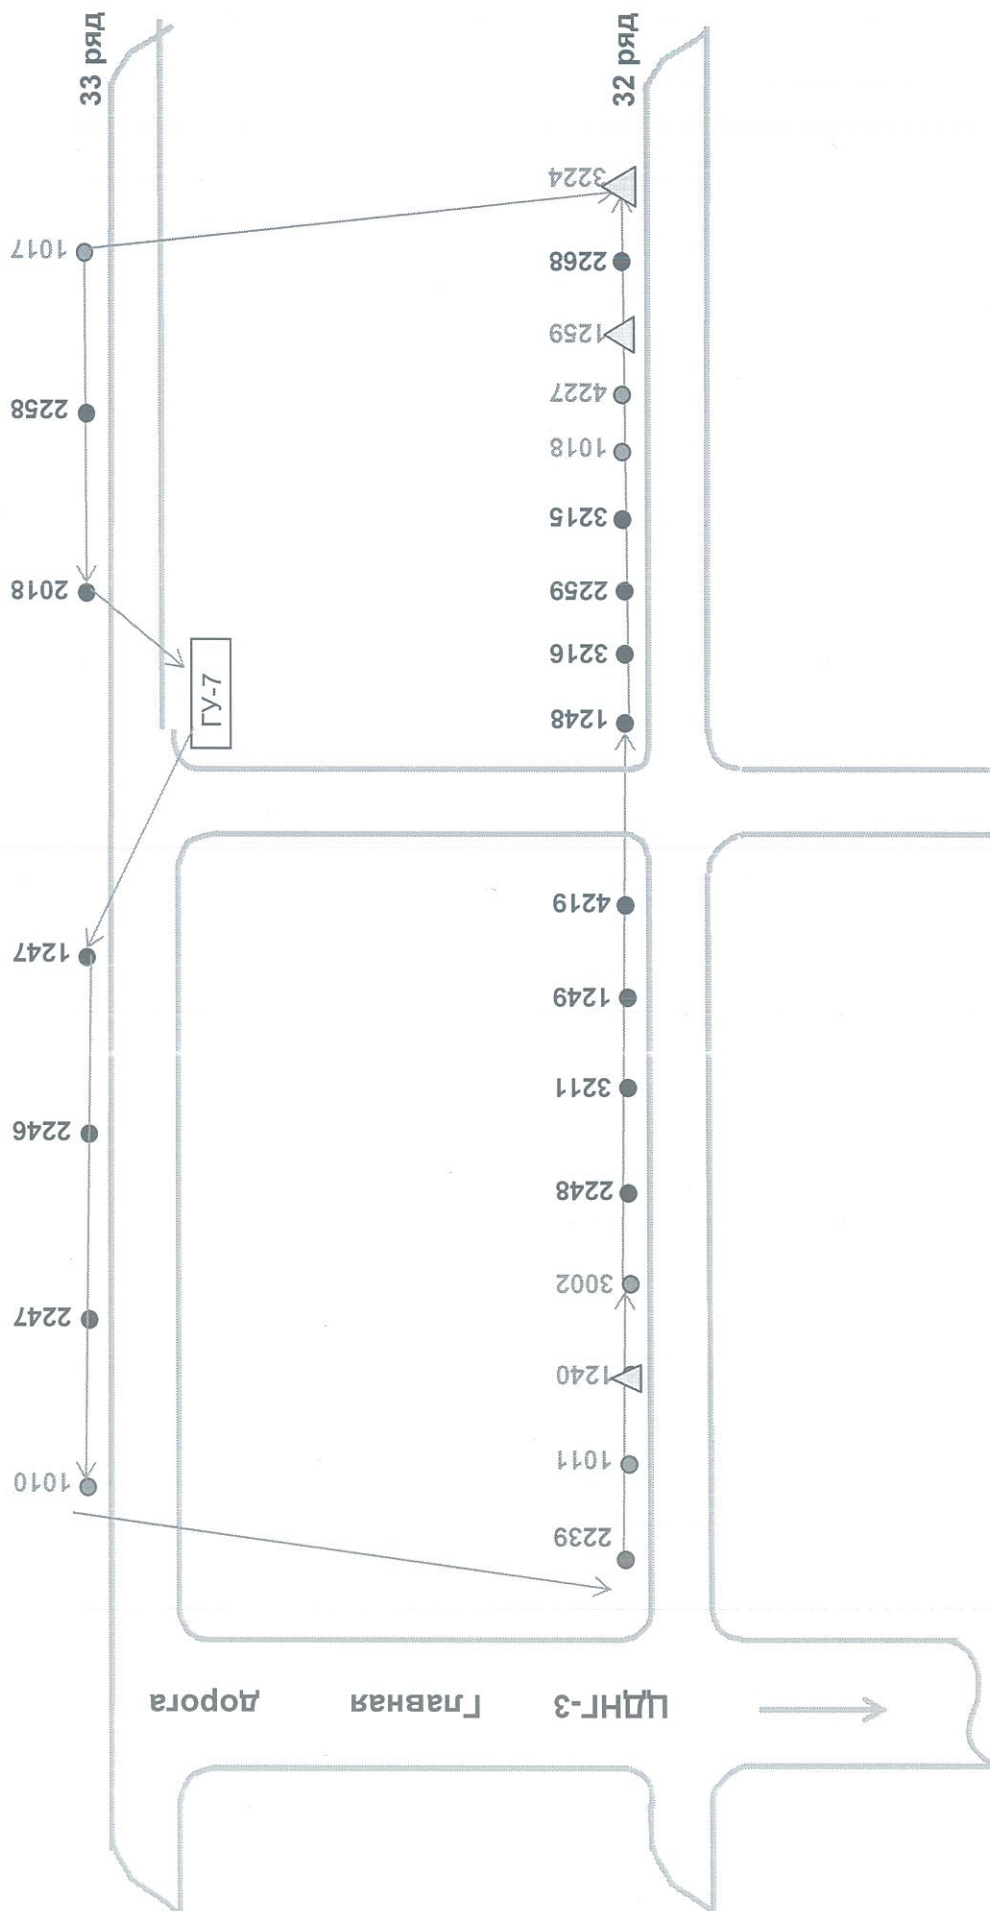


Общая протяжённость обхода маршрута оператора составляет-5000 м.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"

Е. Н. Кушербаев Е. Н.

Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-8 бр. № 2 ЦДНГ-3

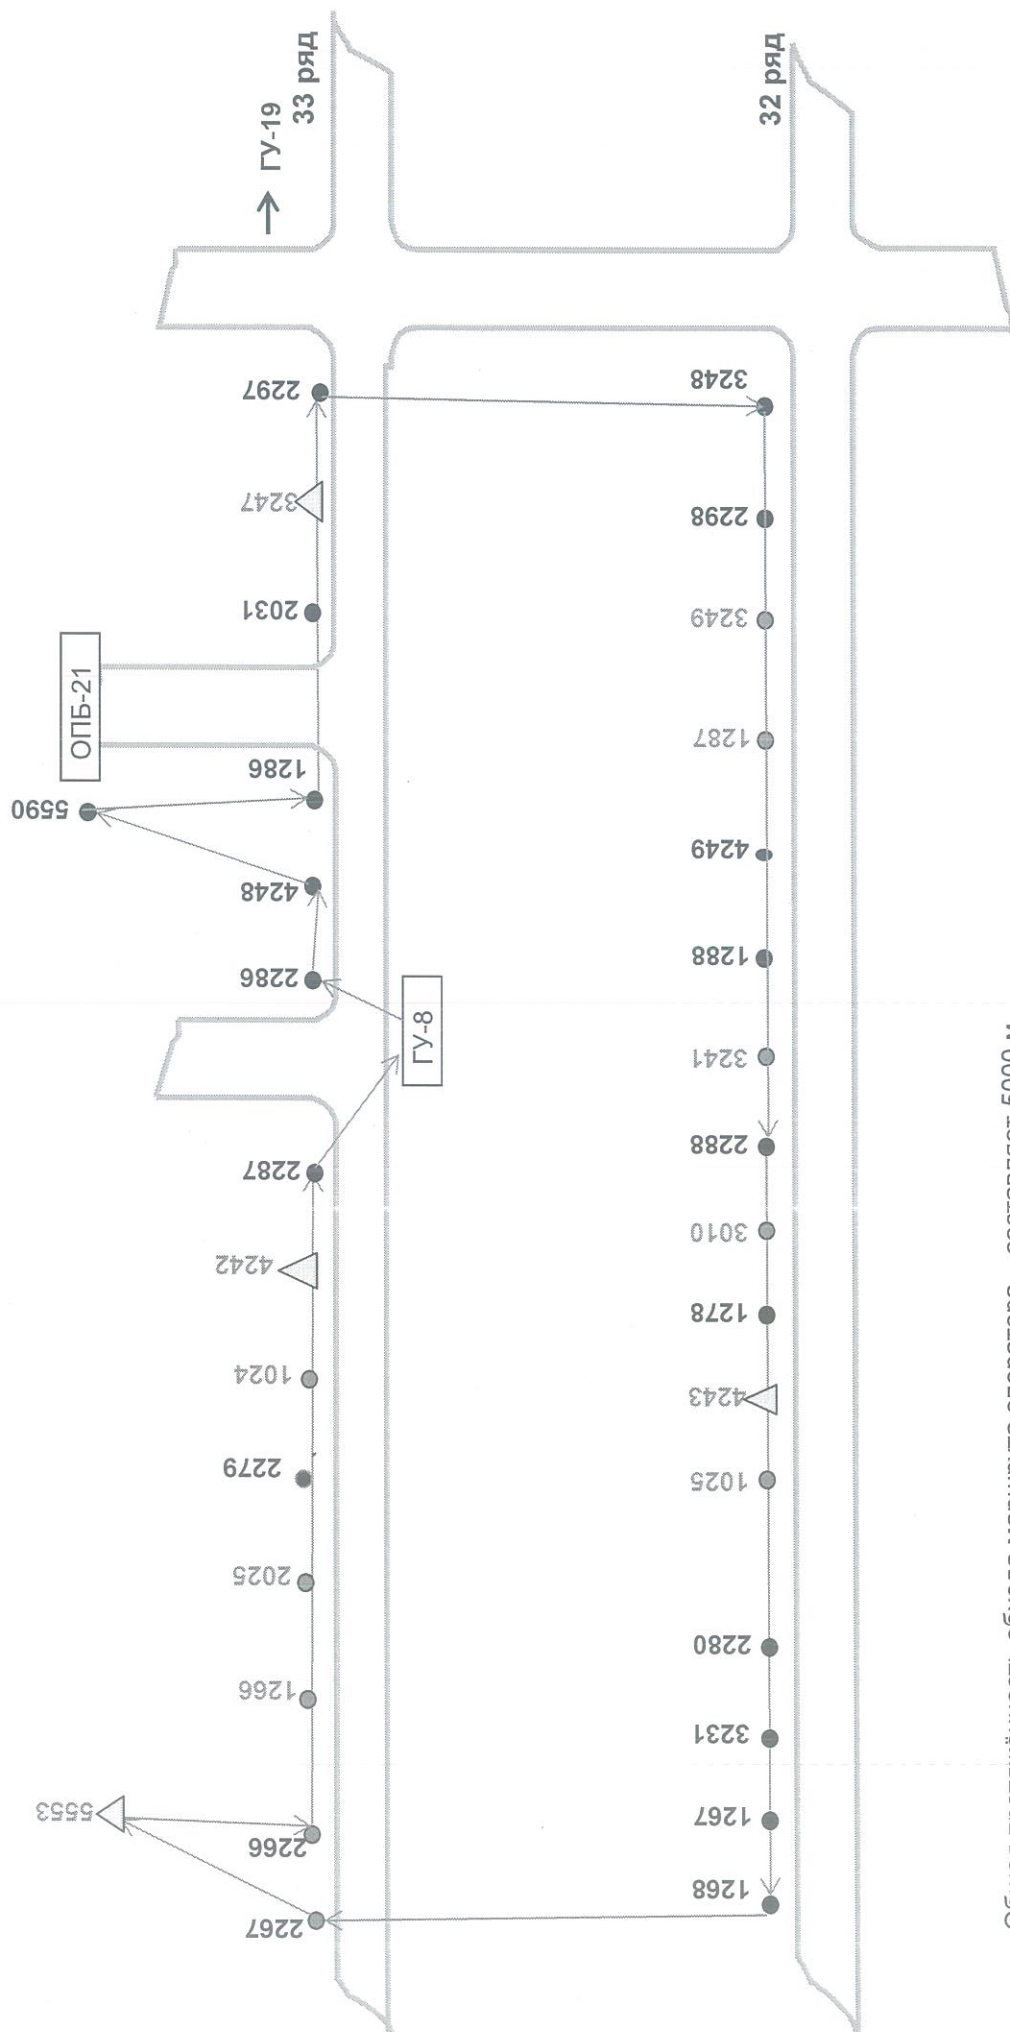


Общая протяжённость обхода маршрута оператора составляет-5000 м.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"
Кушербаев Е.Н.

Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-13 бр. № 3 ЦДНГ-3

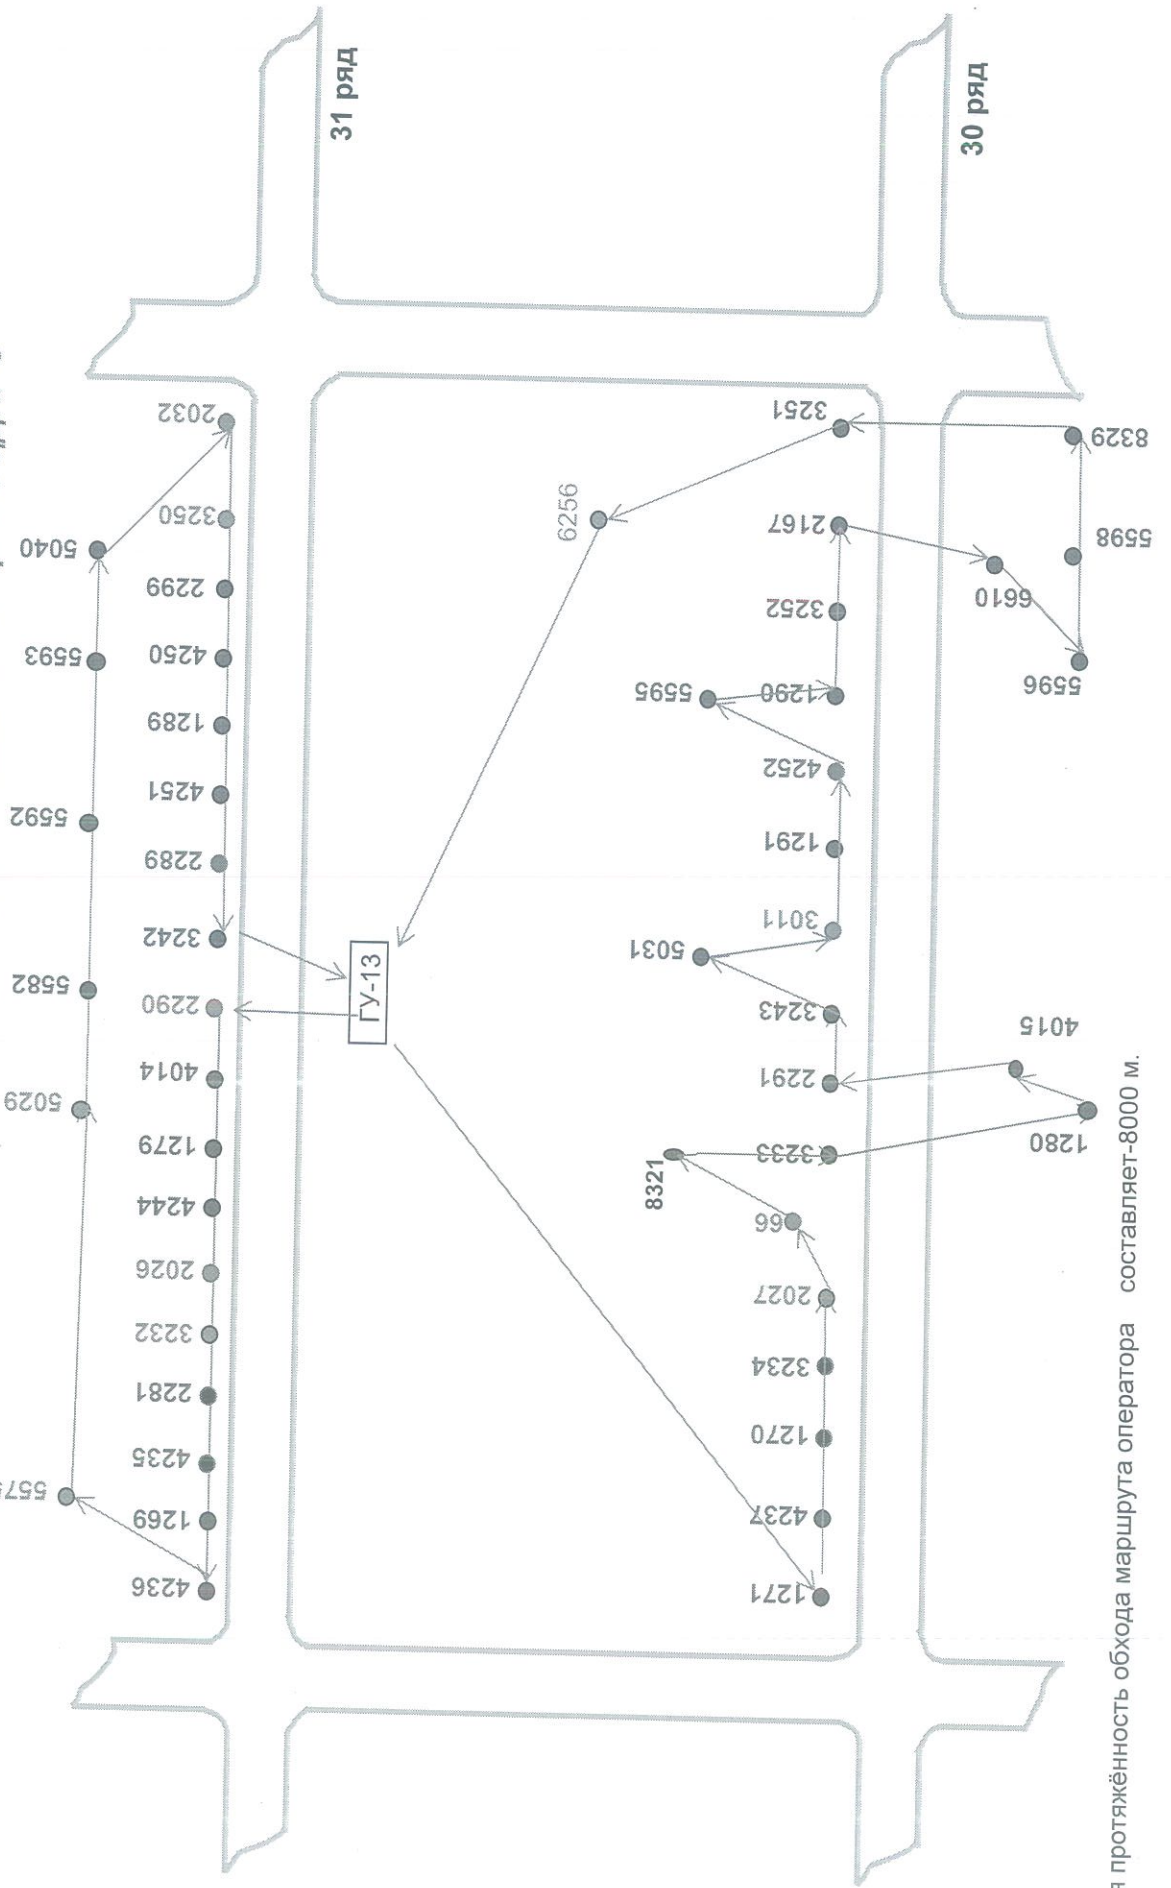

Общая протяжённость обхода маршрута оператора составляет-8000 м.


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"

Кушербаев Е.Н.

Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-70 бр.№ 2 ЦДНГ-3

Морская дамба

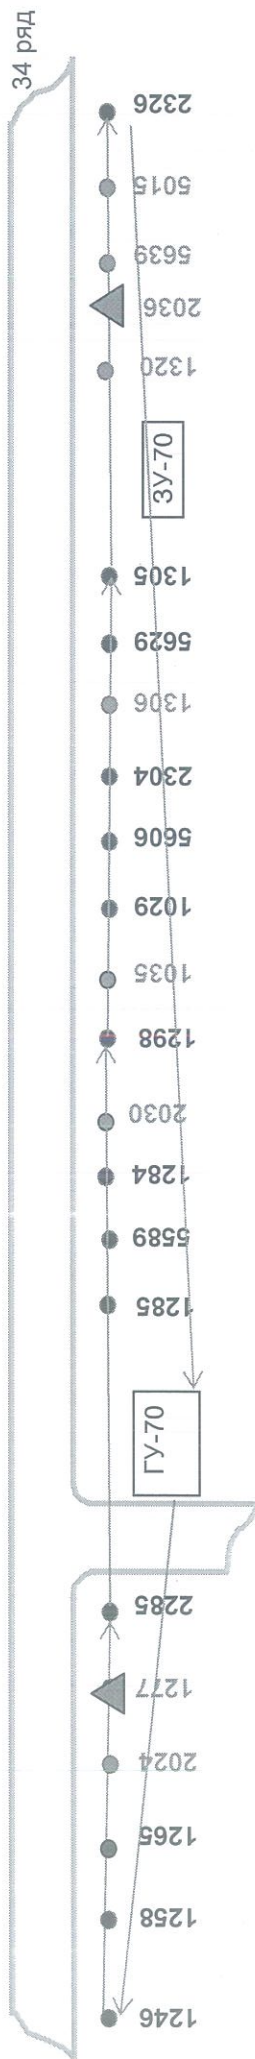

Общая протяжённость обхода маршрута оператора составляет-6000 м.

Начальник ШДНГ-3 ПУ "КМГ"

Кушербаев Е.Н.


Общая протяжённость обхода маршрута оператора составляет 5000 м.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"


Кушербаев Е.Н.

Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-4 бр. № 3 ЦДНГ-3

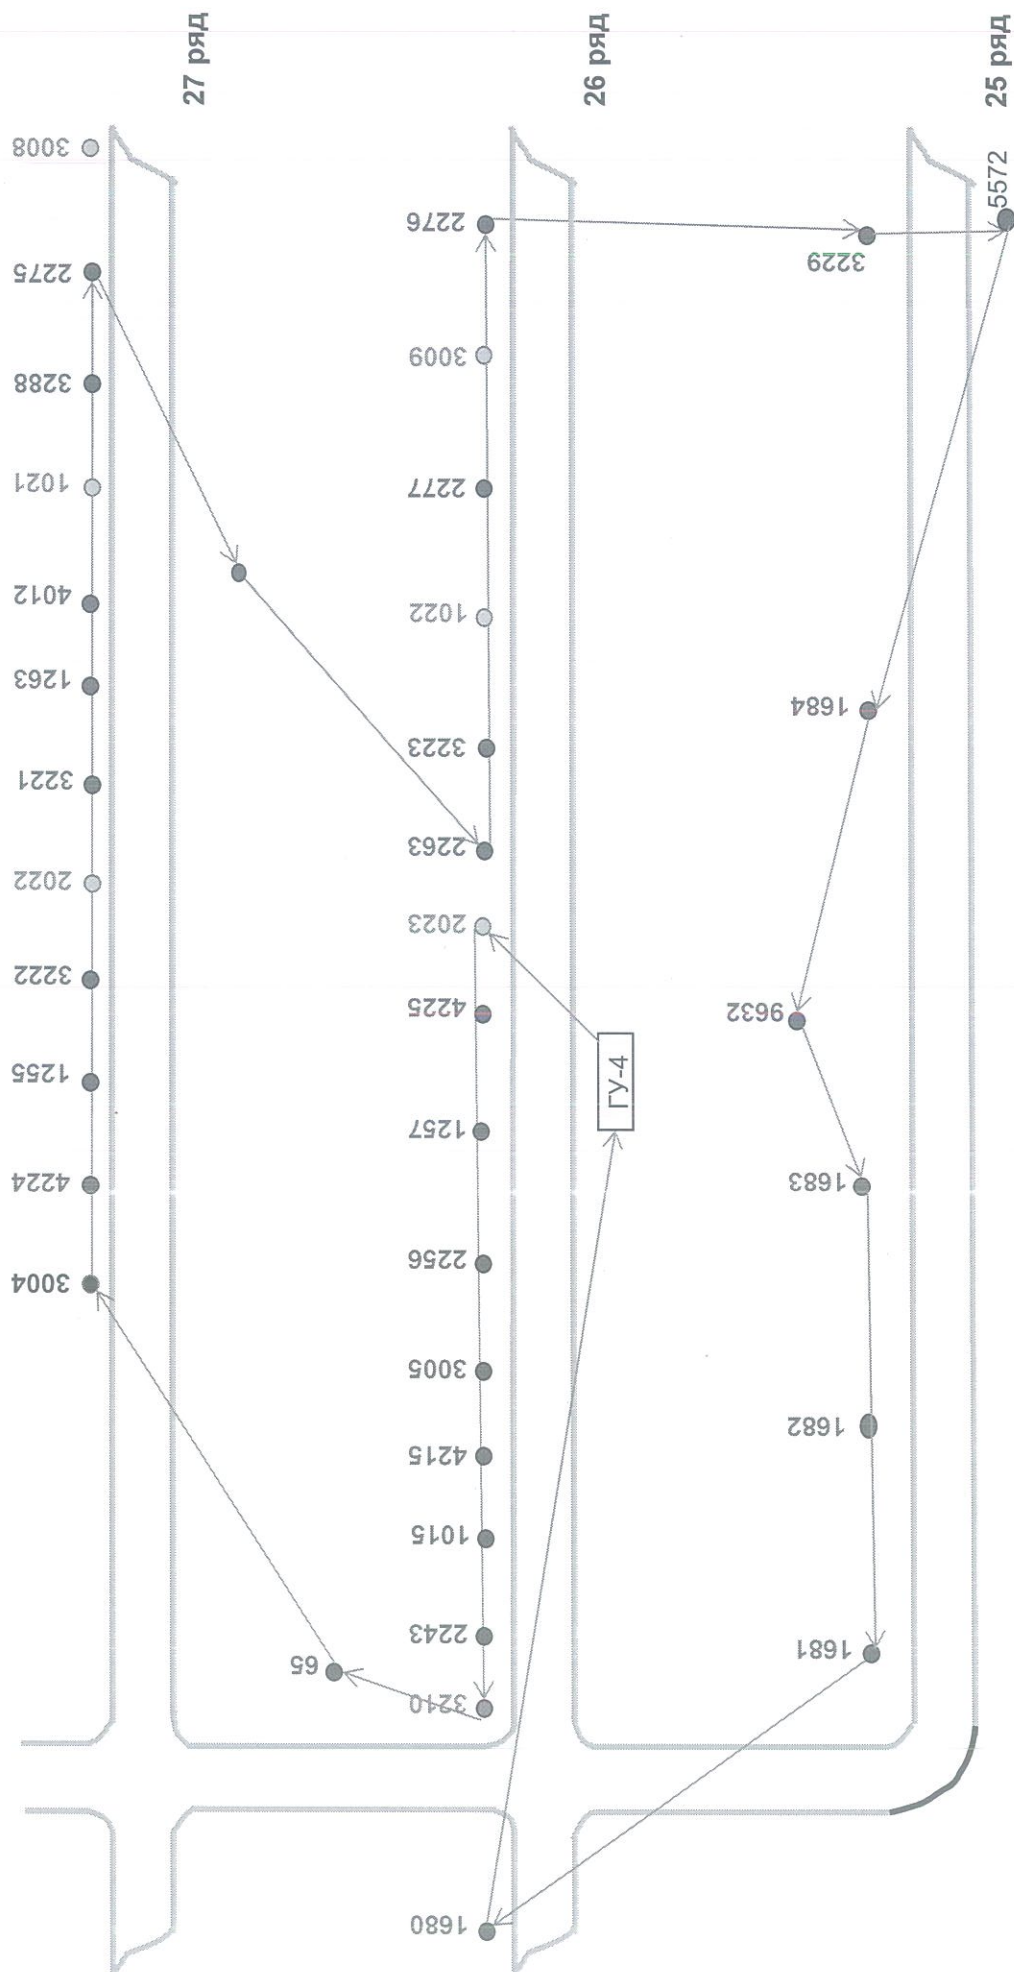

Общая протяжённость обхода маршрута оператора составляет-8000 м.


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"
С.А. Кушербаев Е.Н
Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-5 бр.№ 3 ЦДНГ-3

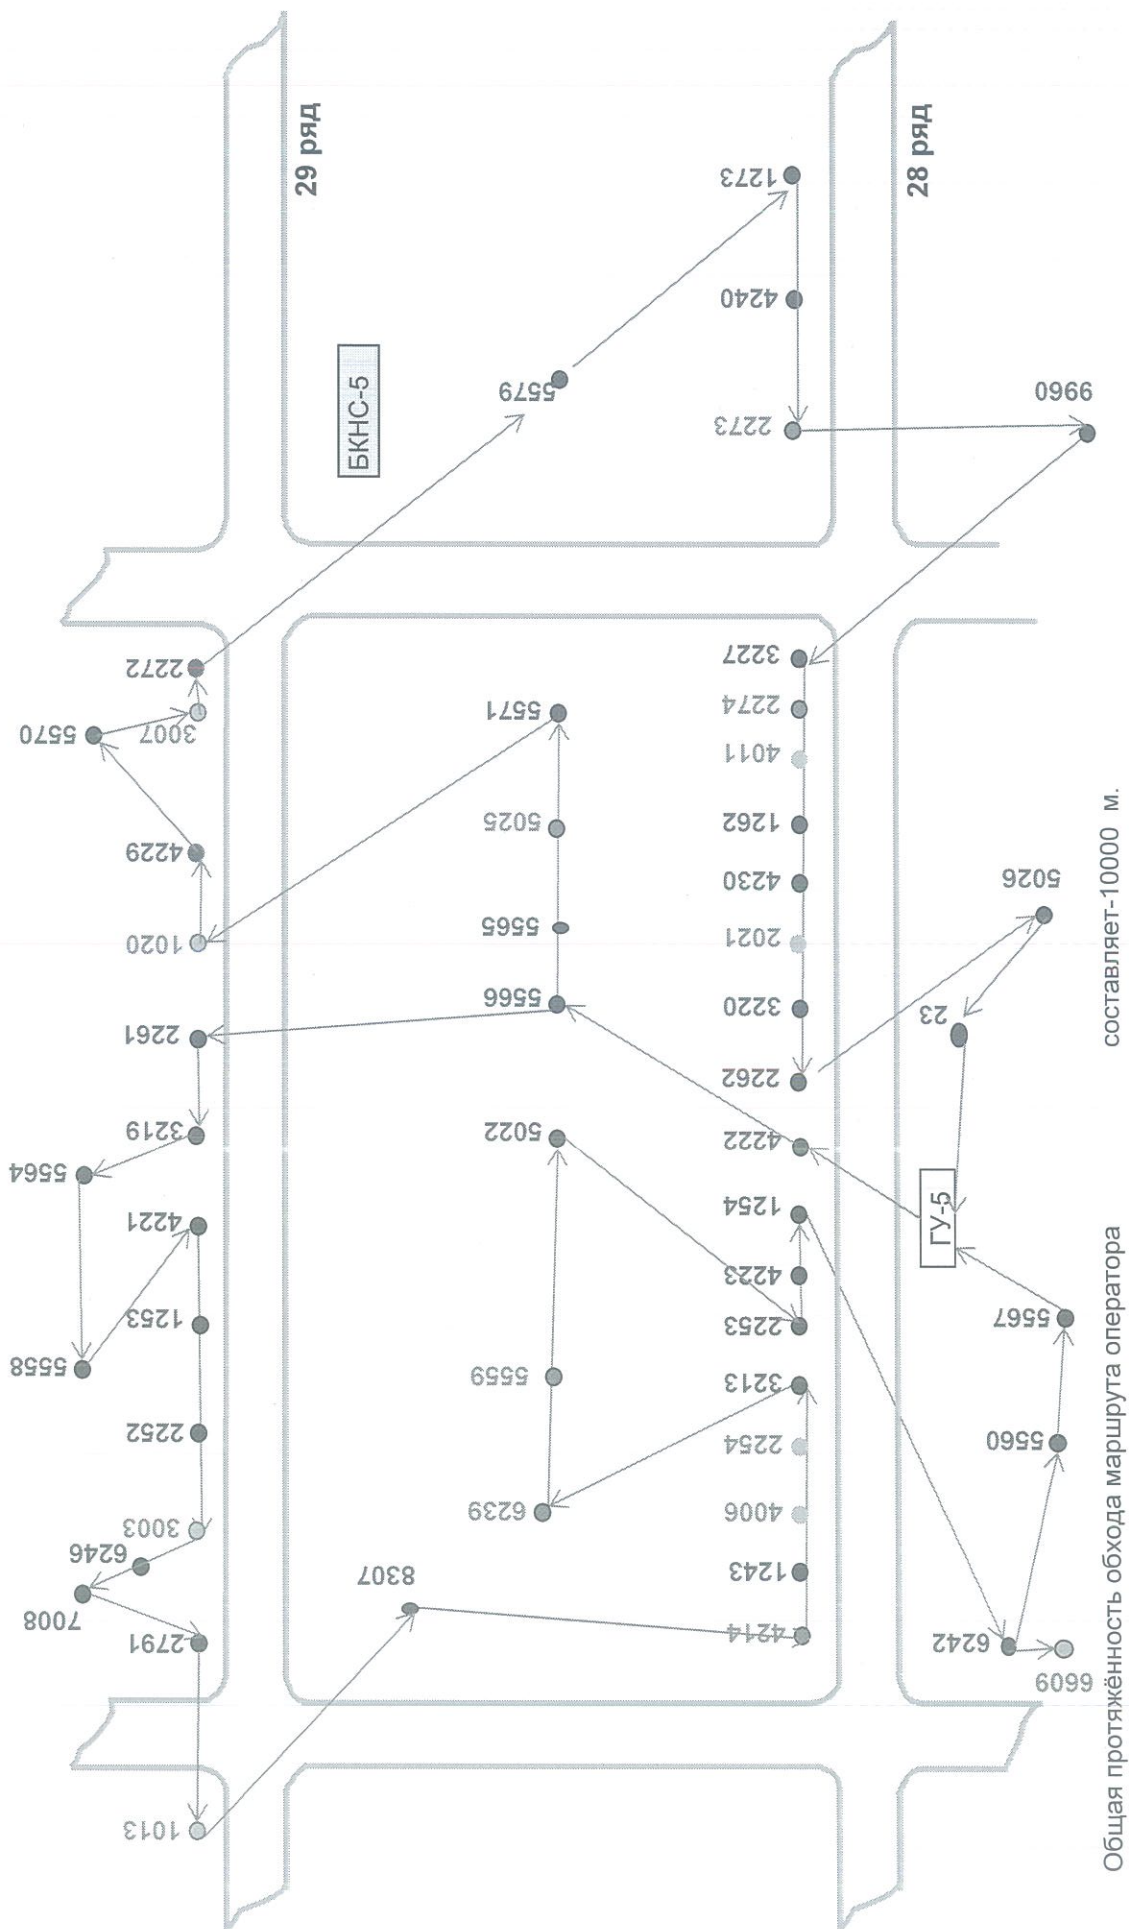

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"
Кушербаев Е.Н.


Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-14 бр.№ 1ЦДНГ-3

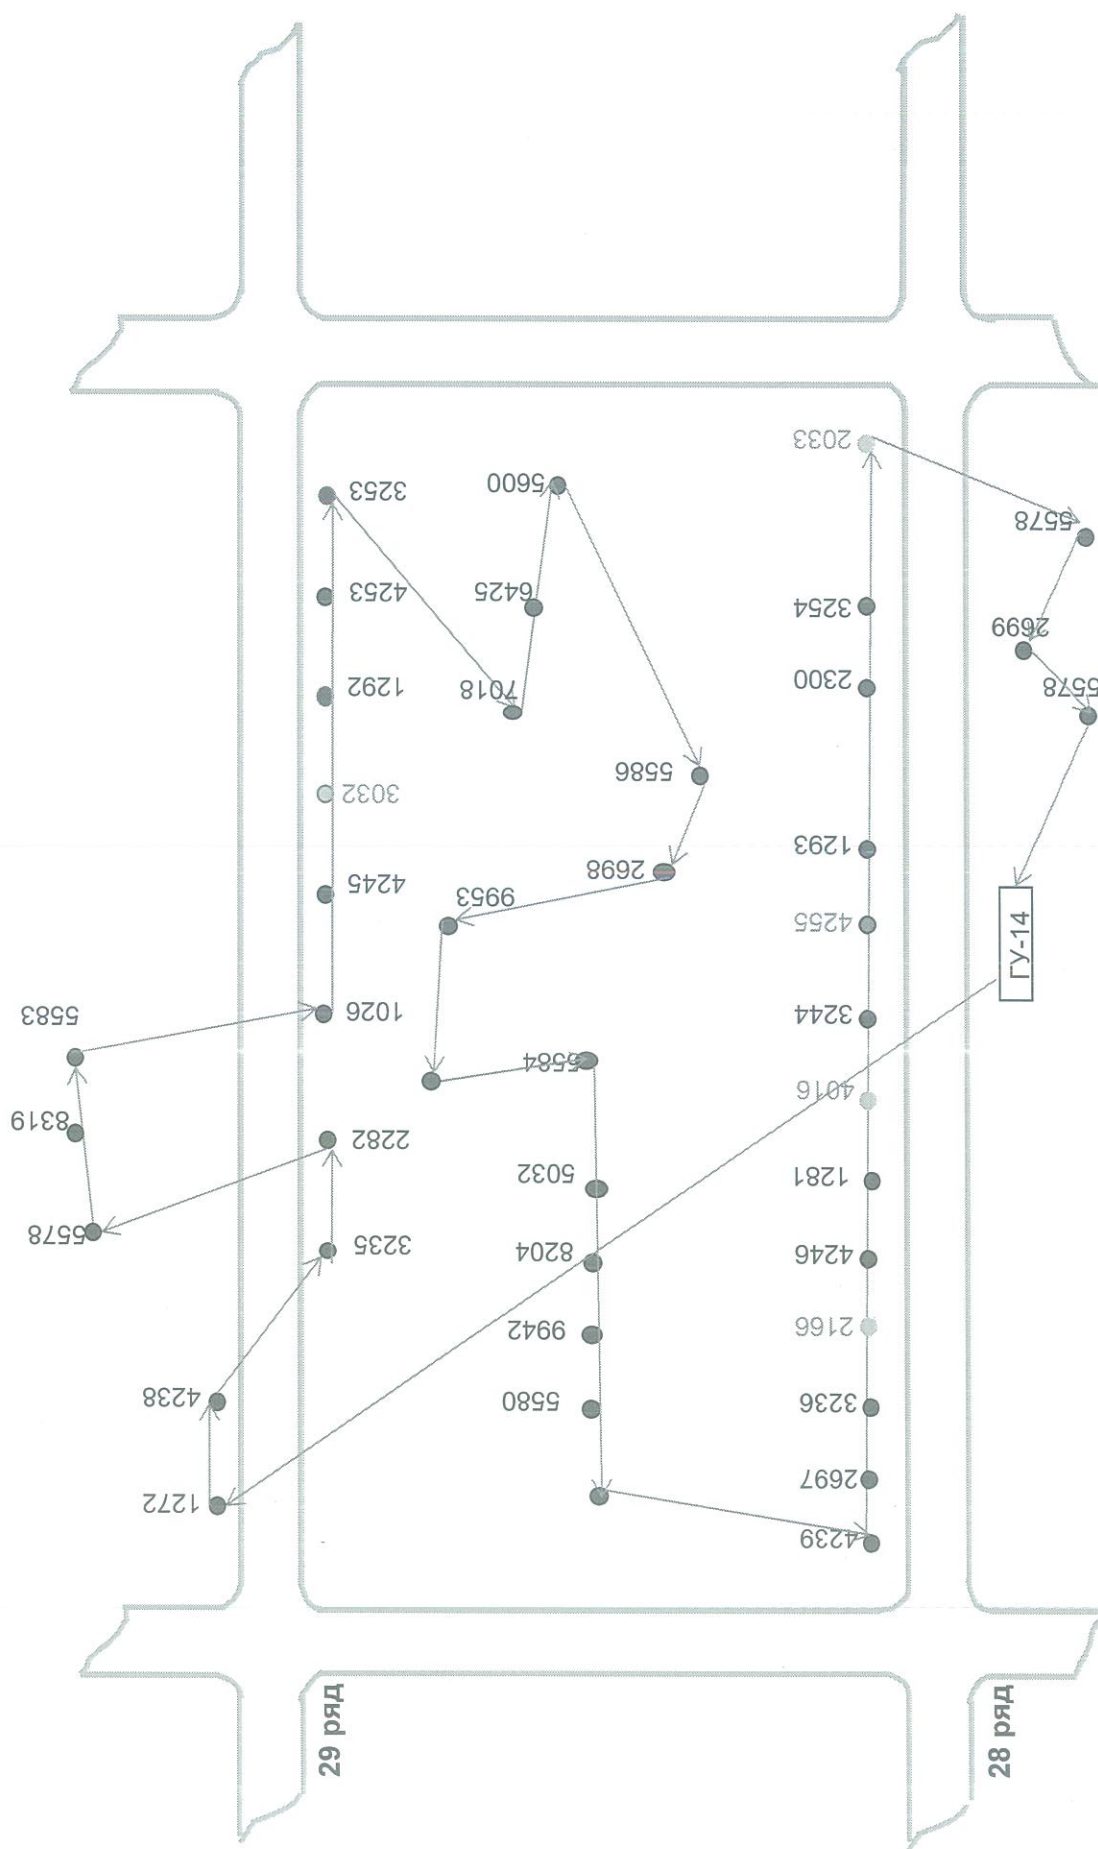

Общая протяжённость обхода маршрута оператора без учёта длины в/л составляет-6 км.

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ" _____ Кушербаев Е.Н.


Кушербаев Е.Н.

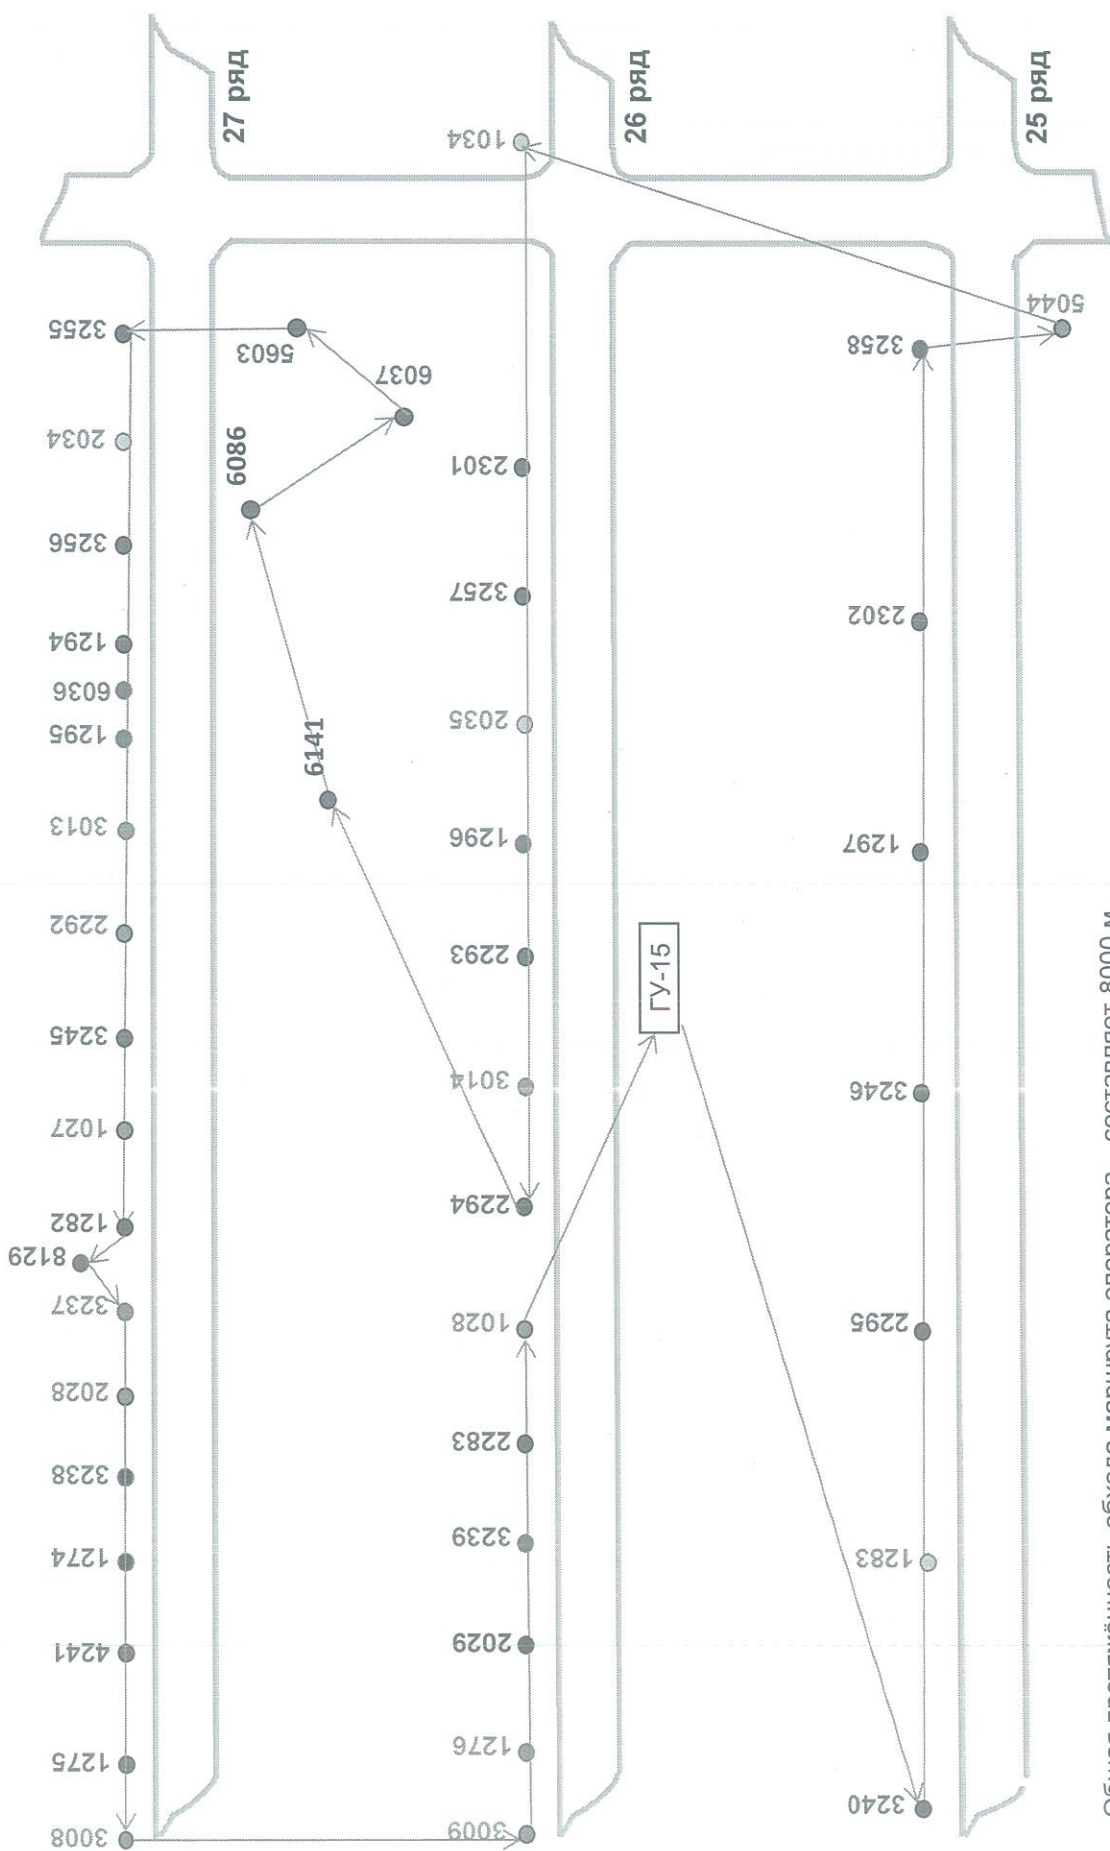

Общая протяжённость обхода маршрута оператора составляет-8000 м.

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ" _____ Кушербаев Е.Н.

Кушербаев Е.Н

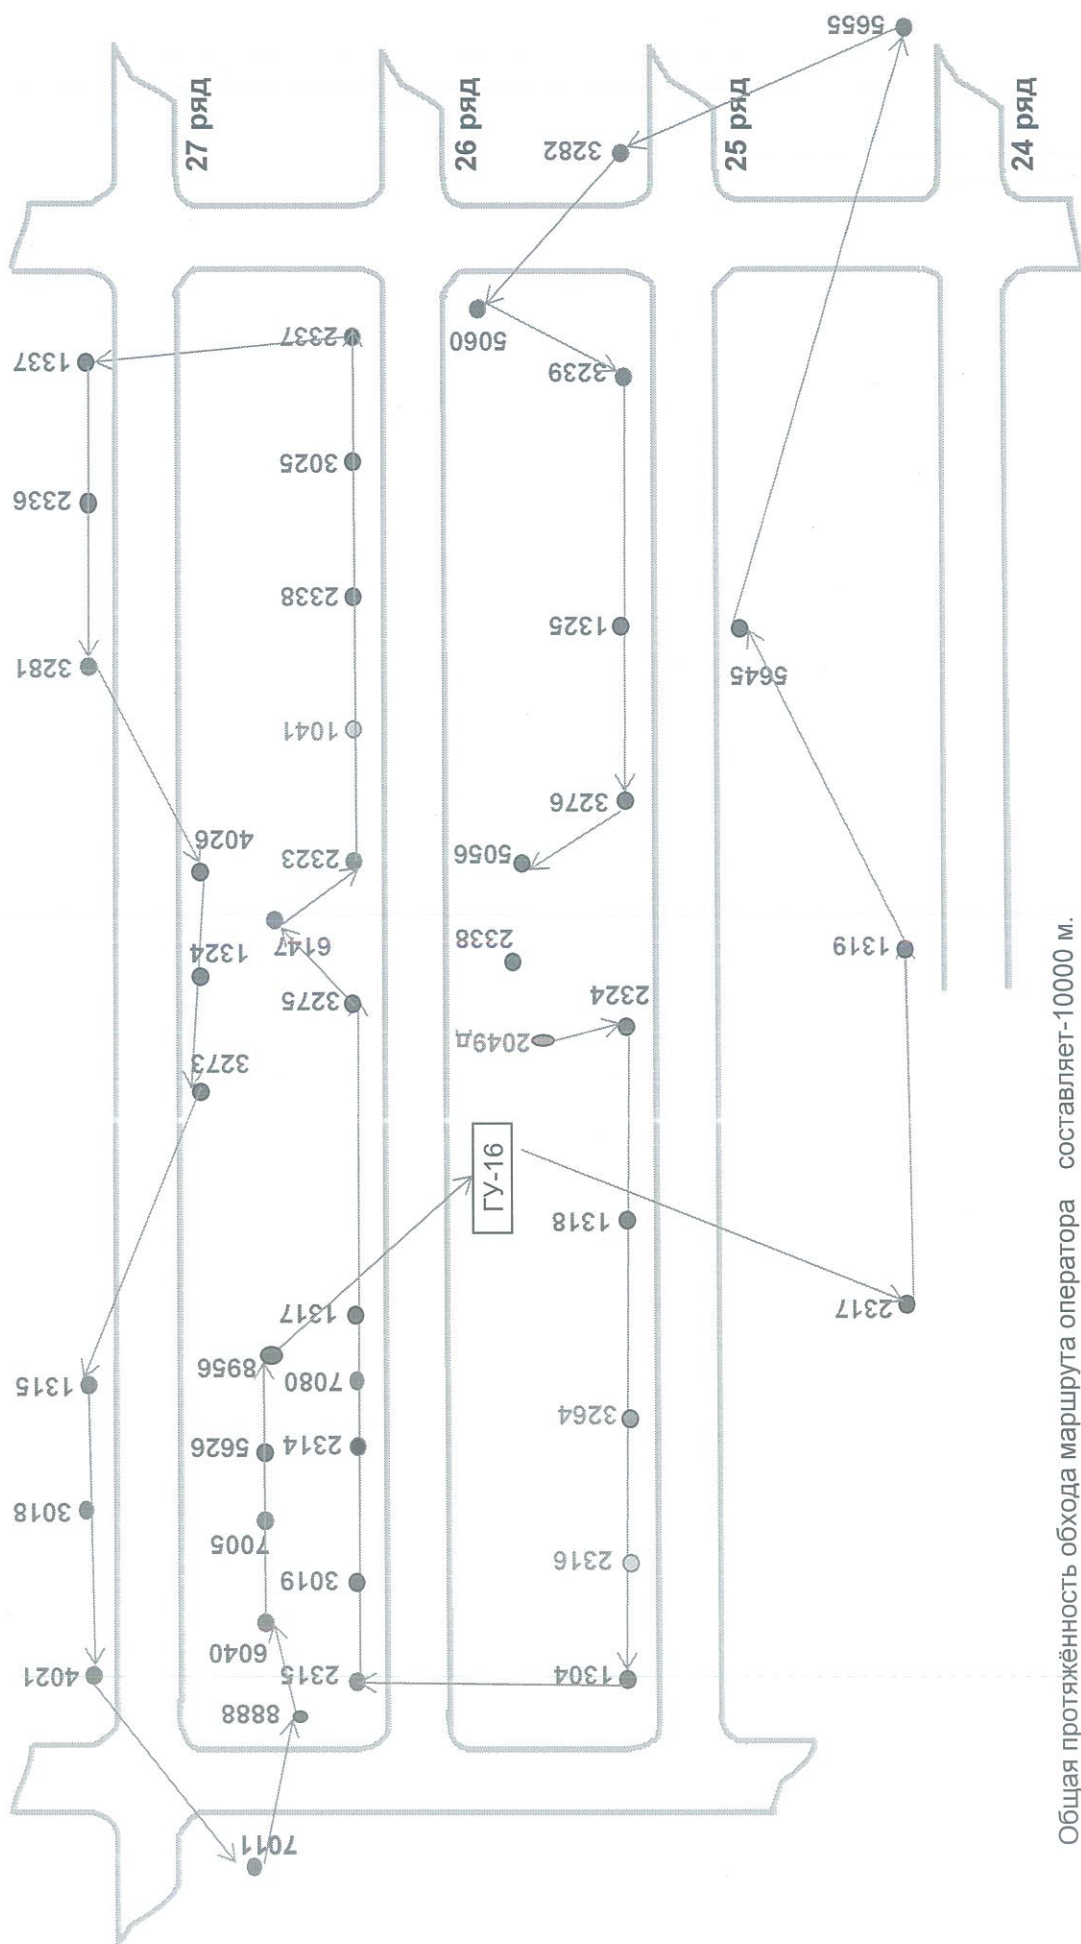


Общая протяжённость обхода маршрута оператора составляет 10000 м.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"
Кушербаев.Е.Н.

Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-24 бр.№ 3 ЦДНГ-3

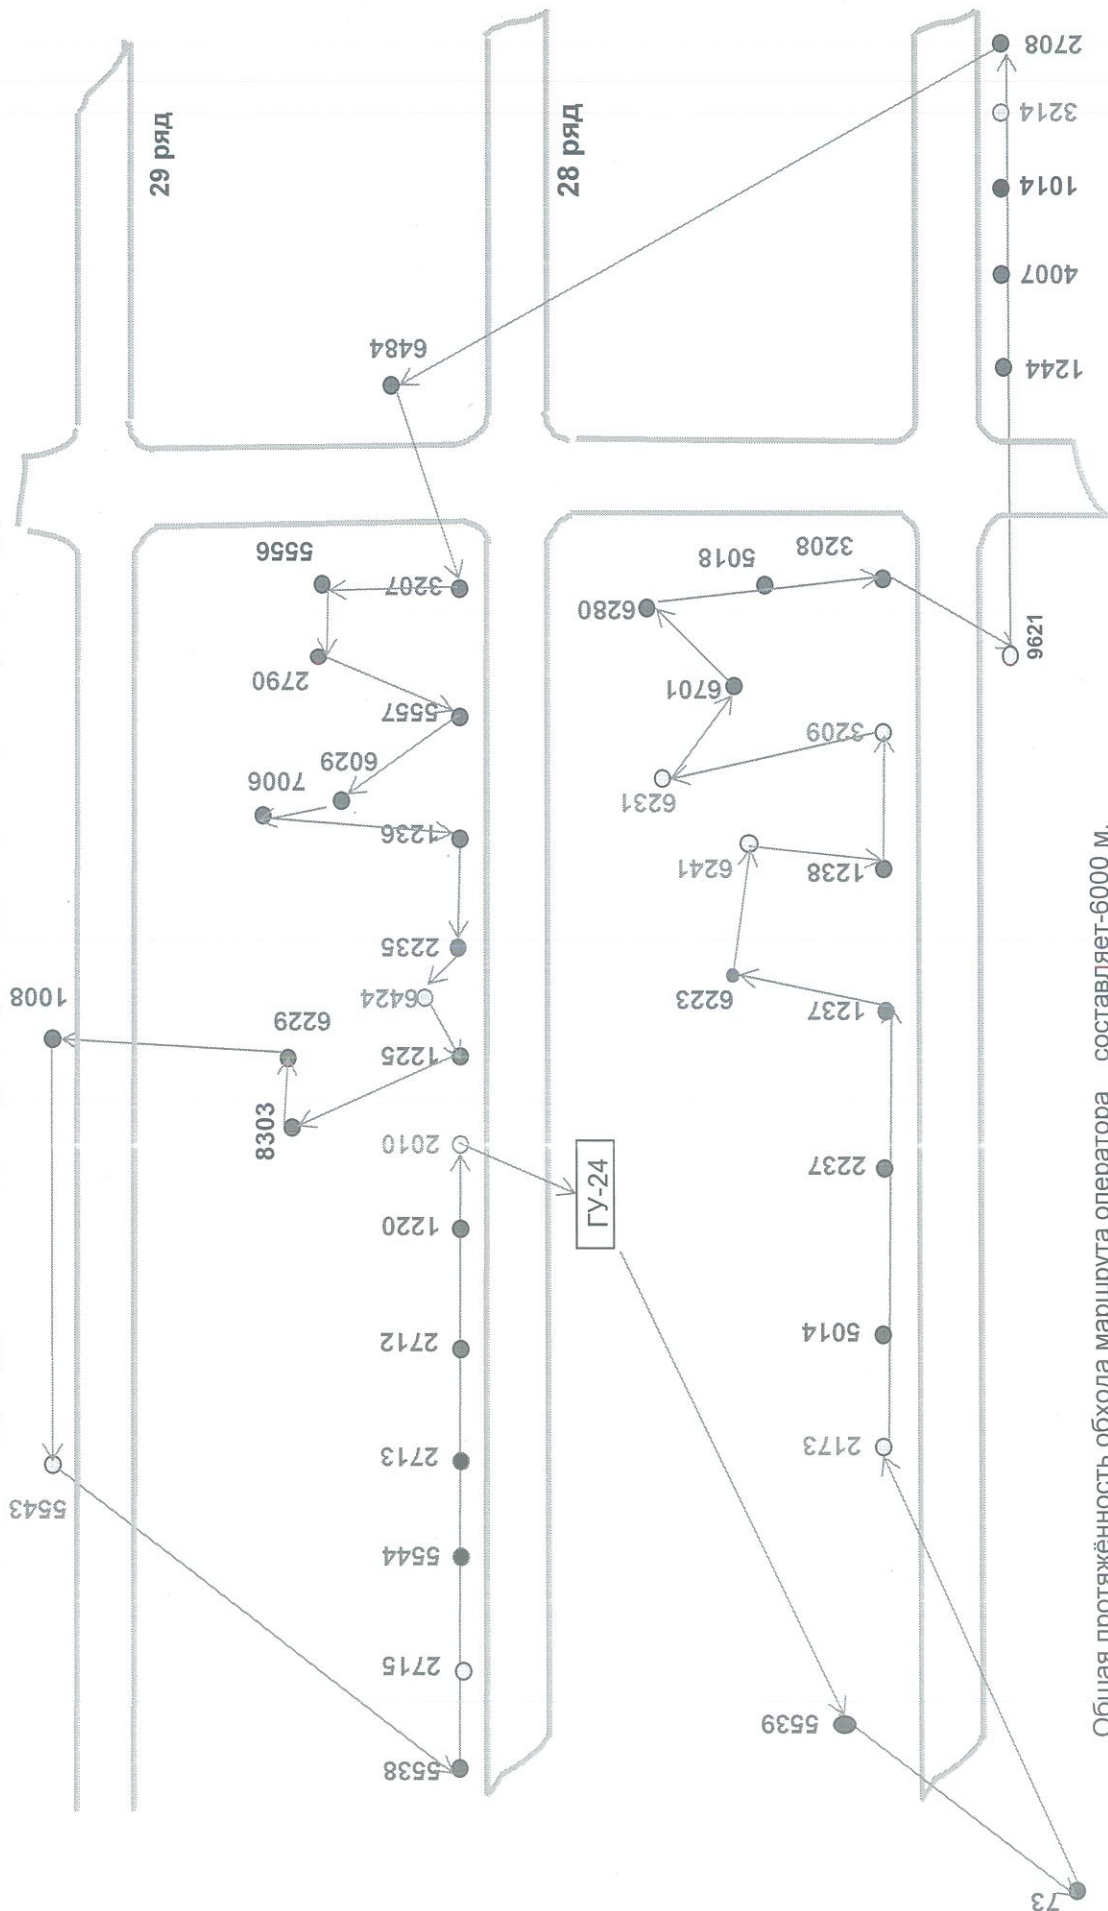


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"

Кушербаев.Е.Н.

Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-17 бр.№ 1 ЦДНГ-3

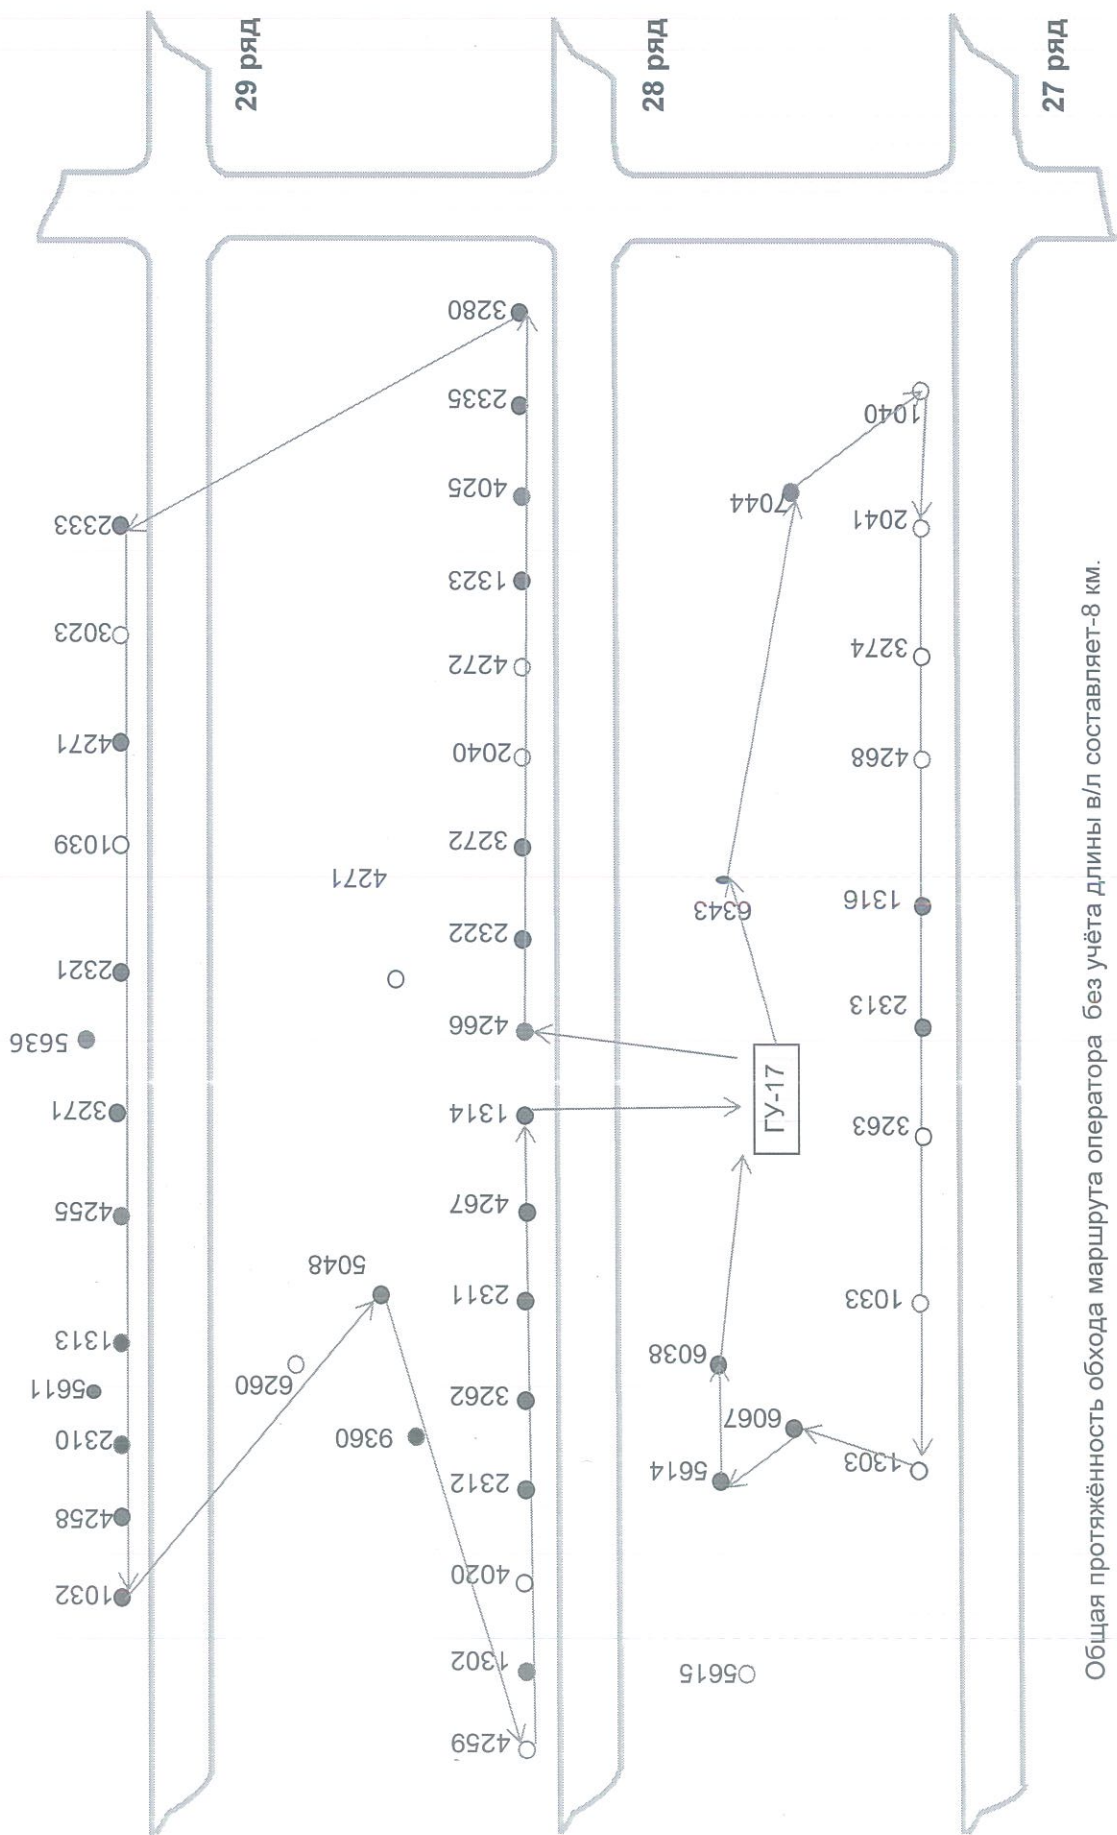


Общая протяжённость обхода маршрута оператора без учёта длины в/л составляет-8 км.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"

Кушербаев Е.Н.

Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-22 бр.№ 1 ЦДНГ-3

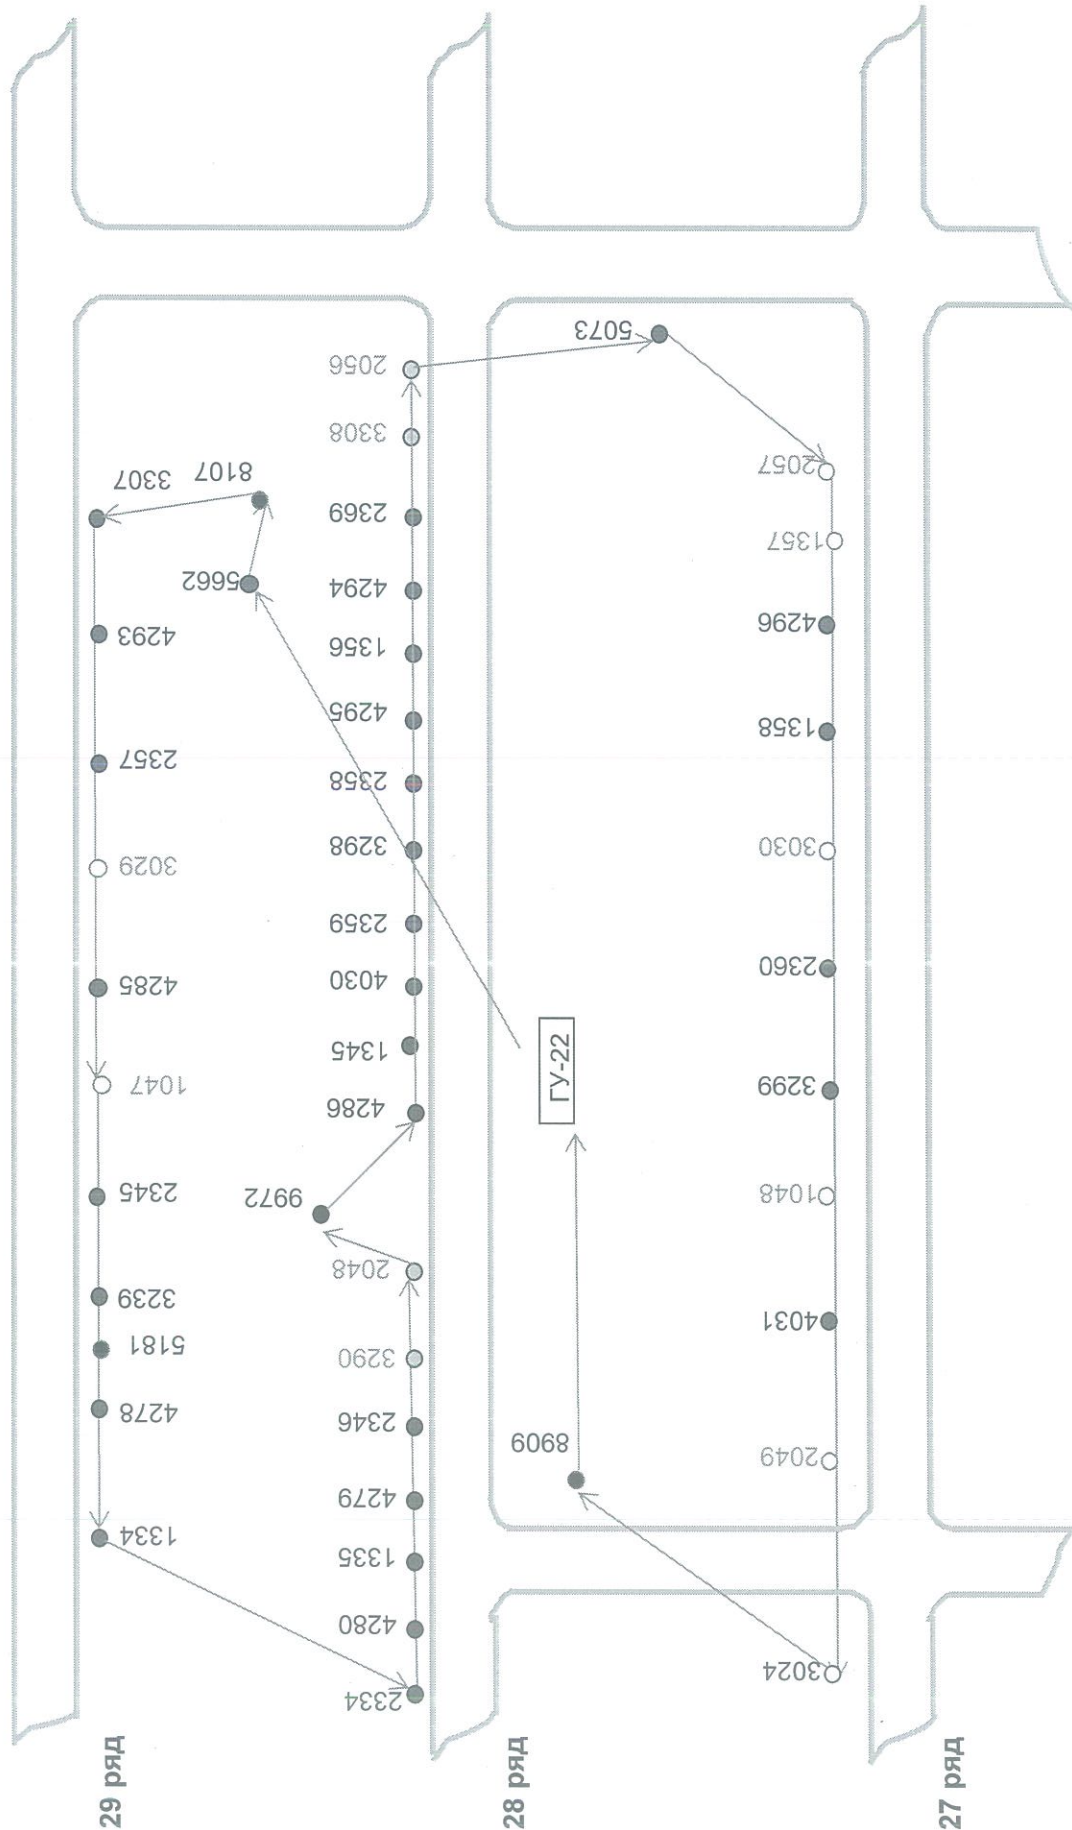


Общая протяжённость обхода маршрута оператора без учёта длины в/л составляет-8 км.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"

Кушербаев Е.Н.

Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-23 бр.№ 1 ЦДНГ-3

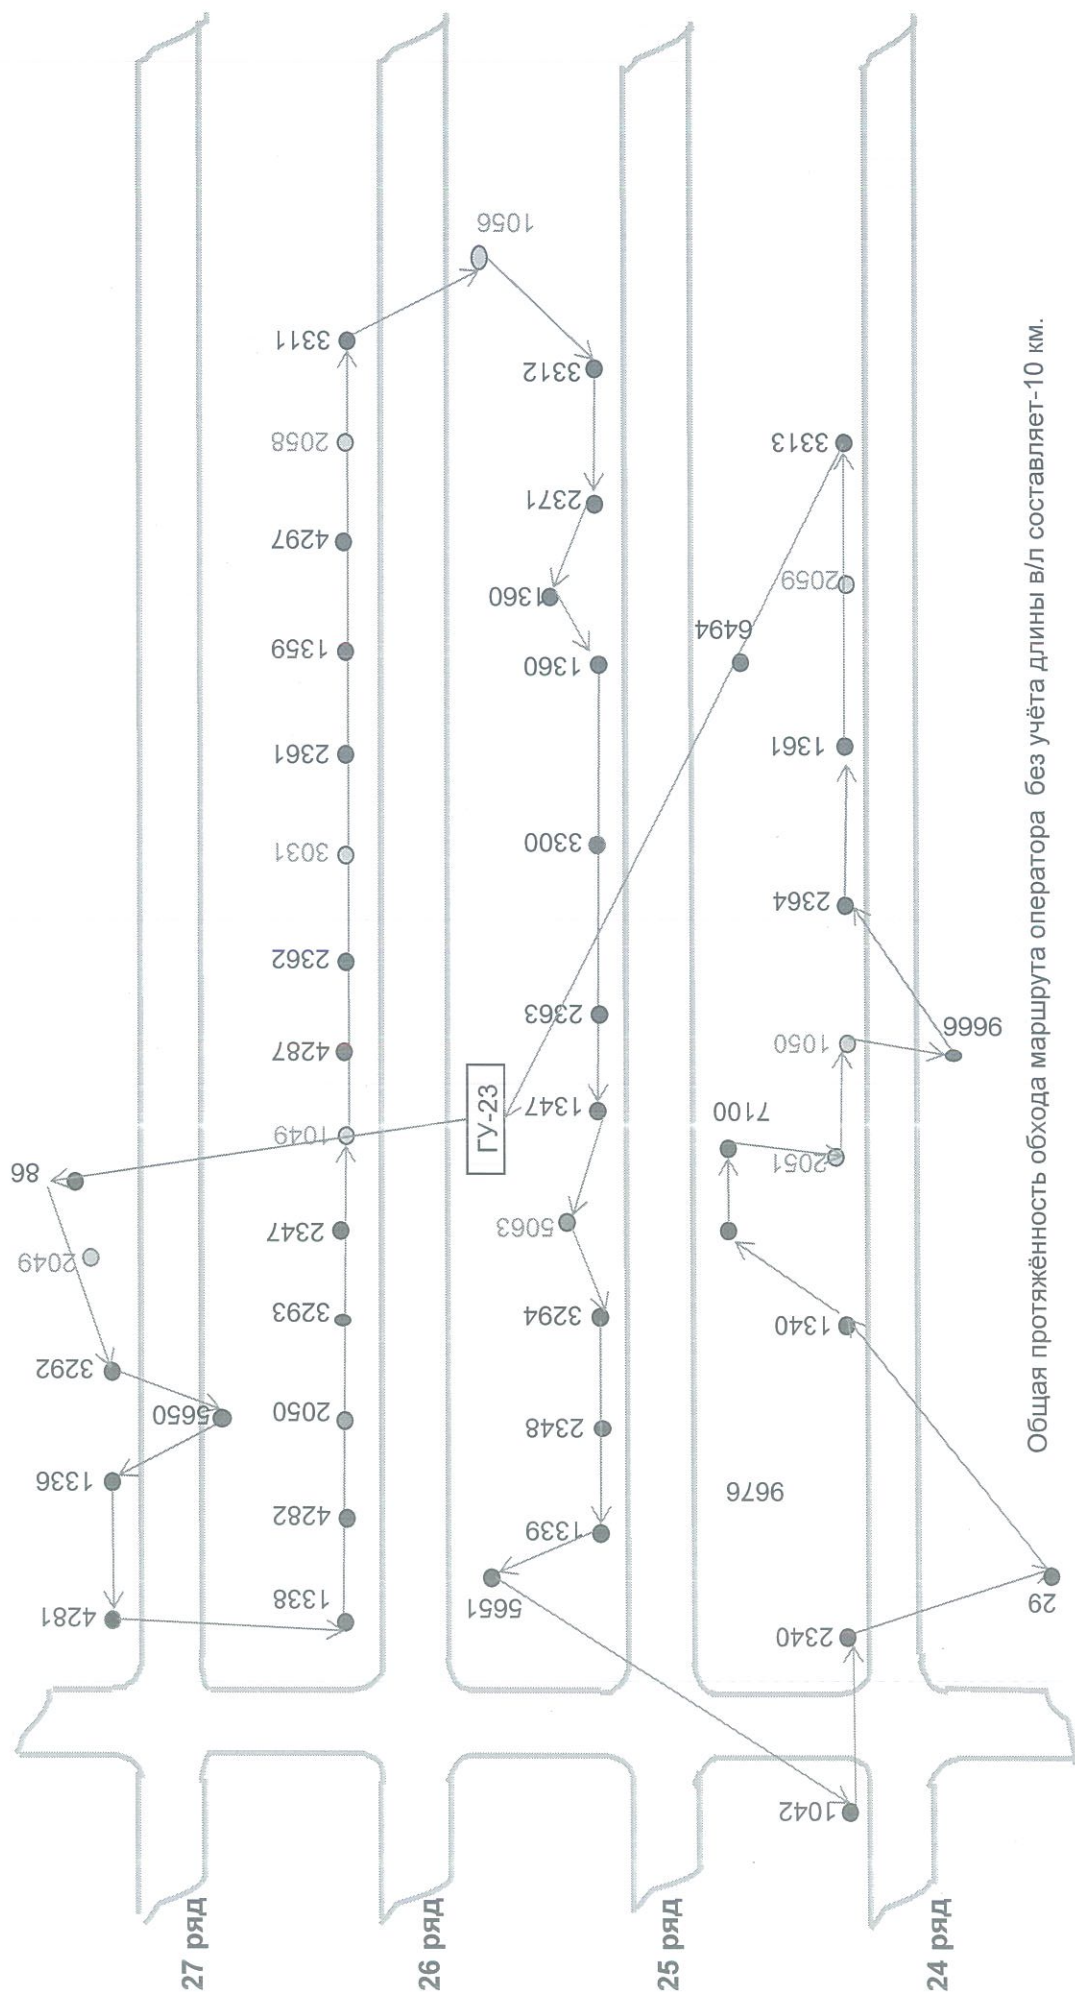


Общая протяжённость обхода маршрута оператора без учёта длины в/л составляет-10 км.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"

А.А. Кушербаев, Кушербаев Е.Н.

Схема маршрута обхода операторами скважин ГУ-26 бр.№ 1 ЦДНГ-3

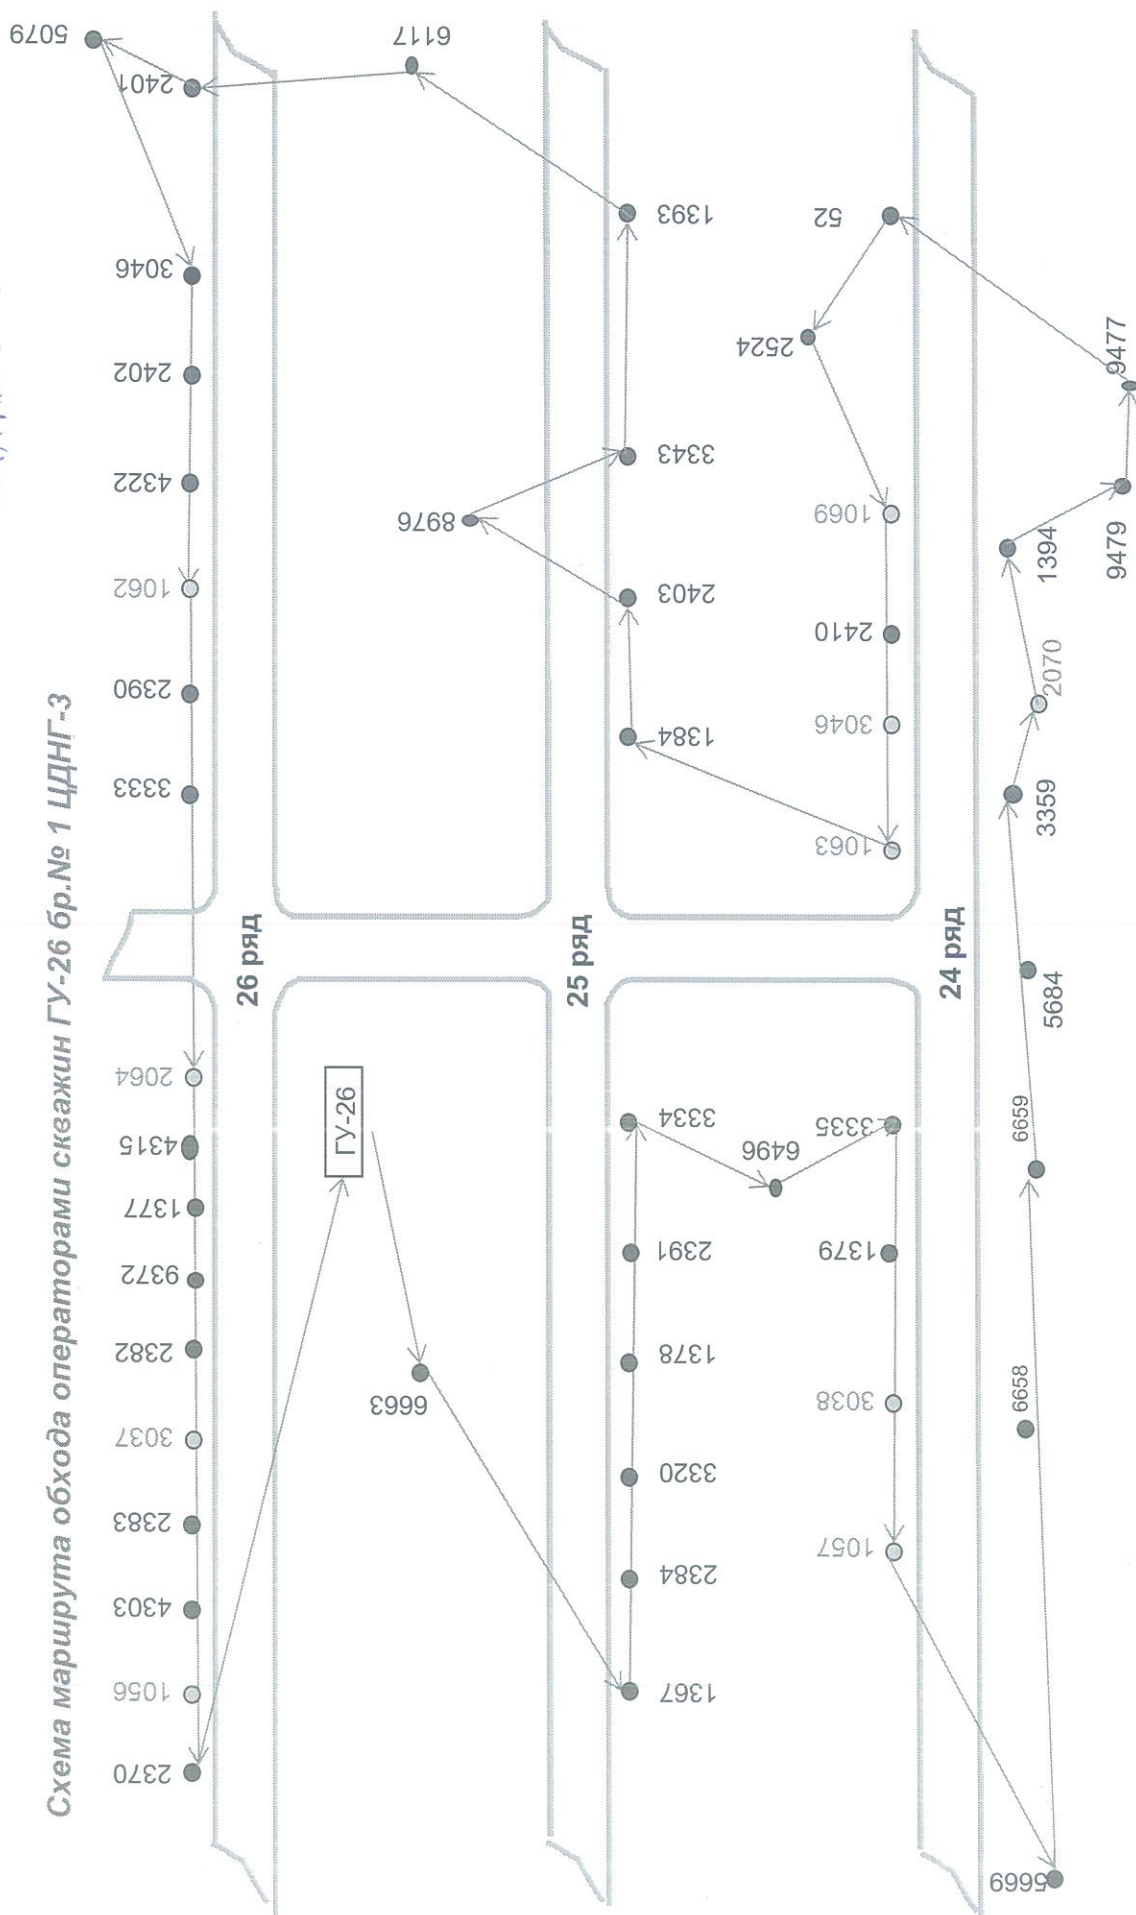

Общая протяжённость обхода маршрута оператора без учёта длины в/л составляет-12 км.

УТВЕРЖДАЮ: _____
Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ" _____
Кушербаев Е.Н.

Начальник ЦДНГ-3 ПУ "КМГ" Кушербаев Е.Н.




Общая протяжённость обхода маршрута оператора без учёта длины в/л составляет-10 км.

21. Схема устья скважин.

Согласовано:
Директор МФ РГП на ПХВ "ПВАСС"
Сарман Б.Т
" " " 201 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ПУ
Цзун Шоуго
" " " 201 г.

Схема обвязки устья скважины при добыче нефти механизированным способом ШГН (АУШГН-65/50х21) на м/р Каламкас по ЦДНГ-3 ПУ "КМГ"

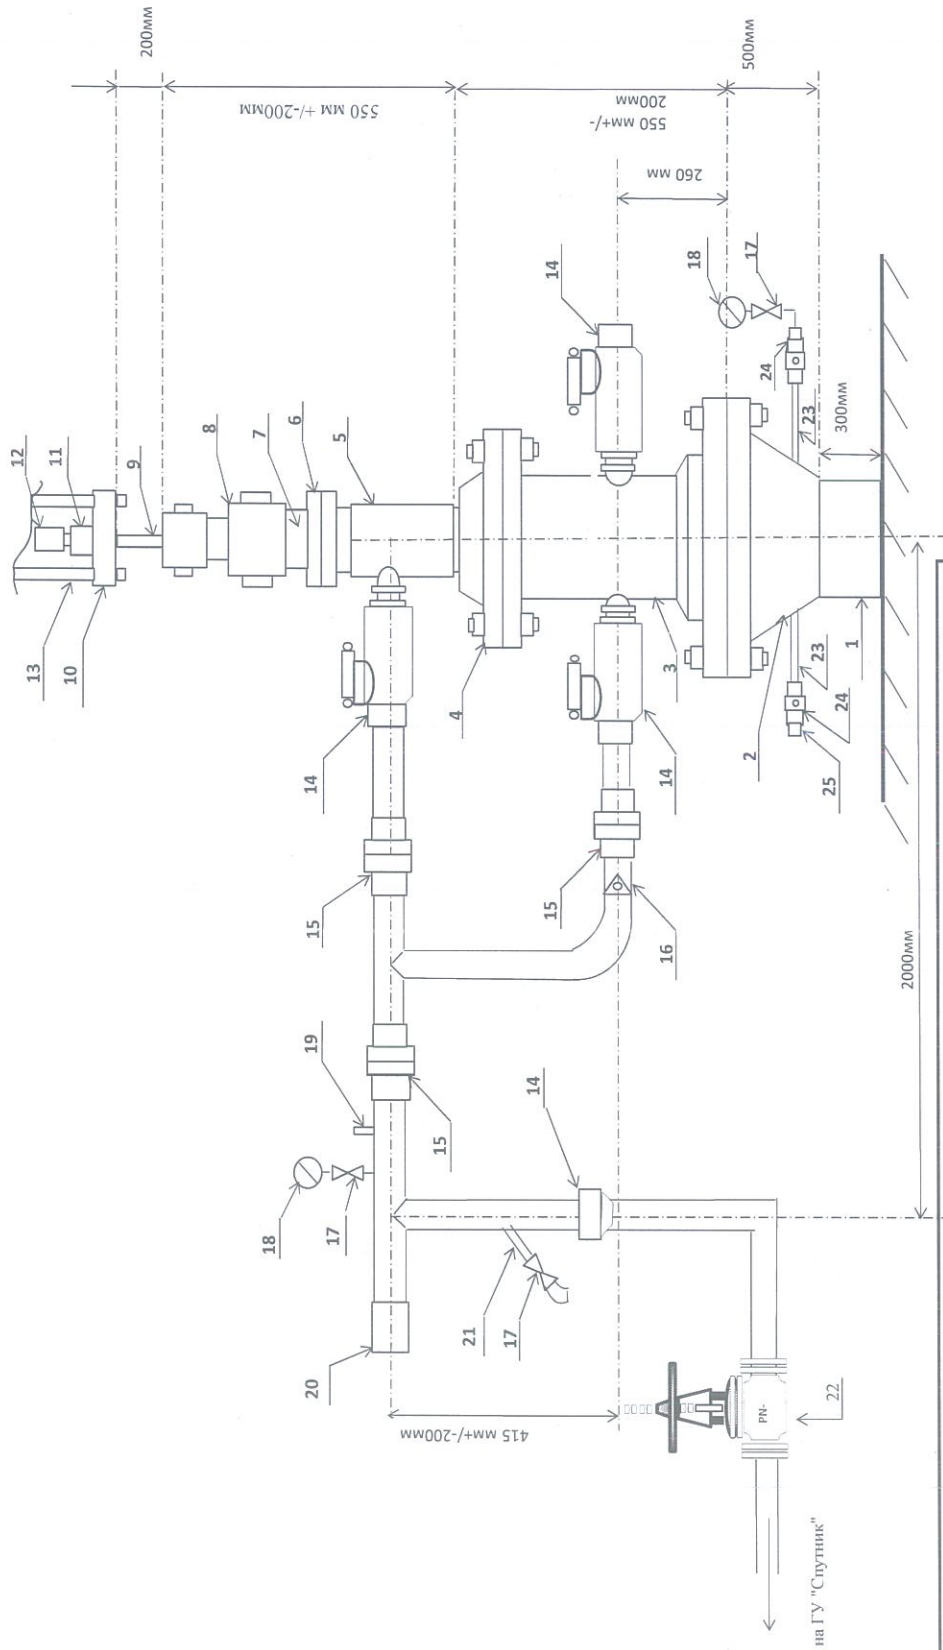

ЛЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
1. Кондуктор 6245 мм	12. Муфта 22 мм
2. Колодная головка ОКК-1-210-168х245	13. Канат 622 мм
3. АУШГН-65/50х21	14. Кран шаровый 50х400
4. Фланец катушечная 179/73х210	15. БСГ 73 мм
5. Тройник 50/73х210	16. Клапан обратный
6. Накладная гайка СУСТ	17. Вентиль высокого давления 15х160
7. Шаровый переход СУСТ	18. Манометр
8. Сальник самоуплотняющийся головки СУСТ-2	19. Термометр
9. Полированный шток 32х8000 мм	20. Заглушка 73 мм
10. Траверса	21. Пробоотборник
11. Стяки 22 мм	22. Задвижка отсекающая 3КП-100х40
23. Патрубок межколонный 60 мм	
24. Кран колонного патрубка КП-50х210	
25. Заглушка	

Фактическая схема обвязки устья скважины при добыче нефти механизированным способом ШГН (АУШГН-65/50х21) на м/р Каламкас		
Чертил	Тастемиров А.Д.	Зам. начальника по ТРС ПТО ПУ "КМГ"
Проверил	Жусбаев А.А.	Начальник ПТО ПУ "КМГ"
Согласовано	Нурауханов К.Н.	Первый зам. Начальника ПУ "КМГ"

22. Рекомендации по проведению учебных тревог в соответствии с планом ликвидации аварии.

В целях проверки эффективности Плана ликвидации аварий на каждом объекте не реже одного раза в год проводится учебная тревога с вызовом подразделений АСС (АСФ), обслуживающего объект, по плану, утвержденному руководителем организации. Проведение учебной тревоги не вызывает нарушения работ, ведущихся на объекте, обеспечения боеспособности подразделений АСС (АСФ) в случае возникновения аварий.

Задачами проведения учебной тревоги являются:

- проверка подготовленности объекта, персонала к спасению людей и ликвидации аварии;
- проверка соответствия ПЛА фактическому положению на объекте;
- проверка боеспособности подразделений АСС (АСФ), обслуживающей объект.

Учебная тревога проводится техническим руководителем организации совместно с представителями АСС (АСФ).

Конкретная дата проведения учебной тревоги на объекте в соответствии с планом определяется совместным решением руководства организации и АСС (АСФ). Персонал объекта не извещается о дате и времени проведения учебной тревоги.

До начала «тревоги» проверяющие:

- намечают место и характер «аварии»;
- устанавливают время начала учебной тревоги;
- уточняют количество и расстановку контролеров, составляют план проведения учебной тревоги;
- определяют количество вызываемых отделений АСС (АСФ);
- определяют перечень лиц и учреждений, подлежащих исключению из списка извещаемых об аварии.

Лица, руководящие проведением учебной тревоги, перед началом учения объясняют контролерам их обязанности и знакомят их с планом проведения учебной тревоги.

Все контролеры к назначенному времени занимают указанные в плане проведения учебной тревоги места.

Контролер, которому поручено сделать сообщение об «аварии», в назначенное время с места «аварии» звонит диспетчеру (дежурному) объекта об «аварии», указав ее место и характер.

Контролер, находящийся у диспетчера (дежурного) объекта, знакомит их с перечнем лиц и учреждений, которые не оповещаются об «аварии», и следит за правильностью и своевременностью вызова остальных лиц и учреждений.

Проверяющие контролируют действия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии, руководителя спасательных работ, лиц, прибывших на «аварию», согласно распределению обязанностей, предусмотренному плану ликвидации аварий, обращая особое внимание на их действия в начальный период «аварии».

Контролеры, каждый на своем посту, проверяют действия персонала, отделений АСС (АСФ), состояние технических средств, подлежащих использованию при аварии, правильность их применения, состояние запасных выходов.

При учебной тревоге устанавливаются:

- способ оповещения об «аварии» и время, затраченное на него;
- время вызова и время прибытия подразделений АСС (АСФ) на объект;
- время прибытия должностных лиц, которые извещены об «аварии» на объект;

- время, затраченное на выход (вывод) людей (если такой вывод предусмотрен ПЛА) из «аварийного» участка в безопасное место;
- выполнение ответственным руководителем работ по ликвидации аварии и лицами контроля мероприятий по выводу людей и по ликвидации «аварии», предусмотренных ПЛА;
- наличие воды в противопожарном трубопроводе в месте «аварии» (при «пожаре»), ее давление и расход у места «пожара», время, затраченное на подачу воды непосредственно к очагу «пожара»;
- соответствие действий персонала ПЛА, знание ими запасных выходов, наличие СИЗ и умение пользоваться ими;
- умение персонала тушить пожар в начальный момент его возникновения;
- умение персонала оказывать первую доврачебную медицинскую помощь «пострадавшим» при «аварии»;
- полнота и правильность взятого подразделениями АСС (АСФ) по виду аварии оснащения и умение пользоваться им;
- выполнение отделением заданий по выводу людей, выносу «пострадавших» и оказанию им первой доврачебной медицинской помощи;
- сработанность и четкость взаимодействия личного состава АСС (АСФ);
- выполнение отделением заданий по ликвидации «аварии»;
- умение спасателей устанавливать связь и пользоваться сигнальным кодом при работе в загазованной атмосфере;
- умение командиров отделений рассчитывать расход кислорода при движении по различным маршрутам к месту «аварии» и обратно;
- правильность действия командира отделения и умение руководить отделением в загазованных участках;
- наличие средств пожаротушения (огнетушителей, песка или инертной пыли) на «аварийном» участке;
- подготовленность транспорта для вывоза людей с «аварийного» участка и доставки отделений АСС (АСФ) к месту «аварии»;
- наличие, состояние и возможность использования противопожарных водоемов, насосов, противопожарных трубопроводов, вентилей и пожарных гаек;
- укомплектованность складов материалов, противопожарных поездов и время, затраченное на доставку противопожарного поезда к месту «аварии».

После окончания учебной тревоги, проверяющие совместно с контролерами, руководителями и персоналом объекта, командами соответствующих подразделений АСС (АСФ), участвовавшими в ликвидации «аварии», проводят разбор учебной тревоги. Контролеры докладывают о соответствии положения на проверяемом участке объекта ПЛА, о подготовленности технического персонала участка, подразделений АСС (АСФ).

По материалам проведенной учебной тревоги (план ликвидации аварии, оперативный журнал, письменные задания ответственного руководителя работ по ликвидации «аварии», данные табельного учета и другие) проверяющие составляют акт по форме, приведенной в приложении. Акт о проведенной учебной тревоге вручается руководителю организации, командиру проверяемого подразделения АСС (АСФ) под расписку направляется в территориальное подразделение уполномоченного органа.

Результаты проведения учебной тревоги обсуждаются на собраниях коллективов, работающих на объекте.

Указания об устранении недостатков, отмеченных в акте, оформляются приказом по организации, а по АСС (АСФ) - приказом по отряду или штабу АСС (АСФ).

В приказах отражаются действия конкретных лиц, приводятся допущенные ими нарушения установленного порядка ведения работ при ликвидации «аварии».

Копии приказов в 3-дневный срок направляются в территориальное подразделение уполномоченного органа.

Контроль за выполнением изложенных в акте предложений возлагается на руководителей организации; АСС (АСФ).

23. Список работников ознакомленных с ПЛА

№	Ф.И.О.	Должность, профессия	Подпись
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			